


บทที่ 4

ผลการดำเนินการวิจัย

4.1 ศึกษากระบวนการเคลื่อนที่และระบบควบคุมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


KUKA Robot - KR125

1. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA Robot - KR125
- ในการกำหนดทิศทาง + และ - ของแต่ละแกนตั้งแต่แกนที่ 1 ถึง 6 ของหุ่นยนต์ในระบบ Joint Coordinate โดยสามารถทำได้โดย
1. การกด Safety Switch ด้านหลัง Teach Pendant
2. กดเลือกระบบการเคลื่อนที่ให้เป็นระบบ Joint Coordinate
3. ทดลองกด + และ - ของแกนที่ 1 ถึง 6

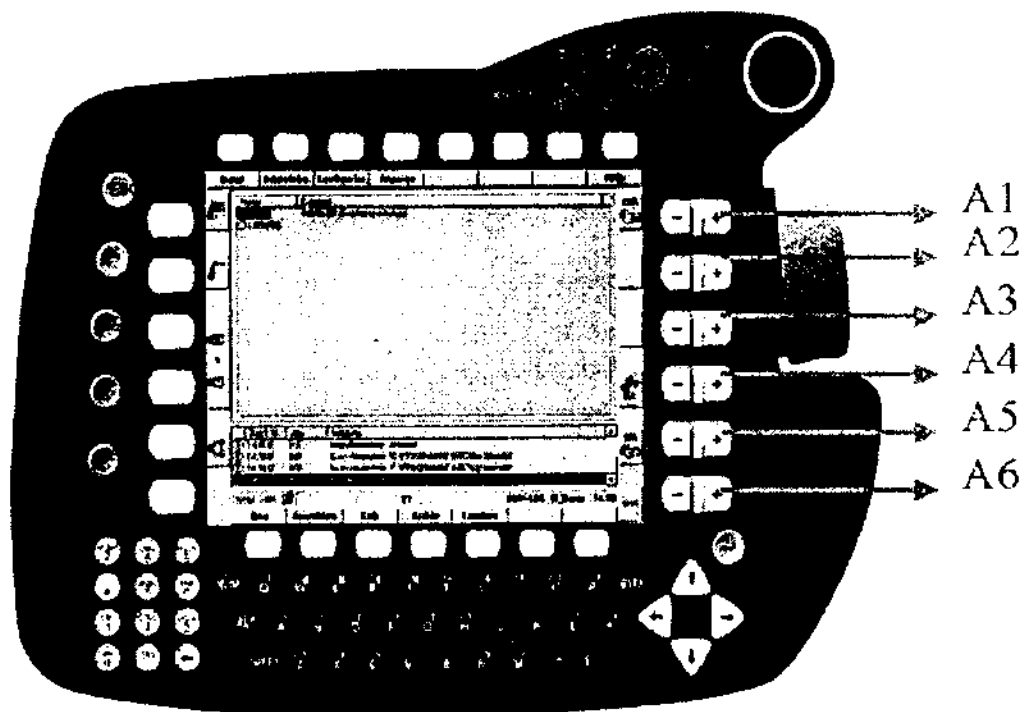

รูปที่ 4.1 แสดง Key บน Teach Pendant ที่ใช้งานในการเคลื่อนที่หุ่นยนต์

หลังจากทดลองเคลื่อนที่ในแต่ละแกนแล้วได้ผลการเคลื่อนที่ในทิศทาง + และ - แสดงในรูปที่ 4.2

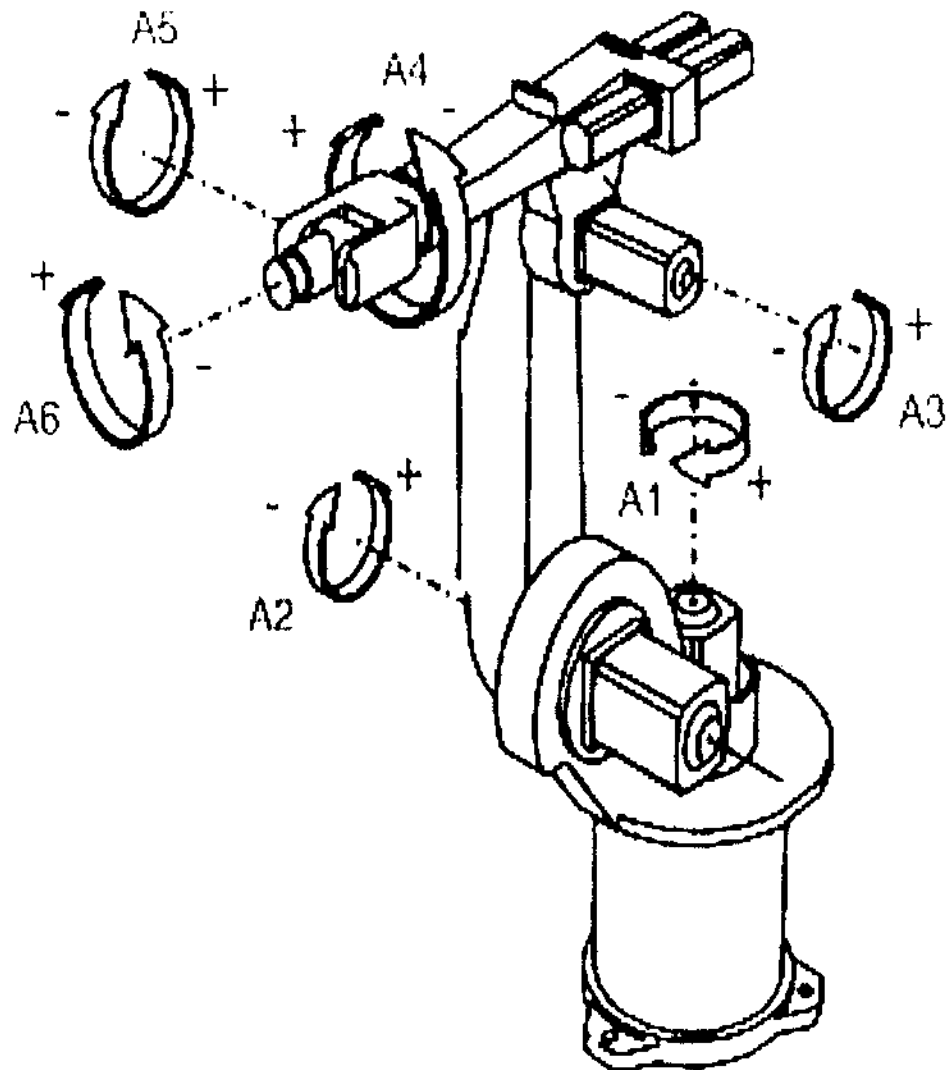

รูปที่ 4.2 แสดงผลการทดลองการเคลื่อนที่ในทิศทาง + และ - ตั้งแต่แกนที่ 1 ถึง 6

2. ทดลองหาค่ามุมมองของการเคลื่อนที่ในแต่ละแกนว่าสามารถเคลื่อนที่ได้มากที่สุดเท่าใด โดยการทดลองเคลื่อนที่ระบบ Joint Coordinate

-ในการกำหนดทิศทาง + และ - ของแต่ละแกนตั้งแต่แกนที่ 1 ถึง 6 ของหุ่นยนต์ใน

ระบบ Joint Coordinate โดยสามารถทำได้โดย

1. การกด Safety Switch ด้านหลัง Teach Pendant
2. กดเลือกระบบการเคลื่อนที่ให้เป็นระบบ Joint Coordinate
3. กดเลือกการ Monitor / เลือก 1.Act position / เลือก 1. Joint เพื่อเป็นการแสดงมุมมองศา

การเคลื่อนที่

4. ทดลองกด + และ - ของแกนที่ 1 ถึง 6 โดยเคลื่อนที่ในแต่ละแกน แต่ละทิศทาง จนกระทั่งหุ่นยนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้แล้วในแกนนั้นๆ

***** ในการทดลองการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน ต้องระวังแกนอื่นๆที่ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วย


ต้องทำให้แกนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่กระทบกับแกนที่ทดลองเคลื่อนที่อยู่ *****

หลังจากทดลองเคลื่อนที่แต่ละแกนแล้วได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงค่ามุมมองศาที่เคลื่อนที่ได้ในทิศทาง + และ - ทั้ง 6 แกน

แกนที่	มุมมองศาที่เคลื่อนที่ได้ในทิศทาง -	มุมมองศาที่เคลื่อนที่ได้ในทิศทาง +
แกนที่ 1	-185	185
แกนที่ 2	-130	3
แกนที่ 3	-120	148
แกนที่ 4	-350	350
แกนที่ 5	-120	120
แกนที่ 6	-350	350

3. ทดลองหาค่าพิกัดของปลาย Tool ที่ตำแหน่ง Home

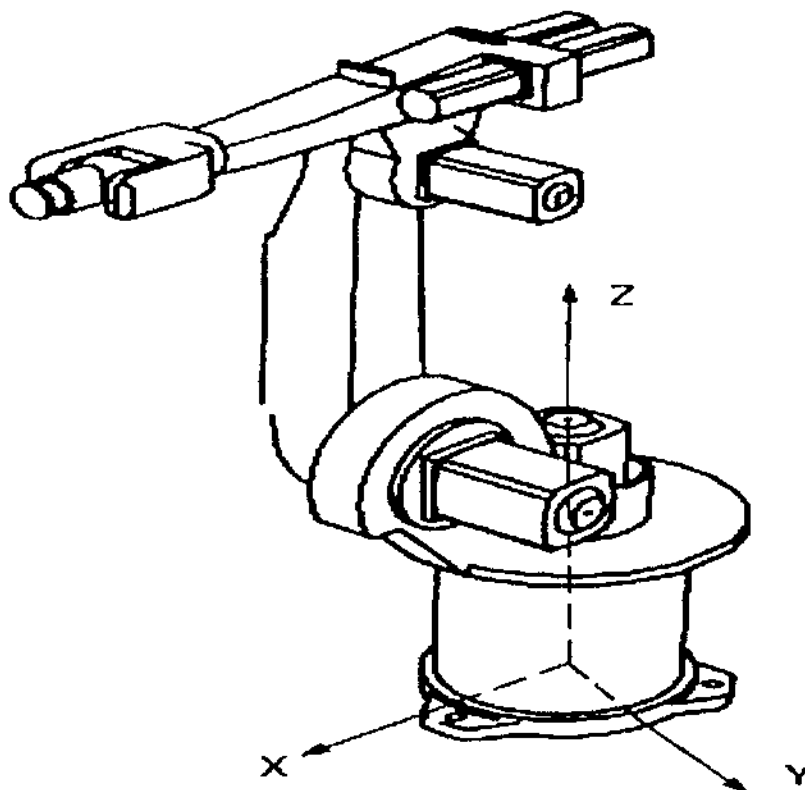

รูปที่ 4.3 แสดงตำแหน่งพิกัด 0,0,0 ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

จากการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง Home และ Monitor ค่าพิกัดจะได้ดังนี้

1. การ Monitor ในระบบ Cartesian

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าที่ Monitor ในระบบ Cartesian

Position < mm >	Orientation < deg >
X = 1765.187	A = 2.054
Y = -9.491	B = 2.372
Z = 1645.614	C = 179.427

2.การ Monitor ในระบบ Joint

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าที่ Monitor ในระบบ Joint

Axis Angle < deg >	Axis Angle < deg >
A1 = 0.271	A4 = 1.341
A2 = -88.881	A5 = 0.526
A3 = 91.129	A6 = -1.943

3.การ Monitor ในระบบ Incremental

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าที่ Monitor ในระบบ Incremental

Incremental < Incr >	Incremental < Incr >
I1 = 2275	I4 = 5345
I2 = -744292	I5 = 1896
I3 = 767272	I6 = -4777

4.2 ศึกษากระบวนการควบคุมและสั่งงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA Robot - KR125 ทดลองควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยการป้อนคำสั่งผ่านทางโปรแกรม Text Document

1. ทำการวัดพิกัดจากตำแหน่งฐานของ Robot โดยการบังคับด้วย Tech Pendant และ
ขณะเดียวกันทำการ Monitor ในระบบ Cartesian ด้วย บังคับไปที่จุดต่างๆของขอบโต๊ะชิ้นงานที่
นำมาใช้ประกอบการทดลอง โดยขนาดที่วัดจาก Monitor ในระบบ Cartesian ได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสดงขนาดที่วัดจาก Monitor ในระบบ Cartesian

ตำแหน่งของโต๊ะชิ้นงาน	X(mm.)	Y(mm.)	Z(mm.)
Point1	2257.5	911	750
Point2	2257.5	-911	750
Point3	1500	-911	750
Point4	1500	911	750

2. นำพิกัดที่ได้ทั้ง 4 จุดมาเขียนลงใน โปรแกรม Text Document ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

DEF AT001	;กำหนดชื่อ file
DECL AXIS HOME	;ประกาศตัวแปร
BAS (#INIMOV,0)	
HOME = {AXIS:A1 0,A2 -90,A3 90,A4 0,A5 0,A6 0}	;กำหนดตำแหน่งเริ่มต้น(Home)
PTP HOME	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง Home
PTP {X 2257.5, Y 911,Z 850 }	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง safety point
LIN {X 2257.5, Y 911,Z 750}	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง Point 1
LIN {X 2257.5, Y -911,Z 750}	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง Point 2
LIN {X 1500, Y -911,Z 750}	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง Point 3
LIN {X 1500, Y 911,Z 750}	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง Point 4
LIN {X 2257.5, Y 911,Z 750}	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง Point 1
LIN {X 2257.5, Y 911,Z 850}	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง safety point
PTP HOME	;เคลื่อนที่ไปตำแหน่ง Home
END	;จบการทำงาน


และบันทึกไฟล์ที่เขียนให้มีรูปแบบดังนี้

- File name = *.SRC
- Save as type = All Files [*.*]


3. นำโปรแกรมที่ได้ป้อนเข้าไปใน Robot จะ ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.4 - 4.8




รูปที่ 4.4 แสดงการนำแผ่นบันทึก โปรแกรมได้ใส่เข้าไปใน Robot Control

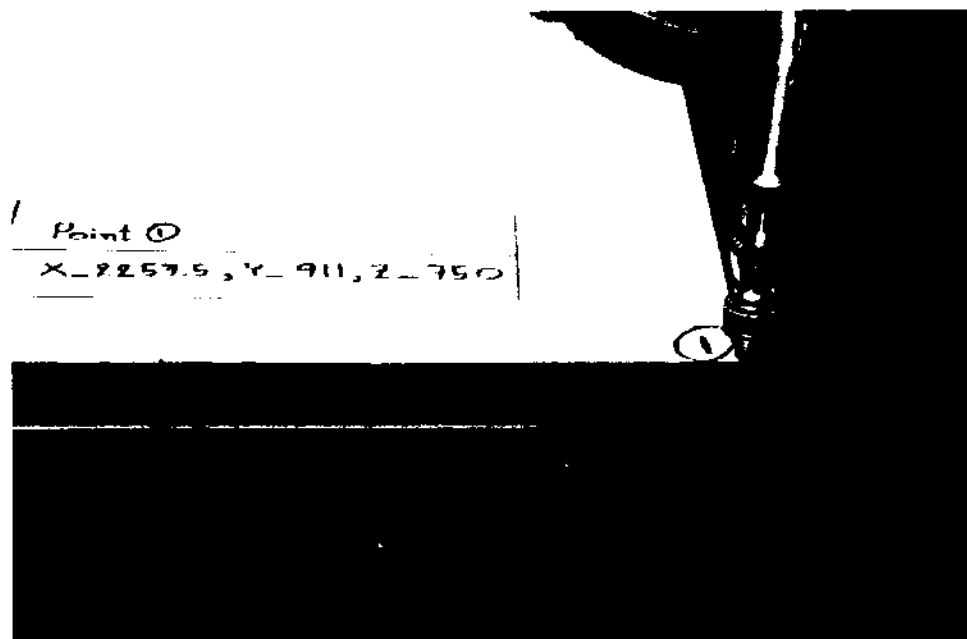


รูปที่ 4.5 แสดงการเคลื่อนที่ปลาย tool ของ Robot มาที่ safety point

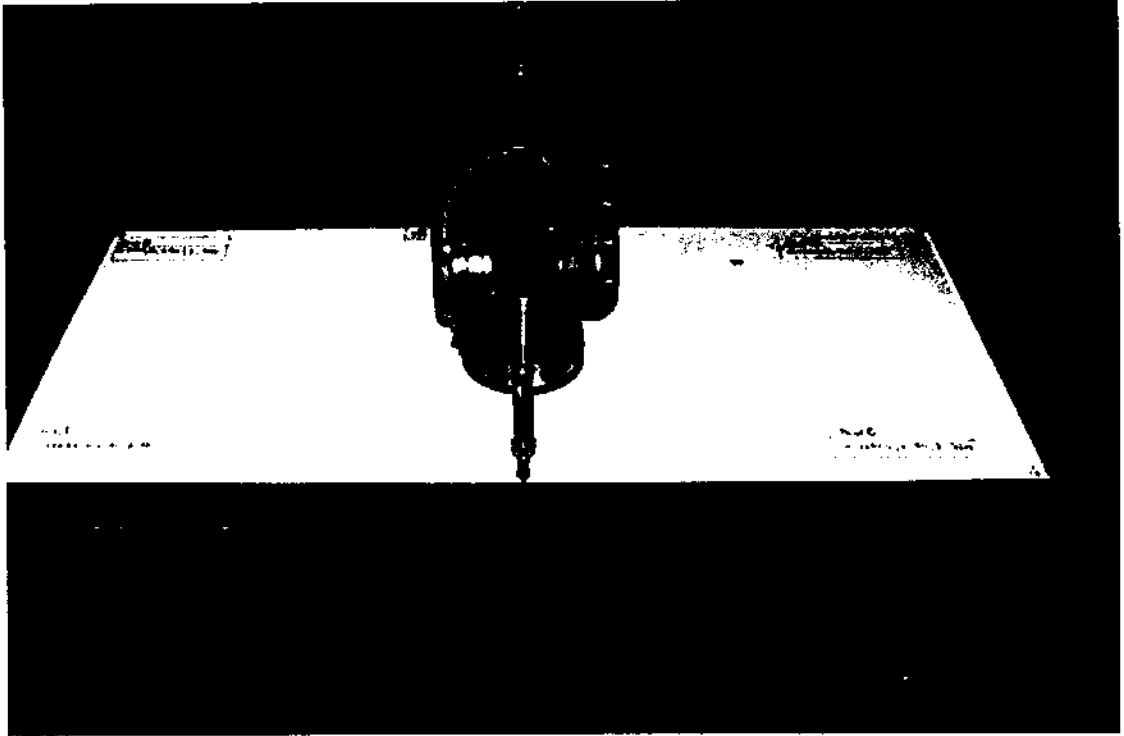

รูปที่ 4.6 แสดงการเคลื่อนที่ปลาย tool ของ Robot มาที่ Point 1

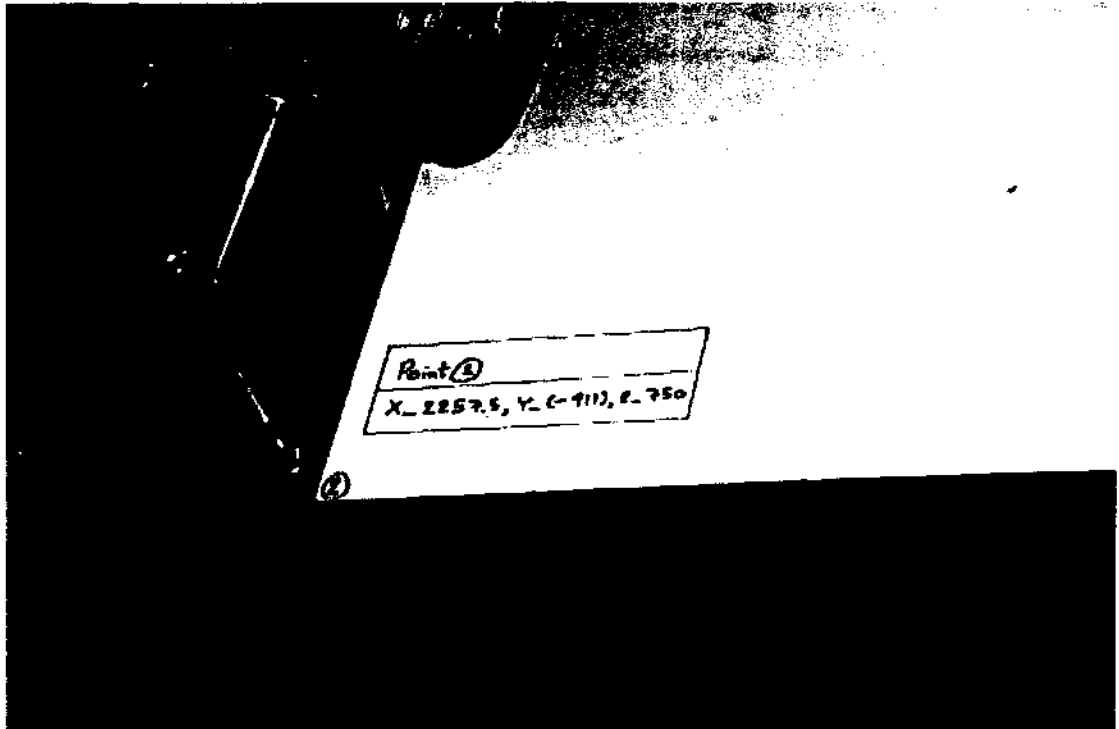

รูปที่ 4.7 แสดงการเคลื่อนที่ปลาย tool ของ Robot ไปยัง Point 2

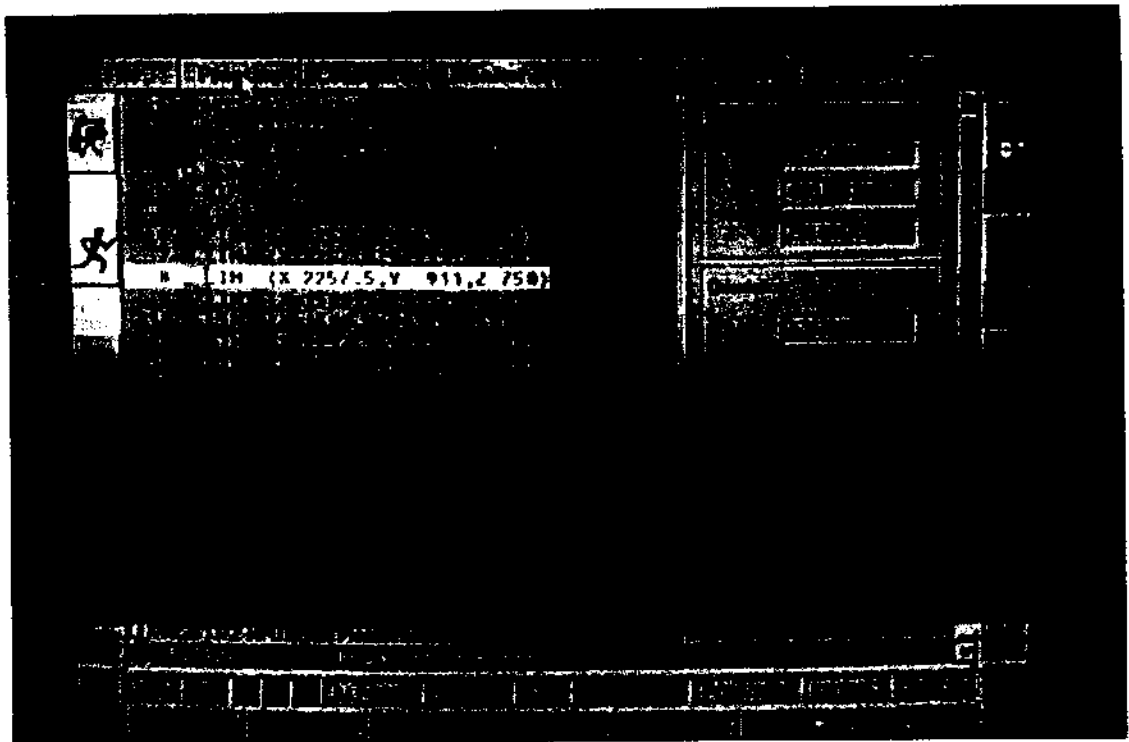


รูปที่ 4.8 แสดงหน้าจอของ โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


4.3 ศึกษาการใช้โปรแกรมช่วยในการเขียนแบบและช่วยในการผลิต(CAD/CAM)

การใช้โปรแกรม Proengineer 2000² ช่วยในการเขียนแบบ คำนวณพิกัดจุดของชิ้นงาน และจำลองเส้นทางเดินของเครื่องมือ (Tool - path Simulation) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นำข้อมูลพิกัดของ โตะชิ้นงานมาเขียนลงในโปรแกรม Proengineer 2000² ดังแสดงในรูปที่ 4.9 – 4.10

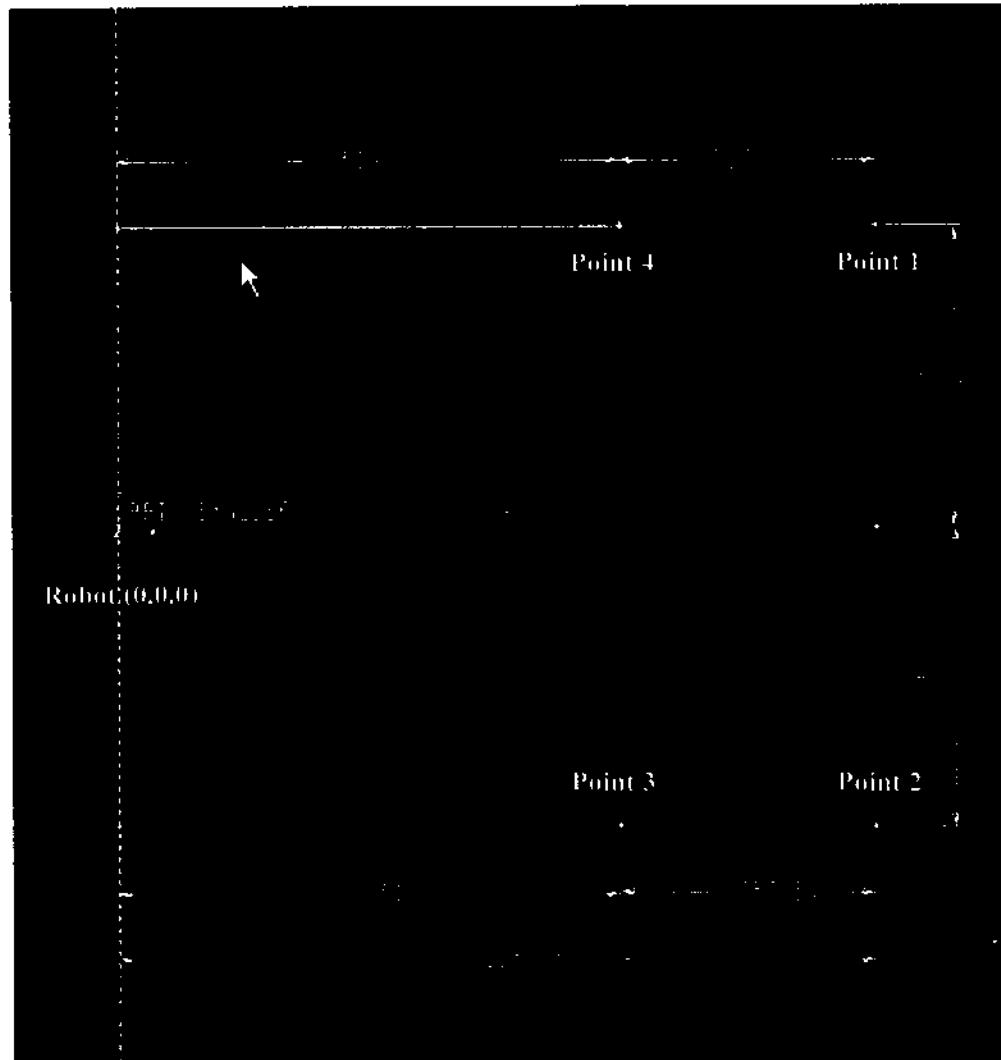

รูปที่ 4.9 แสดงระยะต่างๆของพื้น โตะชิ้นงานเมื่อวัดจากฐาน Robot

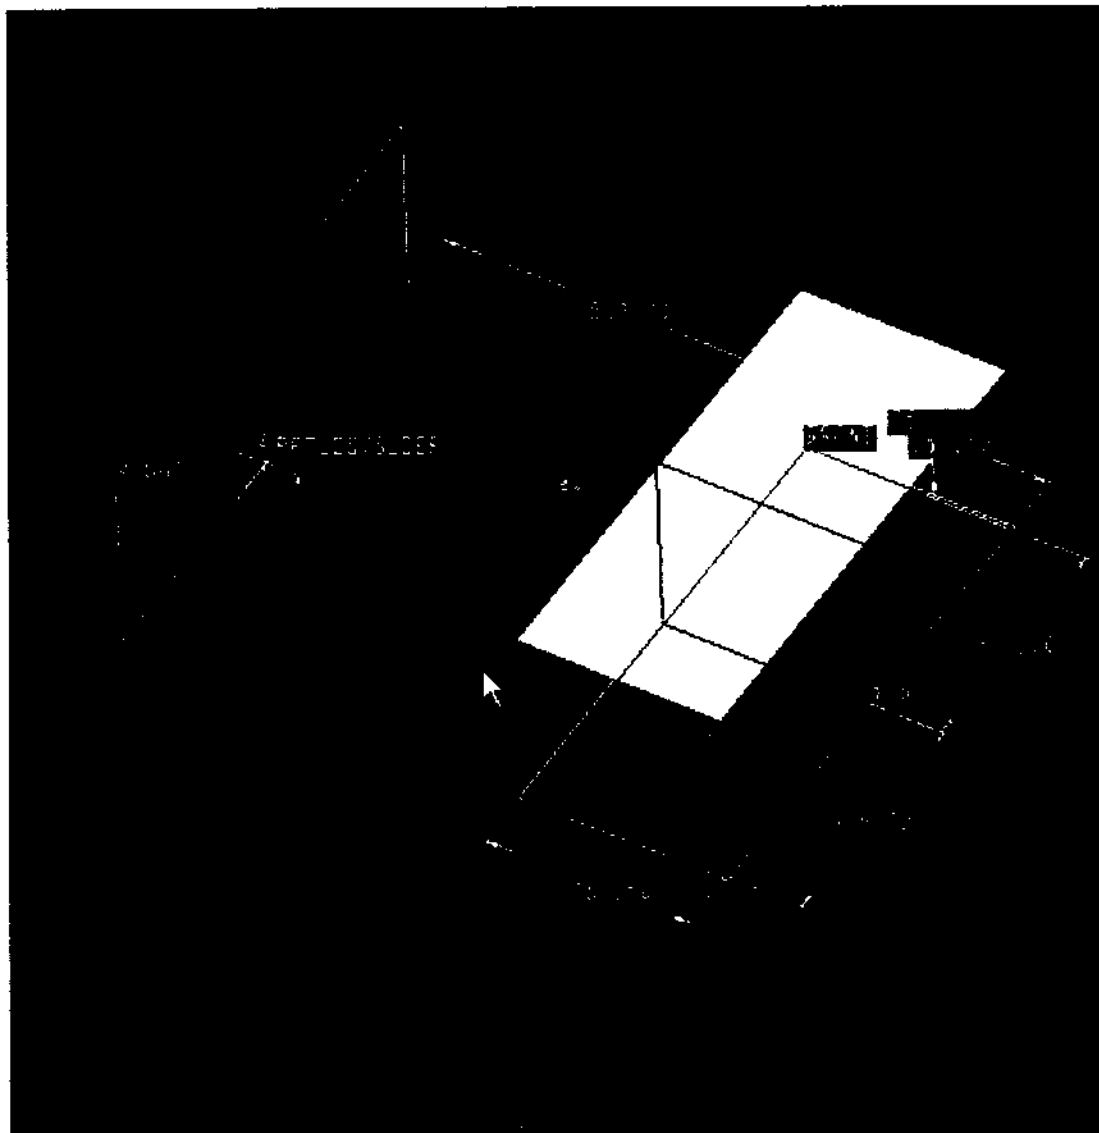


รูปที่ 4.10 แสดงตำแหน่งและขนาดของ โต๊ะทำงานเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์

การสร้าง CAD มีขั้นตอนดังนี้


การวาดโต๊ะ

1. นำข้อมูลพิกัดที่ได้ตั้งจุดต่างไว้ จาก Robot ไปยัง โต๊ะ
2. เปิดโปรแกรม Proengineer 2000i²

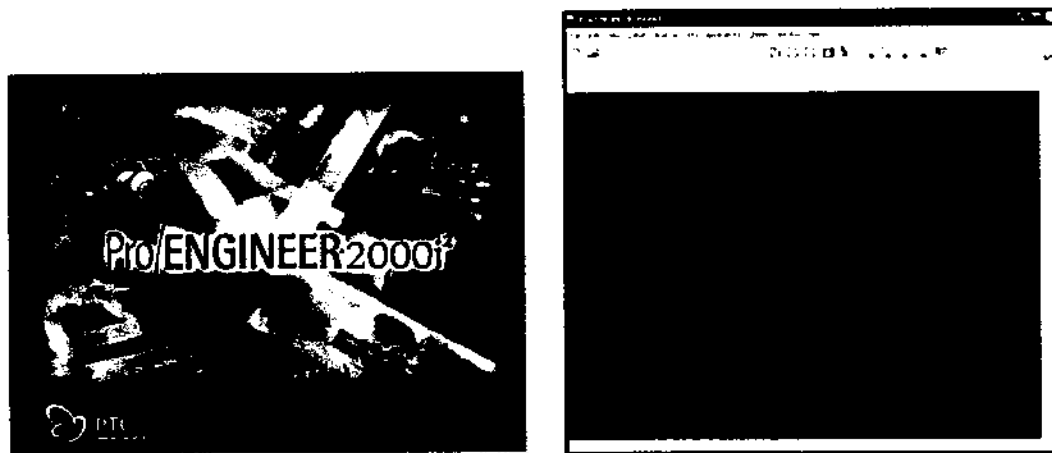

รูปที่ 4.11 แสดงในส่วนของหน้าต่างโปรแกรม Proengineer2000i²


File>New / Part / Solid > Ok ใส่ชื่อ Part ที่ต้องการ

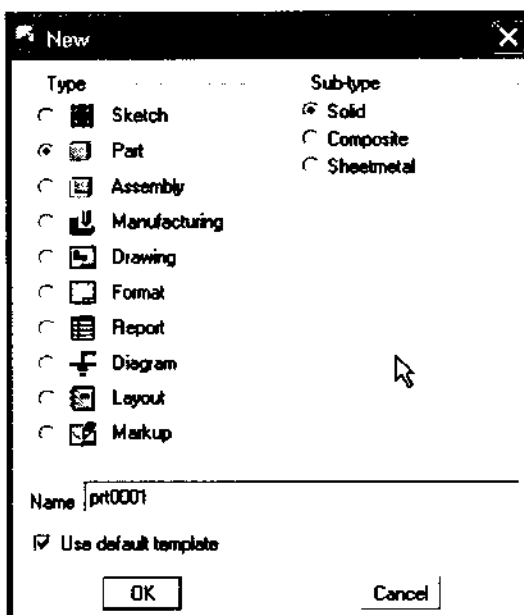

รูปที่ 4.12 การ Create New file

หมายเหตุ ขั้นตอนการ Set หน่วยและการวาดรูป 3 มิติ ดูได้จากภาคผนวก ก.
จากนั้นทำการ Create วาดรูปตามพิกัด โดยทำการเลือกจาก Pop up Menu

Feature / Create / Solid / Protrusion / Extrude / Solid / done / One Side / done

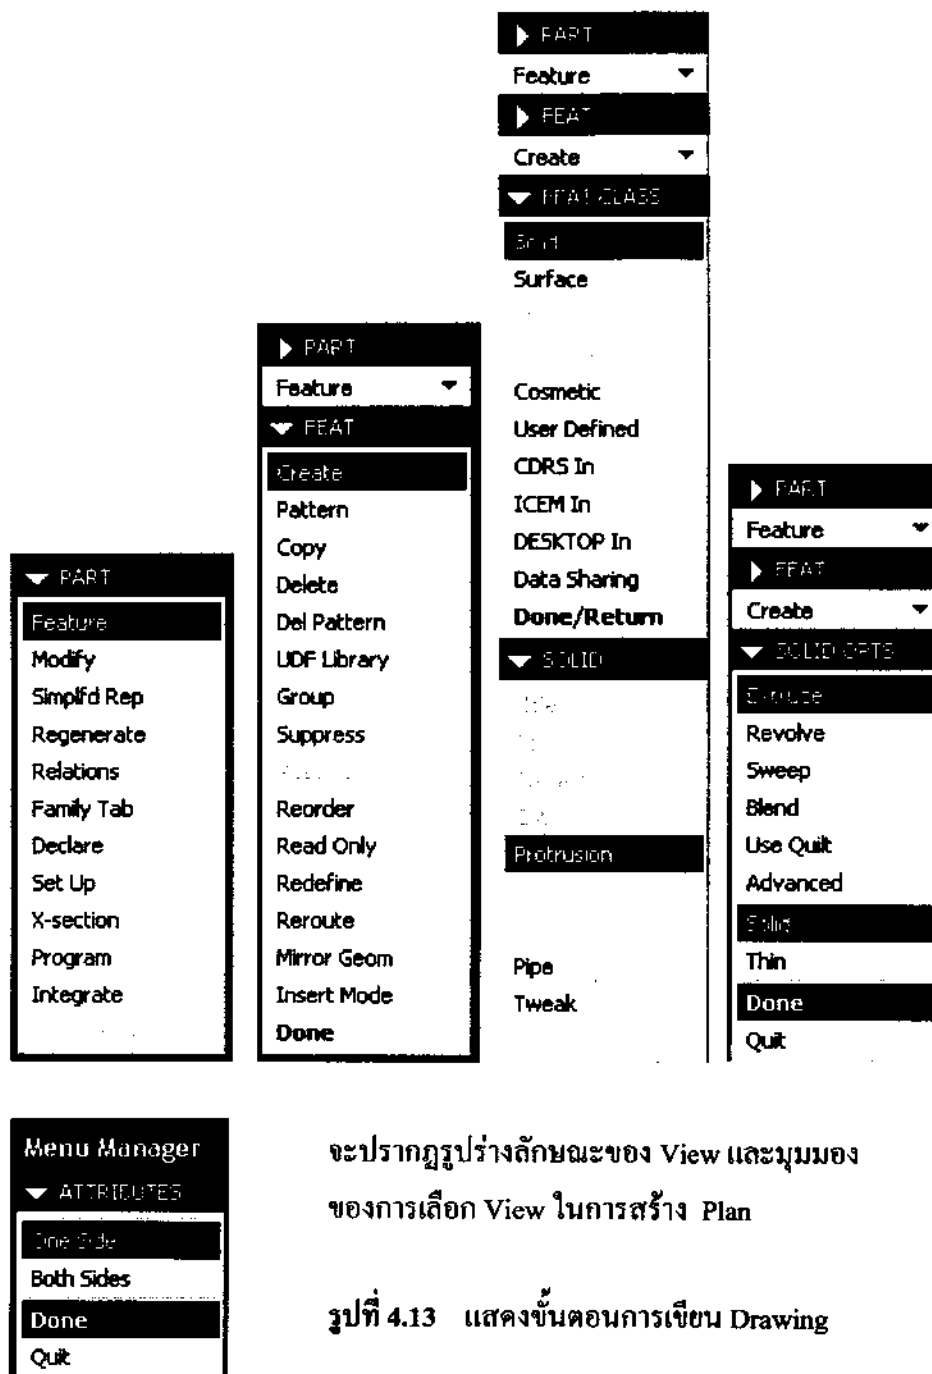


จะปรากฏรูปร่างลักษณะของ View และมุมมอง
ของการเลือก View ในการสร้าง Plan

รูปที่ 4.13 แสดงขั้นตอนการเขียน Drawing

เลือก Plan โดยการหมุน Plan กด Ctrl + (mouse ปุ่มกลาง) ให้ได้ Plan ตามรูปนี้




สีแดง คือ มุมมองของแกน X, สีเขียว คือมุมมองของแกน Y, สีฟ้า คือ มุมมองของแกน Z

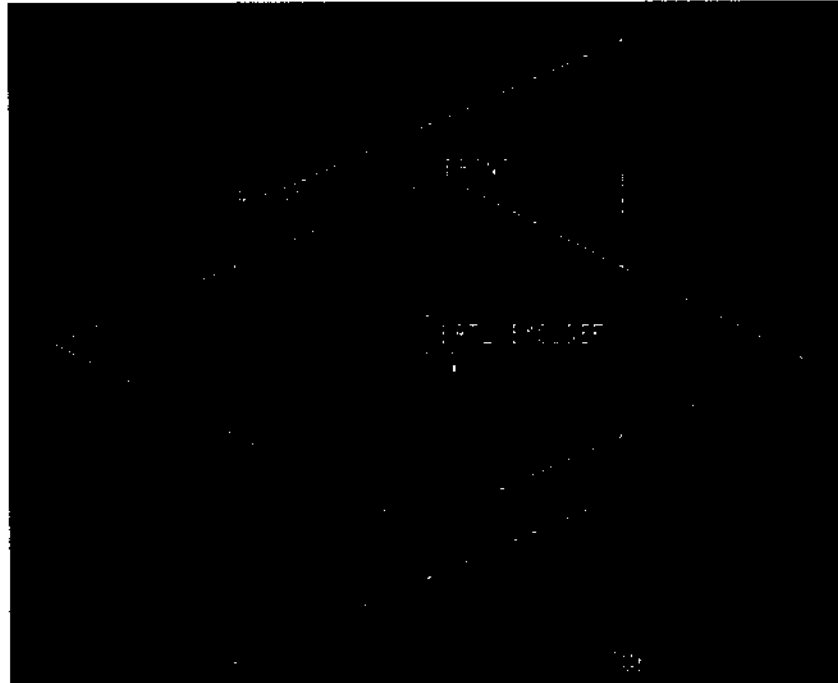

รูปที่ 4.14 มุมมองการเลือก Plan

เลือก Plan Front / Okay แล้วก็ Top / Plan Top จะได้ view ในการสร้างชิ้นงาน


วาดรูปตามข้อมูลข้างต้นที่ได้โดย Click ที่ ด้านข้างของโปรแกรม

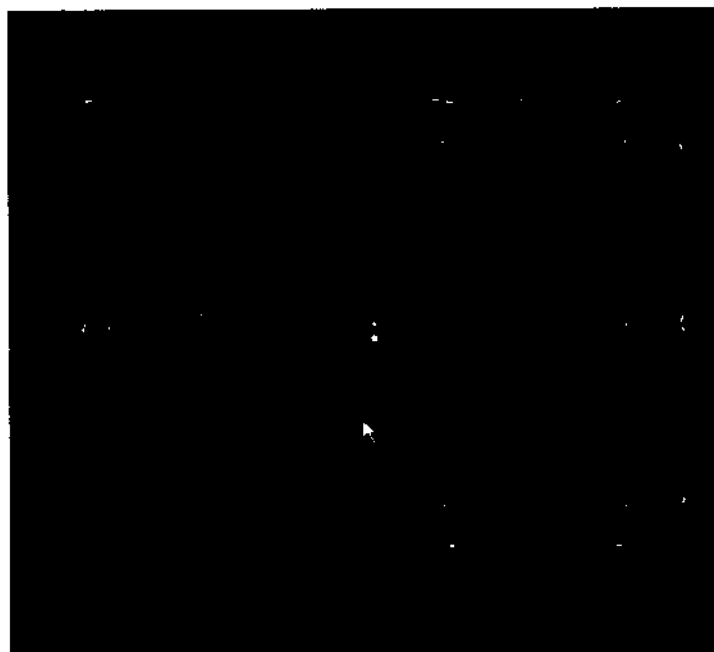

รูปที่ 4.15 แสดงการ Sketch

จากข้อมูล Point ทั้ง 4 จะได้รูปร่างดังรูปที่ 4.15

Click ถูกเพื่อที่จะใส่ความหนา ✓ ตามด้วย Blind => ใส่ความหนา 750 / Preview / ok
จะได้รูปโดยสมมุติว่าเป็นโต๊ะที่จะใช้พื้นฐานในการวางชิ้นงานเพื่อให้ง่ายต่อระบบพิกัดในการ
เคลื่อนที่ของ Robot เป็นไปดังรูป

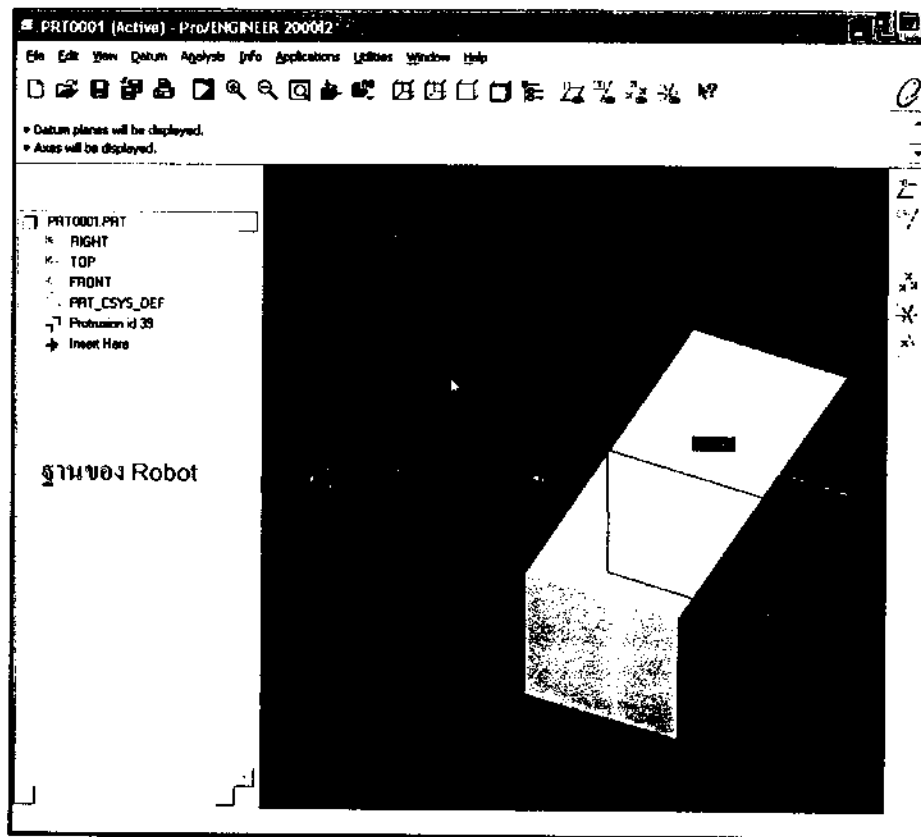


รูปที่ 4.16 ตำแหน่งของ Robot กับ โด๊ะ

ทำการบันทึกภาพที่ได้วาดขึ้นไปที่ File Save As ใส่ชื่อในช่อง New Name เป็น AN001 Click OK ปุ่ม OK

เมื่อได้พิกัดตำแหน่งของ โด๊ะที่เกิดจากการวัดขนาดและระยะจากหุ่นยนต์นำมาสร้างเป็นรูปร่างได้แล้วตำแหน่งฐานของหุ่นยนต์สังเกตได้ว่าอยู่ห่างออกไปจาก โด๊ะต่อไปจะเป็นการสร้างชิ้นงานก็จะเมื่อกับขั้นตอนการสร้าง โด๊ะแต่ View ที่เลือกจะเป็นผิวของ โด๊ะทางด้านบนด้านข้างทำให้ View ที่ออกมาอาจจะสับสนสักหน่อยและยากต่อการวาด


2. ออกแบบตัวอย่างชิ้นงานที่นำมาทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยมีขนาดและรูปร่างดังนี้

เริ่มจากการเรียก File ที่ได้สร้างไว้มาที่มีชื่อว่า AN001 โดยไปที่ Menu File / Open

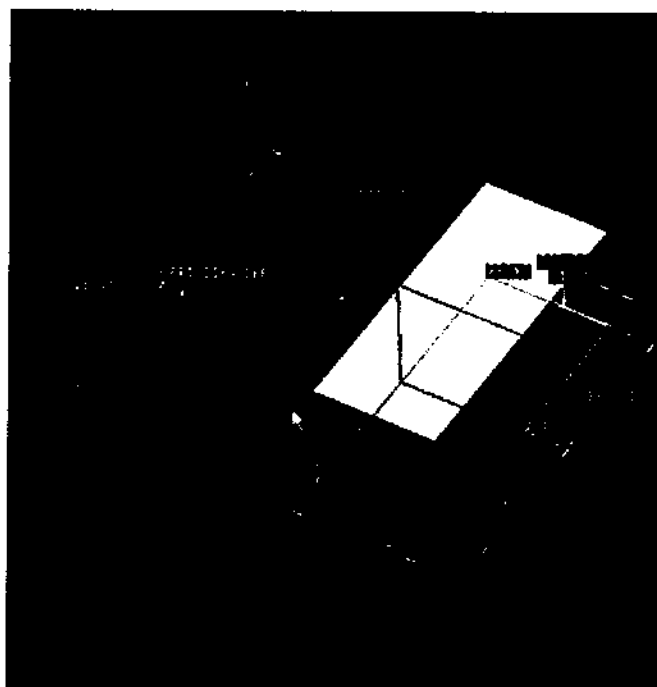


รูปที่ 4.17 พิกัดของโต๊ะ

ทำการสร้างชิ้นงานบนโต๊ะ โดยไปที่ Menu Pop up เลือก **Feature / Create / Solid / Protrusion / Extrude / Solid / done / One Side / done** จะปรากฏรูปร่างลักษณะของ View และมุมมองของการเลือก View ในการสร้าง Plan เลือกที่ผิวด้านบน (Flip คือ เป็นการปรับเปลี่ยนหัวลูกศรว่าจะให้ชิ้นงานที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาไปทางด้านไหน) Click OK เลือก default ก็จะได้ View เพื่อ Sketch ชิ้นงาน พอได้รูปร่างเสร็จแล้วจากนั้นทำการ Click ถูก เพื่อที่จะใส่ความหนา ✓ ตามด้วย Blind => ใส่ความหนา 40 / Preview / ok

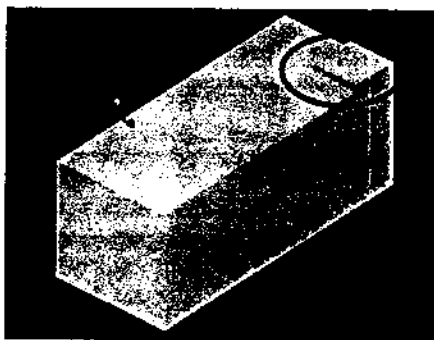

รูปที่ 4.18 แสดงการขึ้นรูปสี่เหลี่ยม

ทำตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาก็จะได้ชิ้นงานออกมาดังนี้

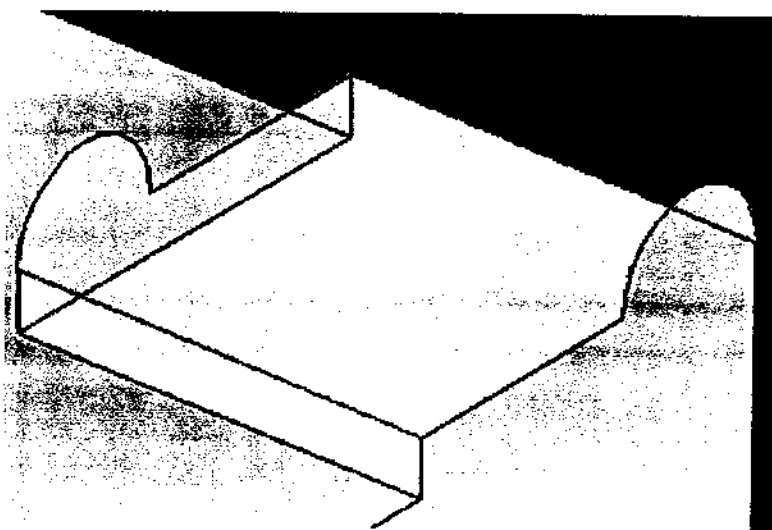


รูปที่ 4.19 แสดงขนาดและรูปร่างของตัวอย่างชิ้นงาน

Save As *.* file Name An002


3. นำรูปภาพที่ได้สร้างขึ้นจากหัวข้อที่ผ่านมาทำการแปลงจาก CAD มาเป็น CAM โดยใช้การทำงานในส่วนของการ Manufacturing เพื่อให้ได้ CLfile Data แต่ไม่ถึงกับ NC Post Processor ที่เป็น Code ของเครื่อง CNC เช่น เครื่องกัด เครื่องกลึง

3.1 เปิด Programs Proengineer 2000i2 จากนั้น Click ที่ Icon New หรือไปที่ File / New > เลือกในส่วนของการ Manufacturing / NC Part > ตั้งชื่อ Name : ma001 Click OK ดังรูป

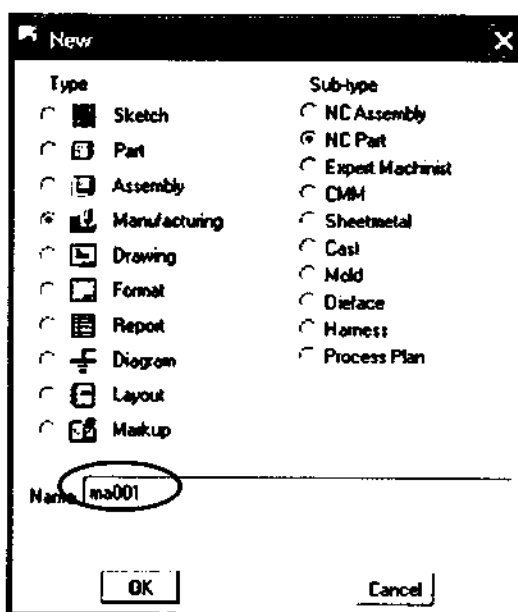

รูปที่ 4.20 New file Manufacturing NC Part


หาfile ชื่อ An102 ถ้ามองไม่เห็นว่ามีหรือไม่ให้ไป Click ที่ปุ่ม Button Preview >>> |

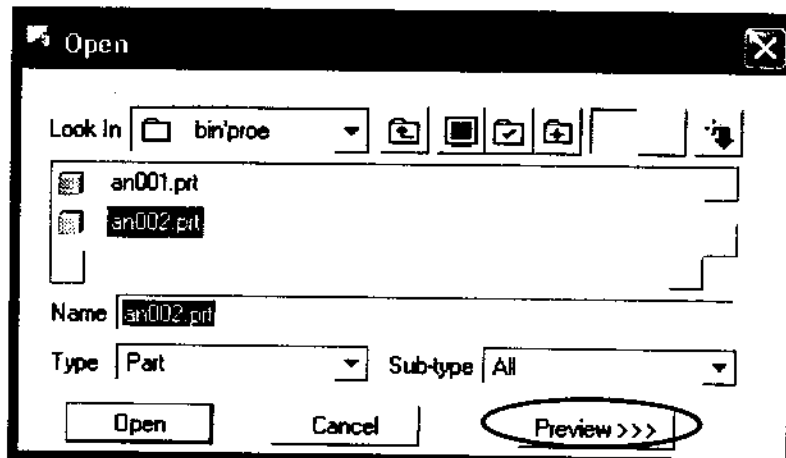

รูปที่ 4.21 Open file เลือกชื่อ file


จากนั้นจึง Click Button Open Processing model AN002 ...จะ Load 100% has been completed. ที่ตำแหน่ง Message (แสดงว่ารูปที่เขียนขึ้น ไม่มี error เกิดขึ้นทำให้รูปที่เขียนขึ้นสมบูรณ์สามารถสร้าง Manufacturing ต่อได้)

3.2 สร้าง Model เป็นชิ้นงานที่ต้องการเพื่อทำการ สร้างทางเดิน

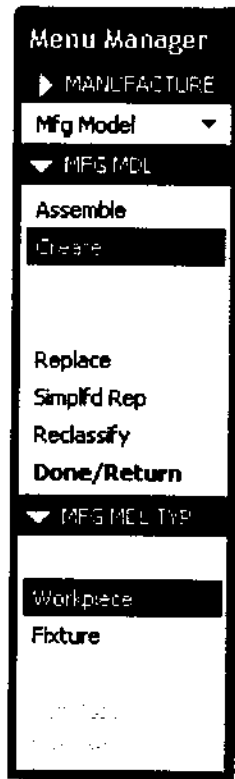

MFG Model > Create > Work piece

 
- ตั้งชื่อให้กับชิ้นงานในช่อง Enter part name (PRT001) : WP1



Click เครื่องหมาย ต่อไปจะเป็นการเลือกผิวชิ้นงาน


รูปที่ 4.22 Menu Popup สร้าง (a) , (b) Model , (c) แสดงการเลือกผิว

(a)

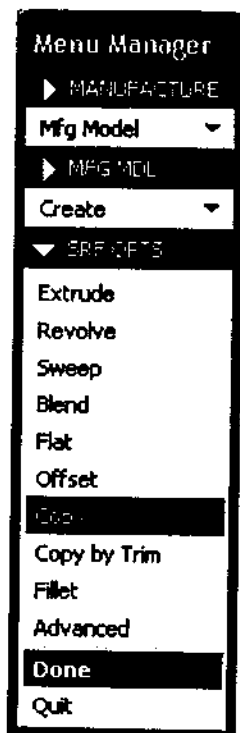

ที่ Pop up Menu >> Surface / copy / Done

ข้อสังเกต ผิวชิ้นงานที่ถูกเลือกจะเป็นสีเขียว

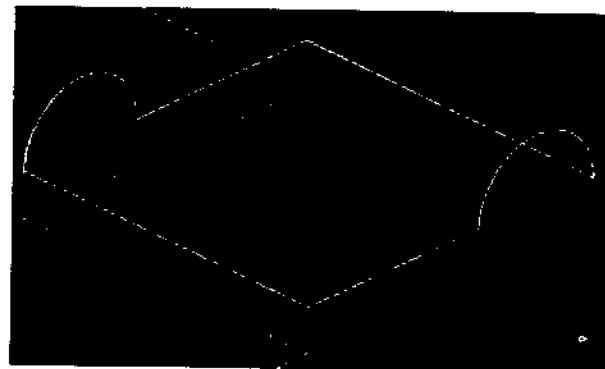

เลือกผิวที่ชอบของชิ้นงาน โคจรอบ

(b)

(c)


Include / Indiv Surfs / pick เป็นการเลือกผิวที่ต้องการสร้างทางเดินของTool

Done > OK

3.3 การกำหนดค่า Setup ของการใช้ระบบเครื่อง

- โดยการใช้นำสั่ง Manufacturing Setup

Mfg Setup > จะปรากฏ dialog box : Operation Setup

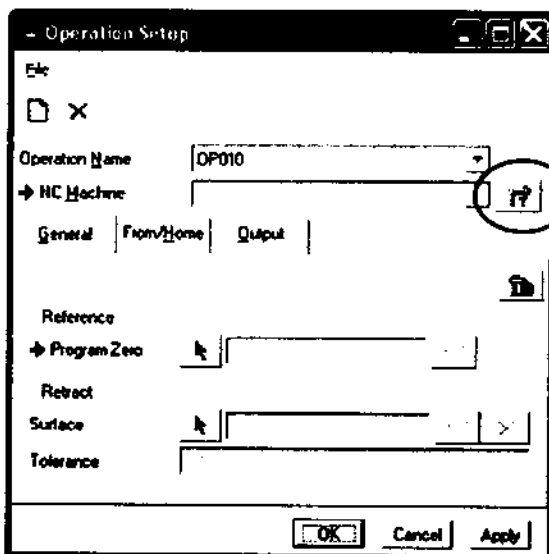


เลือก Click ที่ช่อง NC Machine

จะปรากฏ dialog box :

Machine Tool Setup ทำการใส่ค่า

รูปที่ 4.23 Operation Setup

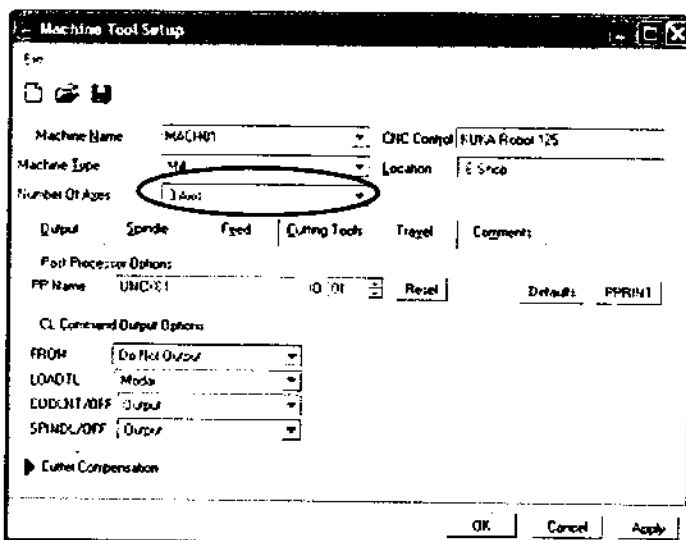

Click หัวลูกศรลง


ในช่อง Number Of Axes

สามารถกำหนดแกนได้

3 Axis, 4 Axis, 5 Axis

รูปที่ 4.24 Machine Tool Setup

กำหนดแกนให้เป็น 3 Axis Click OK (ค่าอื่นไม่ต้องไปเปลี่ยนเอาไว้ Set ที่หลังได้)


เลือกโคออดิเนตอ้างอิง โดย Click ที่  จำเป็นต้องสร้าง โคออดิเนตขึ้นใหม่เพื่อป้องกันการสับสนกับระบบพิกัด xyz และเป็นการ Set ระบบพิกัดของหุ่นยนต์ อีกด้วยโดยเทียบกับการเคลื่อนที่แบบ World Coordinate system โดยมีวิธีการดังนี้

Create > เลือก โคออดิเนต CSI_CSYS_DEF หรือเลือกที่ชิ้นงานก็ได้

3 Planes / Done / เลือก Plane ทั้ง 3 (Top, Front, Right)




(a)

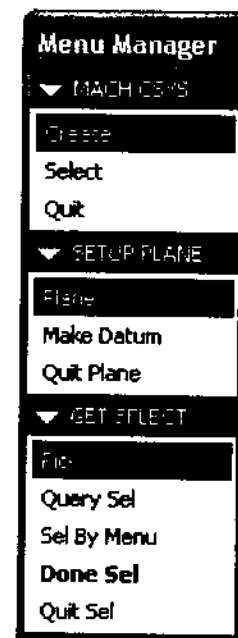

(b)

รูปที่ 4.25 (a), (b) แสดงการ Set โคออดิเนต

จะปรากฏลูกศรสีเหลืองแดงชี้ไปยังทิศทั้ง 3 สำหรับขั้นตอนในการกำหนดทิศทางของระบบ xyz โดยกำหนดให้เป็นไปตามระบบการเคลื่อนที่แบบ World Coordinate System

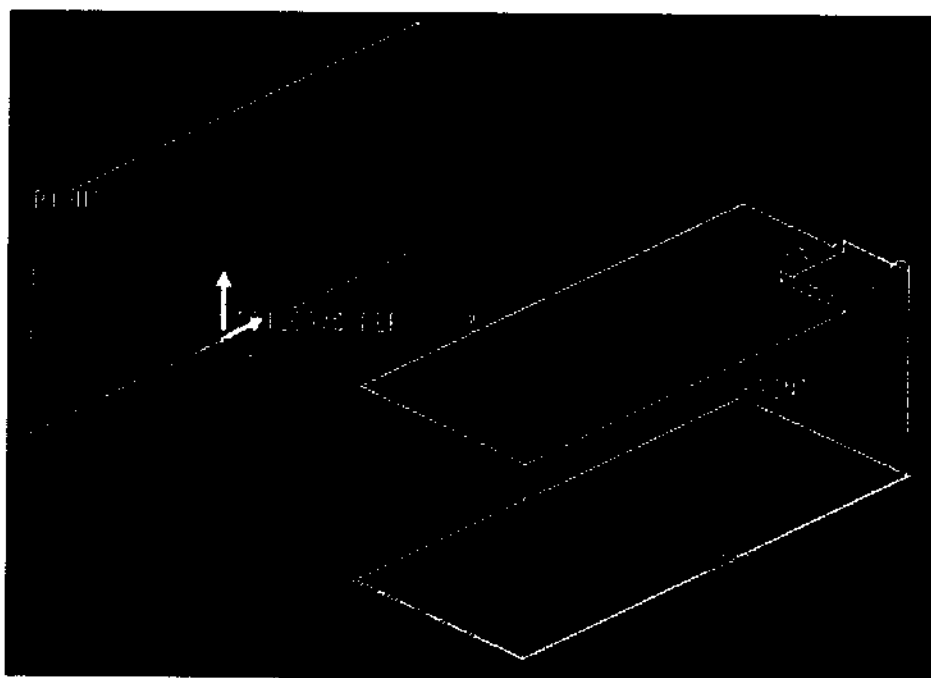

รูปที่ 4.26 รูปแสดงตำแหน่งของ Robot ในการ Set Coordinate กับชิ้นงาน

ที่ Pop up > **Next** คือ เปลี่ยนหัวลูกศรไปข้างหน้า โดยแถบสีแดงจะไปแทนที่สีเหลือง

Previous คือ เปลี่ยนหัวลูกศรไปข้างหน้า โดยแถบสีแดงจะไปแทนที่สีเหลือง

Reverse คือ เป็นการกลับด้านของหัวลูกศร

ถ้าได้ตำแหน่งแล้วก็ add ให้แกน โดย Next สีแดงอยู่แนวตั้ง เลือกแกน Z จากนั้นจะขึ้นแกนพุ่งมาข้างหน้าให้เลือก X ที่เหลืองจะเป็น Y

ต่อไปเป็นการสร้างรูปทรงเรขาคณิตเพื่อการ Machine

Mfg Geometry > Mill Surface > Create > ใส่ชื่อในช่อง Enter name for surface : SF1 กด Enter

Add > Copy / Done > Include / Indiv Surfs > เลือก Surface เดิมที่เคเลือกมาแล้วข้างต้น


Click OK

3.3 การใช้คำสั่งในส่วน Machining


- เป็นขั้นตอนการกำหนดเครื่องมือ Tool และค่า Parameter ต่าง ๆ โดยทำดังนี้

Machining > NC Sequence > Surface Mill / Done

Click เครื่องหมายดังรูปจากนั้นกด Done

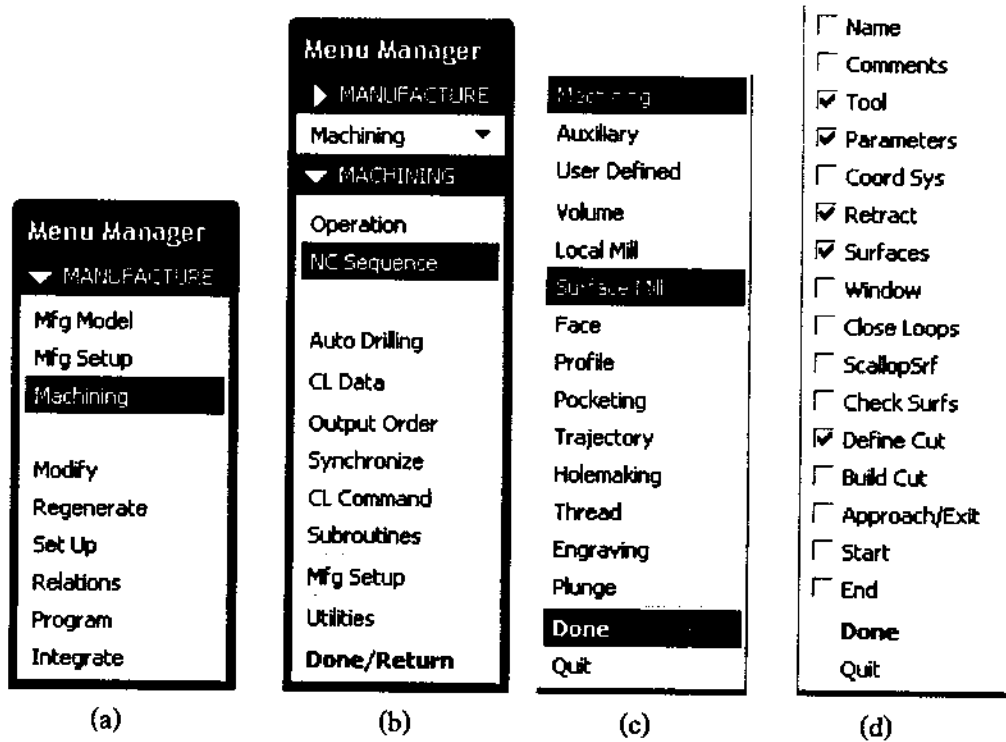

รูปที่ 4.27 (a), (b), (c), (d) แสดงขั้นตอนการก่อนเข้า Set Tool

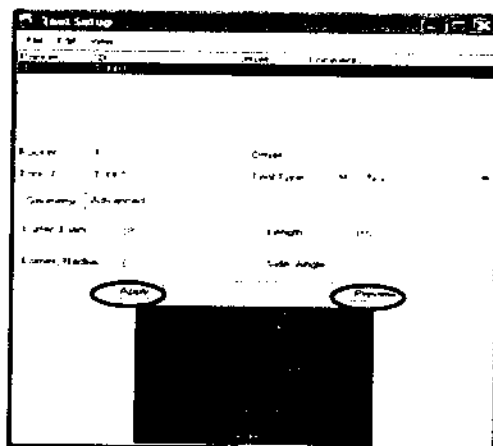


ใส่ขนาดของ Cutter_Diam: 8

Length : 115

>>Preview / Apply >> จากนั้นเมื่อได้แล้ว


ต้องการออกไปที่ File / Done

รูปที่ 4.28 Tool setup

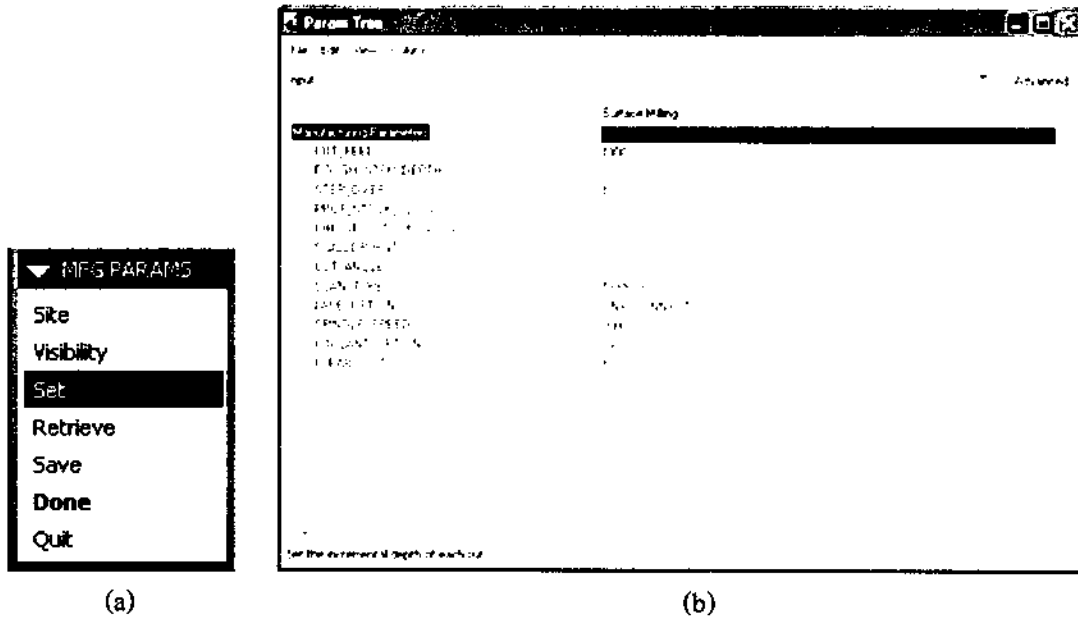


รูปที่ 4.29 (a) Set (b) Param Tree

ในรูป (a) นำ mouse ไป Click ที่ Set จะปรากฏ Param Tree ขึ้นมาให้ Set Parameters โดยจะใส่ค่า cut_feed, step_over, spindle_speed, clear dist / click Done หรือไปที่ File / exit

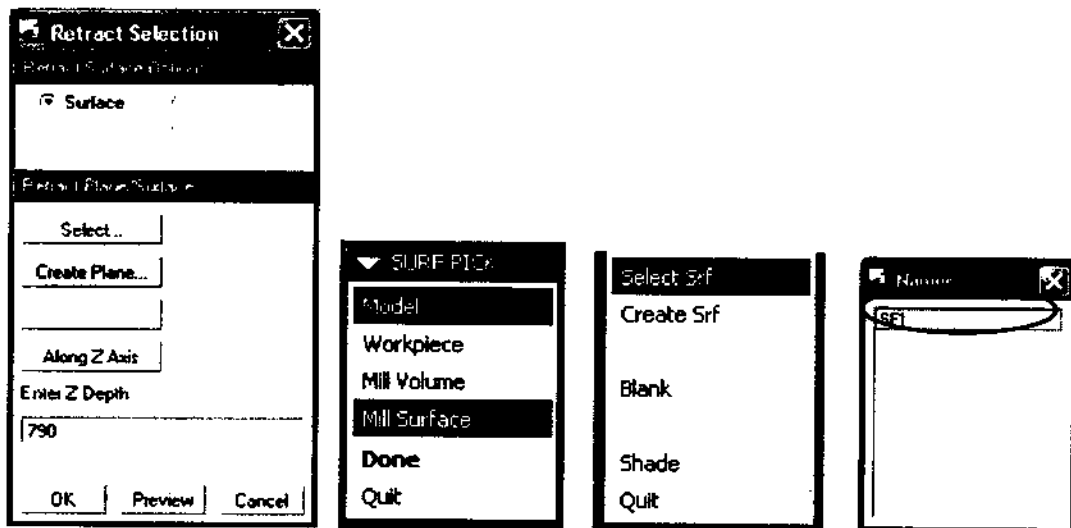


รูปที่ 4.30 Set ค่าระยะของ Tool และ การเลือกผิว

จะปรากฏหน้าจอ Restraction Selection เพื่อกำหนดระยะที่ tool เริ่มเคลื่อนที่ click Along Z axis /ใส่ 790 / click OK / Mill Surface / Done /Select Srf/Okay / click SF1/ Select All

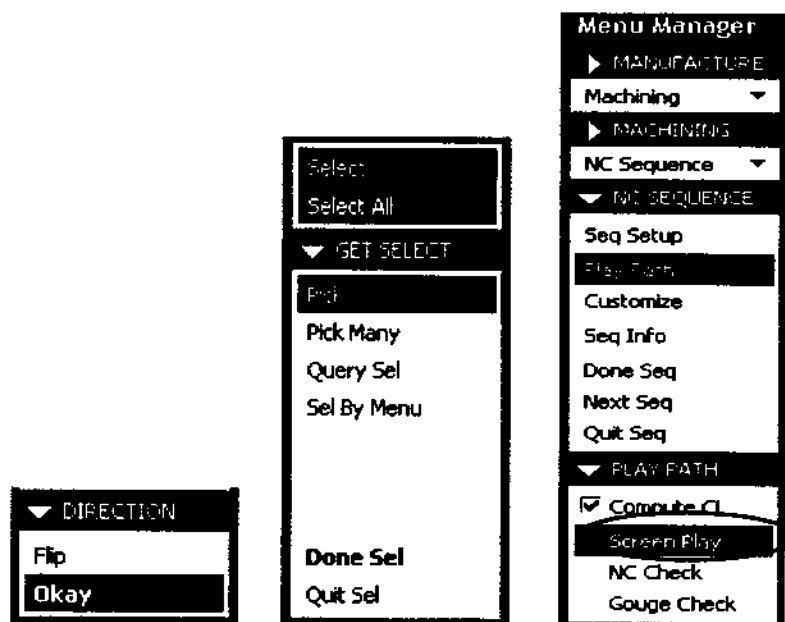


รูปที่ 4.31 การคำนวณ ขนาดของชิ้นงาน

จาก Click Play Path / Compute CL / Screen Play จะมีการคำนวณ ขนาดของชิ้นงาน
ทางเดินของชิ้นงาน

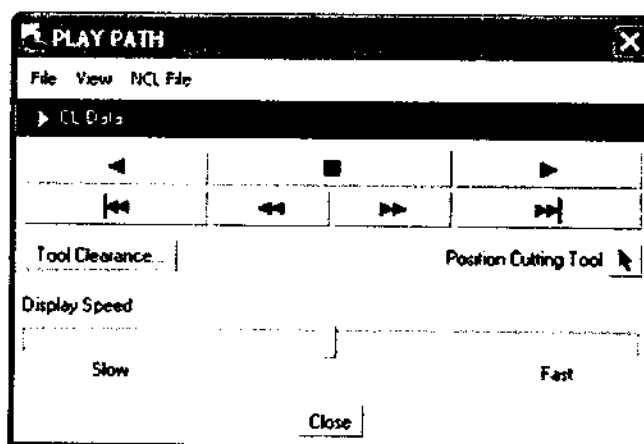

รูปที่ 4.32 CL Data Play Path

สามารถจำลองการเคลื่อนที่ได้ไปตามชิ้นงานที่ได้วางไว้ file ที่ออกมาจะเป็น CL Data ซึ่ง
เป็นพิกัดของจุดต่าง ๆ ที่ได้เคลื่อนที่ไปดังรูป 4.33

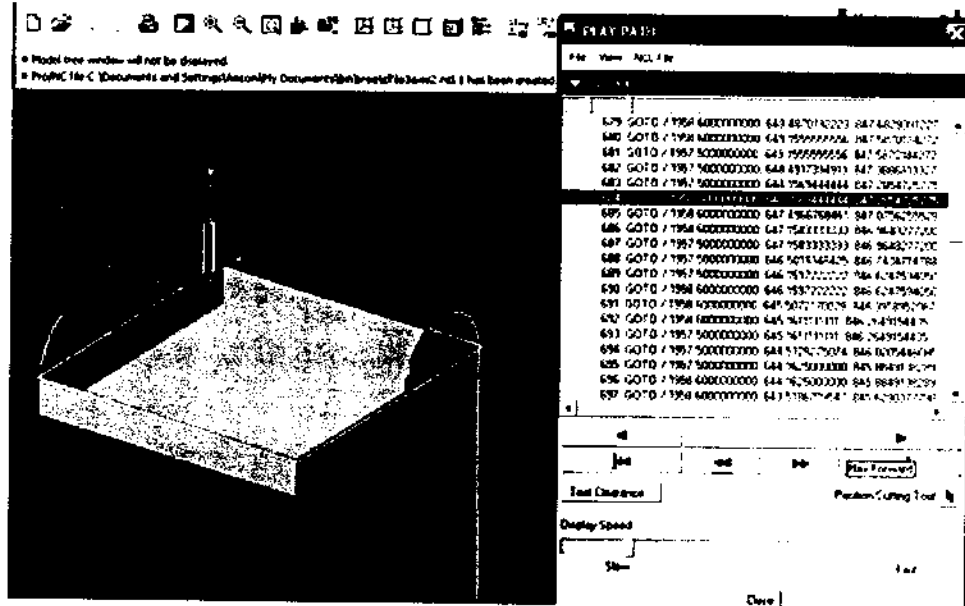

รูปที่ 4.33 แสดงการจำลองการเคลื่อนที่ของ Tool

ในส่วนของโปรแกรม Proengineer 2000² นี้จะมีการ set แกนได้ 3 axis 4 axis 5 axis
อยู่ที่ Manufacturing Setup โดยเข้าไปที่ *Mfg Setup* (Machine Tool Setup) จะสามารถกำหนด
แกนได้ หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาแต่จะมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคอนเข้า
Machining > NC Sequence > Surface Mill / เลือก 5 axis / Done จะทำให้สามารถแสดงการ
เคลื่อนที่ของ โปรแกรม Proengineer 2000² ีบน CL Data Play Path ได้แนวการเคลื่อนที่ออกมาเป็น
X , Y, Z, i, j, k ออกมา ในส่วนของขั้นตอนต่อไปจะกล่าวถึงการแปลง file เข้าสู่ หน่วยงาน
อุตสาหกรรม

4.4 การเชื่อมต่อข้อมูลระบบพิกัดตำแหน่งจากโปรแกรม CAD/CAM เข้าสู่ระบบควบคุมและสั่งงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA Robot - KR125 และผลการทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลพิกัดตำแหน่ง

การนำข้อมูลทางเดินของเครื่องมือมาสร้างโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

1. หลังจากได้ไฟล์ข้อมูลทางเดินของเครื่องมือเป็น CL Data ที่มีรูปแบบของข้อมูลดังนี้

```

SS*      Pro/CLfile Version 2000i2 - 2000060
SS-> MFGNO / MA002
PARTNO / WP2
SS-> FEATNO / 159
MACHIN / UNCX01, 1
SS-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / INCHES
LOADTL / 1
SS-> CUTTER / 10.000000
SS-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
        0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
        0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 2000.000000, CLW
RAPID
GOTO / 1957.5000000000, 911.0000000000, 790.0000000000
FEDRAT / 1000.000000, IPM
GOTO / 2251.3000000006, 911.0000000000, 790.0000000000
GOTO / 2251.3000000003, 910.1142857143, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 910.1142857143, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 909.2285714286, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 909.2285714286, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 908.3428571429, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 908.3428571429, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 906.5714285714, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 906.5714285714, 790.0000000000

```

```
GOTO / 1957.5000000000, 905.6857142857, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 905.6857142857, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999881, 904.8000000000, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 904.8000000000, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 903.8013888889, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999881, 903.8013888889, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999881, 902.8027777778, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 906.5714285714, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 906.5714285714, 790.0000000000
GOTO / 2256.4000000000, 914.4131496375, 803.7078061493
GOTO / 1957.5000000000, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 906.5714285714, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 906.5714285714, 790.0000000000
GOTO / 2256.4000000000, 914.5516620052, 803.1035444225
GOTO / 2256.4000000000, 914.6841531149, 802.4968065193
GOTO / 1957.5000000000, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 907.4571428571, 790.0000000000
GOTO / 1958.6999999911, 906.5714285714, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 906.5714285714, 790.0000000000
GOTO / 1957.5000000000, 907.4571428571, 790.0000000000
...
...
....
GOTO / 2256.4000000000, 914.8105531343, 801.8877600935
GOTO / 2256.4000000000, 914.9307972699, 801.2765745299
GOTO / 2256.4000000000, 914.9989600000, 800.9136651779
GOTO / 2256.4000000000, 914.9989600000, 800.9143354760
GOTO / 2257.5000000000, 914.9989600000, 800.9143354760
SPINDL / OFF
$$-> END /
FINI
```

ทำการแก้ไขและตัดส่วนที่ไม่สำคัญทิ้งในส่วนที่สี่ กรอบ

```

SS*   Pro/CLfile Version 2000i2 - 2000060
SS-> MFGNO / MA002
PARTNO / WP2
SS-> FEATNO / 159
MACHIN / UNCX01, 1
SS-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / INCHES
LOADTL / 1
SS-> CUTTER / 10.000000
SS-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
        0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
        0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 2000.000000, CLW

```

โดยการกำหนดให้ Visual
Basic ที่ได้ Download ตัวที่
Link กับ file text ได้มาเป็น
Source Code และทำการเขียน
โปรแกรมต่อไป

```
RAPID
```

```
GOTO / 1957.5000000000, 911.0000000000, 790.0000000000
```

```
FEDRAT / 1000.000000, IPM
```

```
GOTO / 2251.3000000006, 911.0000000000, 790.0000000000
```

```
GOTO / 2251.3000000003, 910.1142857143, 790.0000000000
```

```
GOTO / 1957.5000000000, 910.1142857143, 790.0000000000
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
GOTO / 2257.5000000000, 914.9989600000, 800.9143354760
```


```
SPINDL / OFF
```

```
SS-> END /
```

```
FINI
```

ผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- ทำการเขียนคัดแปลงและแก้ไข Source Code ด้วยโปรแกรม Visual Basic
- การแปลงข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 โดยมีวิธีดังนี้คือ
- เลือกไฟล์ Input ที่มี file *.ncl.1 โดยการ Brow หาไปยังที่อยู่ของ file
- ทำการเลือกว่าต้องการ 6 แกน หรือ 3 แกน และเลือกรูปแบบ PTP CIRC LIN
- Click ที่ปุ่ม Start

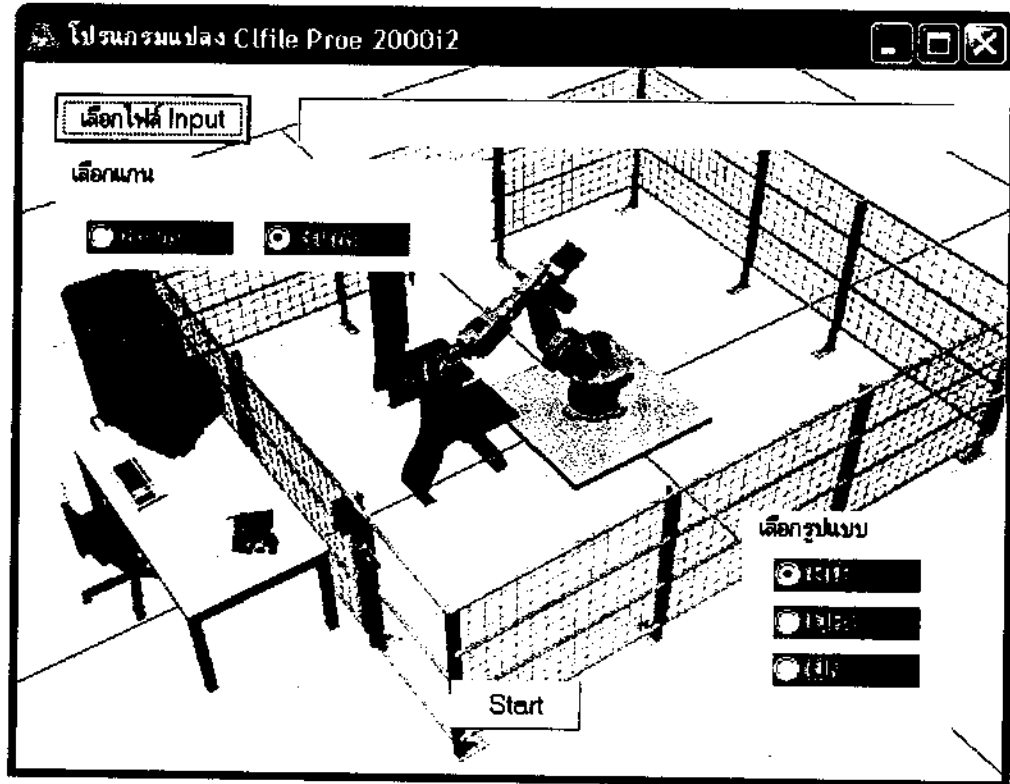

รูปที่ 4.34 แสดงหน้าจอของโปรแกรมแปลงข้อมูล

รายละเอียด Code ดูได้จากภาคผนวก ข.

3. นำข้อมูลทางเดินของเครื่องมือที่แปลงได้ มาเพิ่มส่วนต้น – ส่วนท้าย เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ควบคุมอุตสาหกรรม โดยหลังจากที่เพิ่มส่วนต้น – ส่วนท้าย จะมีรายละเอียดดังนี้

```

DEF AN001()
DECL AXIS HOME
BAS (#INITMOV,0)
HOME = {AXIS:A1 0,A2 -90,A3 90,A4 0,A5 0,A6 0}
PTP HOME


PTP {X 1957.5000000000,Y 911.0000000000,Z 790.0000000000}
PTP {X 2251.3000000006,Y 911.0000000000,Z 790.0000000000}
PTP {X 2251.3000000003,Y 910.1142857143,Z 790.0000000000}
PTP {X 1957.5000000000,Y 910.1142857143,Z 790.0000000000}
PTP {X 1957.5000000000,Y 909.2285714286,Z 790.0000000000}
...
...
...
PTP {X 2256.4000000000,Y 914.9989600000,Z 800.9136651779}
PTP {X 2256.4000000000,Y 914.9989600000,Z 800.9143354760}
PTP {X 2257.5000000000,Y 914.9989600000,Z 800.9143354760}
PTP HOME
END

```


หลังจากเพิ่มส่วนต้น – ส่วนท้ายแล้ว ทำการ copy เสร็จแล้วนำไปวางใน โปรแกรม Notepad และบันทึกไฟล์ที่เขียนให้มีรูปแบบดังนี้

- File name = *.SRC
- Save as type = All Files [*.*]


4. นำโปรแกรมที่ได้ป้อนเข้าไปใน Robot จะ ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 4.35 - 4.37

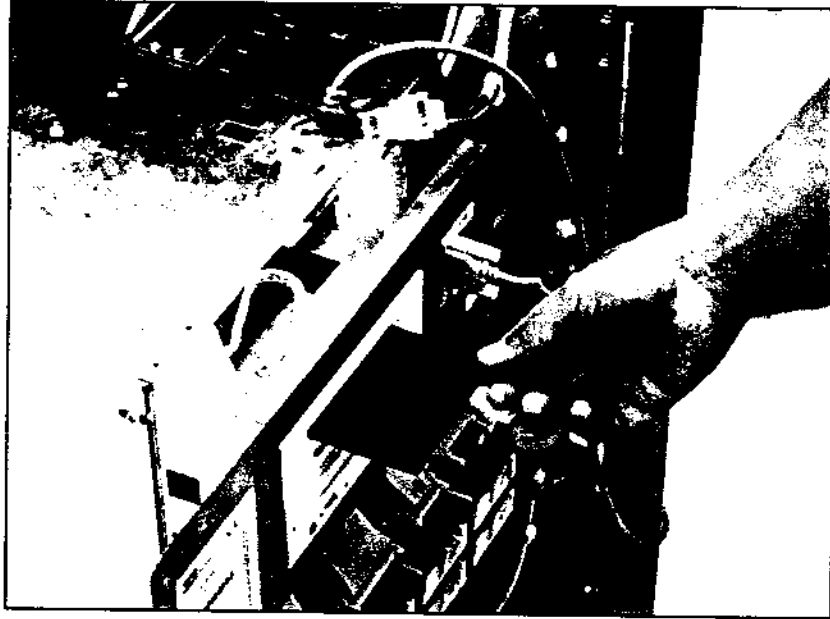

รูปที่ 4.35 แสดงการใส่แผ่นบันทึกโปรแกรม เข้าสู่ชุดควบคุม

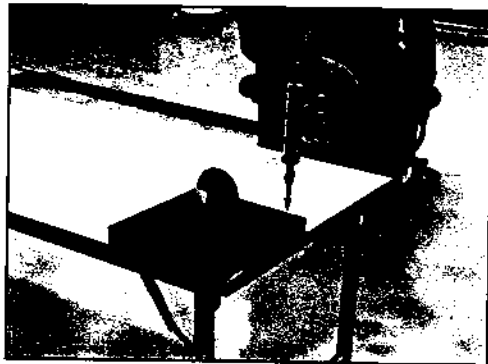


(a)

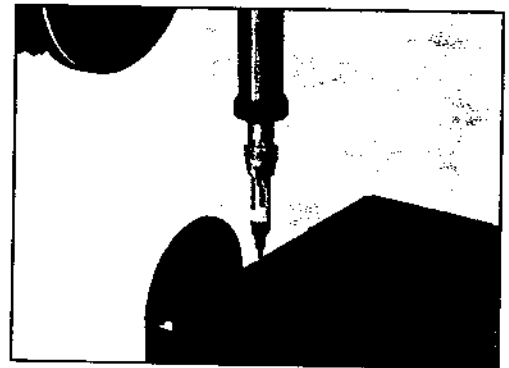


(b)

รูปที่ 4.36 (a), (b) แสดง tool ของ Robot ขณะกำลังเคลื่อนที่บนชิ้นงาน

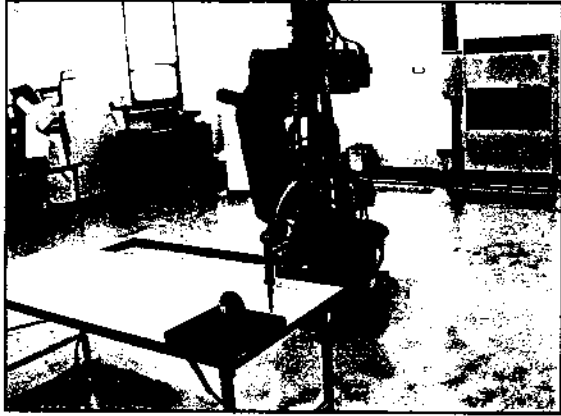

(a)

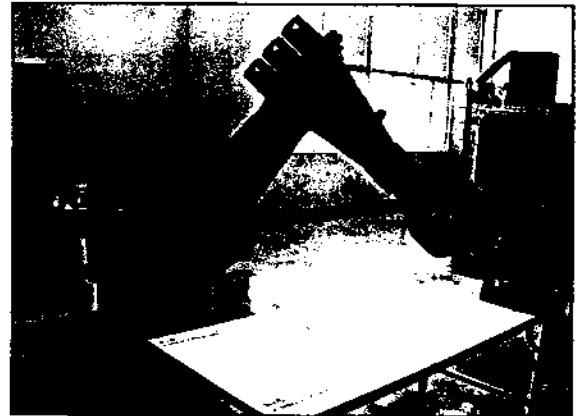


(b)

รูปที่ 4.37 (a), (b) แสดง Robot ขณะกำลังเคลื่อนที่บนชิ้นงาน



(a)

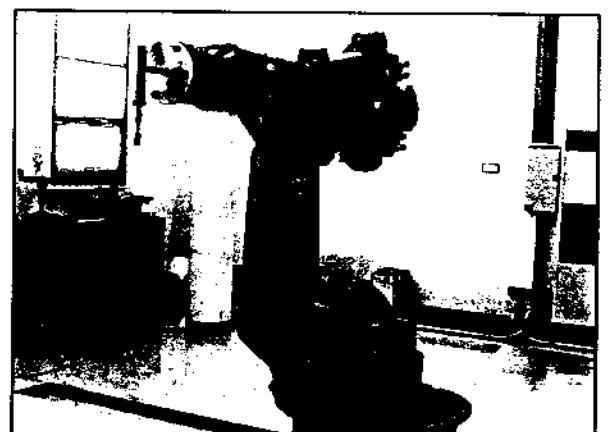

(b)

รูปที่ 4.38 (a), (b) แสดง Robot ขณะกำลังเคลื่อนกลับสู่ Home

ตัวอย่าง Code CL Data 5 - Axis

```

$$*      Pro/CLfile Version 2000i2 - 2000060
$$-> MFGNO / MFG0003
PARTNO / WP001
$$-> FEATNO / 45
MACHIN / UNCX01, 1
$$-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / INCHES
LOADTL / 1
$$-> CUTTER / 10.000000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
          0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
          0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
MULTAX / ON
SPINDL / RPM, 2000.000000, CLW
RAPID
GOTO / 2257.5000000000, 791.2072545053, 790.0000000000, $
0.0000000000, -0.9965457582, 0.0830454799
RAPID
GOTO / 2257.5000000000, 791.2072545053, 794.9827287912, $
0.0000000000, -0.9965457582, 0.0830454799
FEDRAT / 1000.000000, IPM
GOTO / 2257.5000000000, 791.2679533153, 795.6641503213, $
0.0000000000, -0.9955341114, 0.0944025054
...
GOTO / 2256.4000000000, 910.9903843798, 791.0741424314, $
0.0000000000, 0.9998397397, 0.0179023739
SPINDL / OFF
$$-> END /
FINI

```

จากตัวอย่าง Code CL Data 5 – Axis การเขียนไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเพียงแค่การเลือกในการเขียนในส่วนของ Part Manufacturing นั้นจะมีให้เลือกว่าเป็น 3 แกน 4 แกน 5 แกน โดยจะทำบนผิว Surface ในขั้นต่อไปที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ Surface Mill นั้นต้องเลือกเป็น 5 แกน จะทำให้เป็นการ set เครื่องมือเพื่อทำงานต่อไปจากนั้นก็จะได้แกนทั้งหมด 5 แกนการทำงานก็จะทำต่อไปได้ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น จนจบกระบวนการได้ CL Data ออกมาดังตัวอย่างเราลอง Simulate Part ว่าคุณการเคลื่อนที่ถูกต้องหรือเปล่าคำสั่งหรือรูปแบบจะกล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าทำอย่างไร

การแปลง File เพื่อนำเข้าสู่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6 เข้าช่วยทำให้แปลงและตัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งในส่วนของ การเคลื่อนที่ 6 แกนยังไม่สามารถทำได้เพราะติดปัญหาทางด้านการคิดค้น สมการเพื่อที่จะนำมาแปลงในรูปของ i, j, k เพราะเป็นสมการในรูปของ Vector โดยต้องหาความสัมพันธ์เพื่อ Link เข้าหากันให้ได้ระหว่าง CNC กับ Robot ในงานอุตสาหกรรม

เพื่อเป็นแนวทางต่อไป

$$[X \ Y \ Z] : [i \ j \ k]$$

เพราะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ $i = A$, $j = B$, $k = C$ โดย A, B, C เป็นค่าของมุม นั่นคือ องศา หมายถึง ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาหรือไม่เข้าใจอะไรสามารถติดต่อผู้เขียนได้โดยคุณจากประวัติผู้เขียนได้จากท้ายเล่ม