

บทที่ 3

ความเสียหายจากการมุกร่อน


(Corrosion Failure)

ความเสียหายจากการมุกร่อน (Corrosion Failure) มีสาเหตุมาจากการเกิด Corrosion อย่างรุนแรงกับวัสดุ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ในกระถังที่ไม่สามารถจะรับ Load หรือทำหน้าที่อย่างปกติได้ ทำให้อาชญาใช้งานสิ้นลง และยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้สูงขึ้น นอกจากนี้ระบบการผลิตยังมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการหยุดลงอย่างกะทันหัน (Force Shutdown) ของเครื่องจักร ซึ่งผลเสียเหล่านี้จะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงควรหาวิธีป้องกัน และแก้ไขการเกิด Corrosion Failure ด้วยการศึกษาดุลย์ของ Corrosion ให้เข้าใจเป็นพื้นฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้

1. ความหมายของการมุกร่อน (Corrosion)


การมุกร่อน (Corrosion) คือการที่วัสดุ (โดยปกติคือโลหะ) ถูกทำลายสภาพให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้วัสดุมุกร่อน และสูญเสียความแข็งแรงไปก่อนถึงเวลาอันสมควร Corrosion สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายแบบ แต่ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ การแบ่งตามสภาพแวดล้อมที่เกิด ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ (ดูตารางที่ 1)

1.1 Dry Corrosion เป็น Corrosion ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction) โดยตรงระหว่างวัสดุกับสภาพแวดล้อม ที่ไม่มีน้ำ (H_2O) เข้ามายกเว้นชั่วชั้น

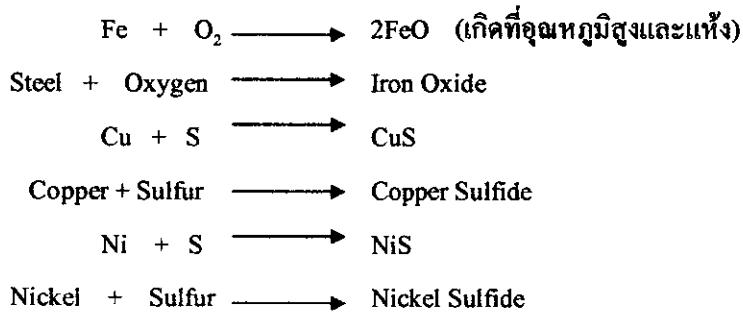

1.2 Wet Corrosion เป็น Corrosion ที่สภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยให้เกิด Corrosion ขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสภาพแวดล้อมที่มีน้ำปนอยู่ด้วย ตัวอย่างของ Wet Corrosion ได้แก่ โลหะที่อยู่ใน Electrolyte (คือของเหลวที่เต็มไปด้วย Ion เช่น น้ำ น้ำเกลือ กรด และคั่ง เป็นต้น) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (Electro – Chemical Reaction) ทำให้โลหะมุกร่อนได้ หรือ สภาพแวดล้อมที่

ເອົ້ານວຍຫວຼາກຮ່າກາທາງກລຕ້ວສຸດ ເຊັ່ນ Last Stage Blade ຂອງ LP – Turbine ຈະເກີດຄວາມເສີຍຫາຍ
ໃນຮູບຂອງ Erosion ຈາກໄອເປີກ (Wet Steam)

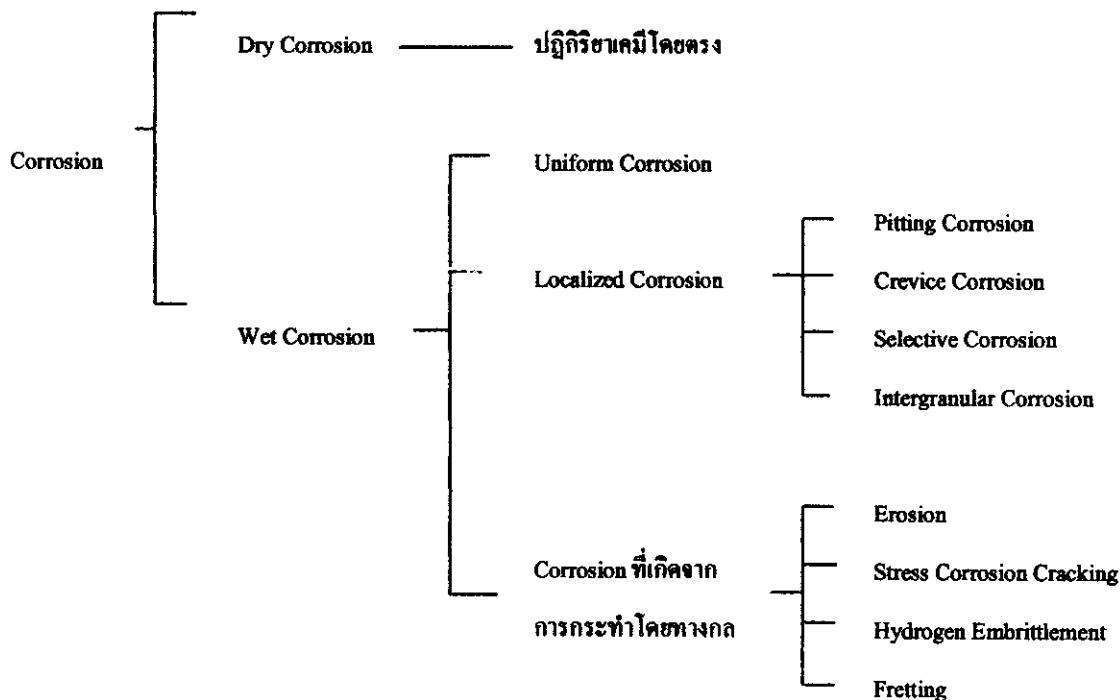

ການທີ່ 20 ແສດກາຈຳແນກປະເທດກາເກີດ Corrosion
(ກົມາ : Failure Analysis, 2528)

ໂດຍທີ່ໄປແດ້ວ Corrosion ທີ່ພົມເຫັນນອຍໆ ຈະເປັນ Wet Corrosion ໃນຮູບຂອງກາເກີດປັບປຸງກິຈ
ໄຟຟ້າ-ເຄມີ ດັ່ງນັ້ນການເຫົ້າໄວໃນກລໄກຂອງປັບປຸງກິຈທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດອອນຍາກາເກີດ Corrosion ທີ່ເຫັນໃນ
ຊີວິດເປັນປະຈຳໄດ້ເປັນອໜ່າງດີ


Corrosion ທີ່ເກີດຈາກປັບປຸງກິຈໄຟຟ້າ-ເຄມີ

ປັບປຸງກິຈໄຟຟ້າ-ເຄມີ ມາຍດຶງ ປັບປຸງກິຈທາງເຄມີທີ່ເກີດຈົ້ນ ໂດຍມີການໄຫລຂອງກຮແສໄຟຟ້າແບບ
ຄຣບວງຈຣເກີດຈົ້ນຄວບຄູ່ກັນໄຟ້ວ່າຍ ປັບປຸງກິຈທີ່ເກີດຈາກການທີ່ໄລຂະແຕກຕົວເປັນ Ion ຈຶ່ງທ່າໄຫ້ເກີດຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງສັກຍີໄຟຟ້າ ຈຶ່ງເກີດກາໄຫລຂອງກຮແສໄຟຟ້າຮວ່າງໄລຂະ ໂດຍຜ່ານ Electrolyte ປັບປຸງກິຈ
ໄຟຟ້າ-ເຄມີຈະເກີດຈົ້ນໄດ້ ຕ້ອງມີອັນດັບຕັ້ງນີ້

1. ຕ້ອງມີຂໍ້ວ Anode ແລະ Cathode ເກີດຈົ້ນ ເພື່ອປະກອນເປັນເຊດ (Cell) ໄຟຟ້າ Anode ສຶ່ວນທີ່
Anion (ສື່ວນ Negative Ion) ວິ່ງໄປໜາສ່ວນ Cathode ສຶ່ວນ Cation (ສື່ວນ Positive Ion) ວິ່ງໄປໜາ ໂດຍ
ປັກຄືສໍາຫວັນເຊດໄຟຟ້າ Cathode ມາຍດຶງ ຊົ້ວນວກ

2. ต้องมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลคร่าวๆ คือ จาก Cathode ไปสู่ Anode ในเนื้อโลหะและผ่านลงใน Liquid ที่เป็น Electrolyte กลับมาสู่ Cathode ดังรูปที่ 1 นี่หมายถึงกระแสสัมมติ ส่วนกระแสที่เกิดขึ้นจริง คือ กระแส Electron นั้น ไม่ล่วงทางกับกระแสสัมมติ บริเวณ Anode จะเป็นบริเวณที่มุกร่อน เพราะโลหะที่เป็น Anode จะละลายเป็น Positive Ion ใน Electrolyte และเคลื่อนที่ไปหา Cathode

Environment

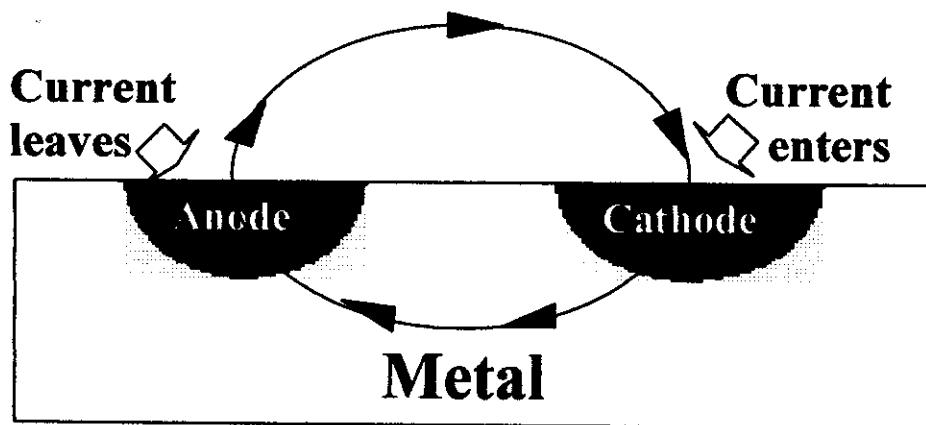


ภาพที่ 21 Basic Diagram Showing Electrochemical Reaction
(ที่มา : Failure Analysis, 2528)

เราสามารถดูขั้นตอนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในรูปที่ 1 โดยสมมติว่า โลหะนั้นเป็นเหล็กที่อยู่ใน Electrolyte ที่เป็นกรด ดังนี้




เหล็กจะลายลงเป็น Fe^{+2} (Ferrous Ion) ใน Electrolyte ส่วน อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ในโลหะจาก Anode ไปสู่ Cathode และ Fe^{+2} จะทำปฏิกิริยากับ OH^- (ซึ่งได้จาก $\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}^+ + \text{OH}^-$) ได้ Fe(OH)_2 ซึ่งจะถูก Oxidize ต่อไปเป็น FeOH หรือ Fe_2O_3 (สีสนิม) ต่อไป

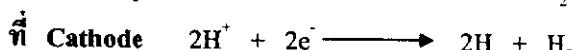


Hydrogen Ion ที่มีอยู่ใน Electrolyte จะทำปฏิกิริยาร่วมกันเป็นไมเลกุต ซึ่งก็คือกําช Hydrogen นั่นเอง กําชที่เกิดขึ้นจะเกาะตัวอยู่บริเวณ Cathode ทำให้ Ferrous Ion ไม่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ ปฏิกิริยาไฟฟ้า-เคมีก็จะหยุดชะงักลง (ทำให้ Corrosion หยุดลงด้วย) ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Polarization แต่ยังไงก็ตามปกติแล้วในน้ำหรือกรดที่สัมผัสถกับอากาศจะมี Oxygen ละลายอยู่ด้วยเสมอ

จะนั้น Oxygen จะทำปฏิกิริยากับ Hydrogen เกิดเป็นน้ำ ดังปฏิกิริยา

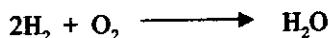

ปฏิกิริยานี้เรียกว่า Cathodic Depolarization ซึ่งทำให้ก๊าซ Hydrogen ที่เกาะไปกุณบริเวณ Cathode หายไปดังนั้น Ferrous Ion จึงสามารถวิ่งเข้าหา Cathode ได้ ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีจึงเกิดต่อไป (นั่นคือเกิด Corrosion ขึ้นอีก) นอกจากนี้ Oxygen ยังก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ Cathode ดังนี้

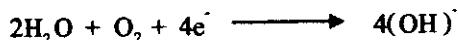

นั่นคือการเพิ่มของ OH^- บริเวณ Cathode ทำให้ช่วยเร่งปฏิกิริยาของ Ferrous Ion กับ $(\text{OH})^-$ ทำให้การกัดกร่อนเป็นไปด้วยอัตราที่สูงขึ้นด้วยเหตุนี้才ต้องการควบคุมการเกิด Corrosion อาจทำให้วาชการลดปริมาณของ Oxygen ใน Electrolyte ลง เช่น น้ำที่ใช้ใน Boiler ต้องใส่องาสออก โดยการใช้ Deaerator หรือเติมสาร Hydrazine เพื่อกำจัด Oxygen ให้หมดไป

3. ต้องมีแรงดันไฟฟ้า (Driving Force หรือ Electric Potential) เพื่อให้กระแสไฟฟ้า Driven Force เกิดขึ้นเนื่องจากโอลัฟแด็ลชันมีความสามารถในการละลายเป็น Ion ลงใน Electrolyte มาก น้อยติดกัน เมื่อโอลัฟสันผสกนน้ำ หรือสารละลายอื่น ๆ บางส่วนของโอลัฟจะละลายลงไปใน Electrolyte ในรูปของ Ion ที่มีประจุบวก (Cation) ส่วนโอลัฟที่เหลือจะมีประจุลบ ความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างโอลัฟกับ Electrolyte ที่เรียกว่า Solution Potential ซึ่งจะมีค่าต่าง ๆ กันไปตามชนิดของโอลัฟ และความเข้มข้นของสารละลาย ปกติเราวัดค่า Solution Potential ที่ความเข้มข้น 1 mol/l ต่อน้ำ 1000 gm. เป็นค่ามาตรฐานซึ่งเรียกว่า Electromotive Series หรือ Electrode Potential Series ค่าเหล่านี้จะวัดเทียบกับ Hydrogen โดยกำหนดให้ Solution Potential ของ Hydrogen เป็นศูนย์ (ดังตารางที่ 2) ในตารางนี้แสดงถึง Electrode Potential (E.P.) ของชาตุต่าง ๆ ถ้าจับชาตุสองชาติคู่กัน ชาติที่มี E.P. ต่ำ (อยู่ข้างบนตามตาราง) จะเป็น Anode และจะมุกร่อนส่วนชาติที่มี E.P. สูง หรือเรียกว่า Noble กว่า จะเป็น Cathode และจะไม่เกิดการผุกร่อน ยิ่งชาติคู่นั้นห่างกันมาก ความรุนแรงในการเกิด Corrosion ก็จะมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามค่า E.P. ในตารางที่ 2 นั้น เป็นค่ามาตรฐานสำหรับชาติบุรีสุกิจ ในทางปฏิบัติ การที่วัสดุจะผุกร่อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพของผิววัสดุที่จะกับ Electrolyte อีกด้วย ตัวอย่าง เช่น Aluminum ซึ่งมีค่า E.P. ต่ำมาก แต่กลับเป็นโอลัฟที่ใช้งานอยู่ทั่วไปและทนทานได้ดี และมีลักษณะคล้ายกับว่าเป็นชาติ Noble เรียกว่า Passivation หรือเรียกโอลัฟนี้อยู่ใน Passive State สำหรับ Aluminum เมื่อถูกใช้งานในอากาศ ผิวดวงมันจะถูก Oxidized เป็น Al_2O_3 ซึ่งติดแน่นกับเนื้อโอลัฟโดยช่วยป้องกันเนื้อโอลัฟข้าง外ไม่ให้ผุกร่อนต่อไป แต่ถ้าเราใช้ Aluminum ในที่ ๆ ไม่มีอากาศหรือในที่ ๆ ผิว Al_2O_3 จะถูกทำลายได้โดยง่าย เช่นในท่อ Condenser หรือในสภาวะที่เป็นด่าง

ELECTRODE POTENTIALS OF METALS
(25°C; molar solutions of metal ions)

Metal ion	Potential
Li^+ (base)	+2.96 (anodic)
K^+	+2.92
Ca^{2+}	+2.90
Na^+	+2.71
Mg^{2+}	+2.40
Al^{3+}	+1.70
Zn^{2+}	+0.78
Cr^{2+}	+0.56
Fe^{2+}	+0.44
Ni^{2+}	+0.23
Sn^{2+}	+0.14
Pb^{2+}	+0.12
Fe^{3+}	+0.045
H^+	0.000 (reference)
Cu^{2+}	-0.34
Cu^+	-0.47
Ag^+	-0.80
Pt^{4+}	-0.86
Au^+ (noble)	-1.50 (cathodic)

ตารางที่ 1 แสดง Electrode Potential

(ที่มา : Failure Analysis, 2528)

2. รูปแบบของการผุกร่อน

ลักษณะของ Corrosion แบ่งตามสาเหตุที่เกิดและแบบหรือรูปที่มีอยู่ได้ดังนี้

2.1 Uniform Corrosion เป็นแบบธรรมชาติที่สุดของ Corrosion การผุกร่อนเกิดขึ้นโดยทั่วไป ตลอดพื้นผิวของโลหะซึ่งจะทำให้โลหะบางลงอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งใช้งานไม่ได้แล้วในแนววิศวกรรม ไม่สูงเป็นปัญหา เพราะการผุกร่อนเป็นไปด้วยอัตราคงที่ เรายังสามารถคาดคะเนอายุการใช้งานได้โดยง่าย ตัวอย่างของ Uniform Corrosion เช่น แผ่นเหล็กกล้าสัมผัสกับกรดเกลือ วิธีป้องกันคือการหยอดหะที่เหมาะสมมาใช้กับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ในกรณีของกรดเกลือ ที่ใช้ Hastelloy C เป็นต้น

2.2 Pitting Corrosion คือ การผุกร่อนที่เกิดขึ้นเป็นจุดเล็ก ๆ ในแต่ละจุด โดยครั้งแรกการผุกร่อนจะเกิดขึ้นที่พื้นผิวของโลหะเฉพาะตำแหน่ง และความคืบหน้าของปฏิกิริยาจะมุ่งสู่ภายในเนื้อโลหะด้วยอัตราความเร็วที่สูง ซึ่งการผุกร่อนมีลักษณะเป็นรู ๆ ขึ้น และจะลึกลงไปทุกทิ่งทางทะลุได้ทั้ง ๆ ที่โลหะส่วนอื่น ๆ ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี Pitting เป็นแบบของการผุกร่อนที่อันตรายมาก เพราะในบางครั้งตรวจคุณภาพเปล่าไม่เห็น เนื่องจากรูเล็ก ๆ เหล่านี้ถูกทับกมด้วยสนิม หรือในบางครั้งถึงแม้จะใช้อุปกรณ์ตรวจช่วย ก็ไม่ค่อยได้ผล 例如พื้นที่เป็นรูเล็กมาก ๆ และอยู่ห่างจากกัน โลหะที่มีแนวโน้มสูงในการเกิด

Pitting ໄลแก๊ส Austenitic Stainless Steel และ Aluminum จะนั่นด้าสารเคมี Cl⁻ Ion สูง เช่น ในน้ำทะเล จึงไม่ควรใช้โลหะดังกล่าว

2.3 Galvanic Corrosion การผุกร่อนในรูปแบบนี้เป็นแบบ Two – Metal Cell จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบอยู่พร้อมกัน 3 ข้อ คือ

2.3.1 โลหะ 2 ชนิดที่มี Electrode Potential ต่างกัน

2.3.2 Electrolyte

2.3.3 ตัวนำกระแสไฟฟ้า หรือ เกิดจากโลหะทั้ง 2 ชนิดในข้อ 1 มาสัมผัสหรือเชื่อมต่อ กันโดยตรงก็ได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรานำเอาแผ่นเหล็กและแผ่นทองแดงมาเชื่อมติดกันแล้วจุ่นลงในน้ำทะเล แผ่นเหล็กจะเป็นตัวผุกร่อนไป อธิบายได้ว่าค่า Electrode Potential ของทองแดงสูงกว่าของเหล็ก ทองแดง จึงทำตัวเป็น Cathode และเหล็กจะเป็น Anode เมื่อมีน้ำทะเลเป็น Electrolyte และเนื้อโลหะทั้งสองเชื่อมติดกันเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าให้ครบรวงจร ความรุนแรงของ Galvanic Corrosion จะเพิ่มมากขึ้น ถ้าโลหะทั้งสองชนิดนั้นอยู่ห่างกันมากใน Galvanic Series และขึ้นอยู่กับชนิดของ Electrolyte ด้วย นอกจากนี้อัตราส่วนพื้นที่ของ Cathode และของ Anode ก็ยังมีผลต่อความรุนแรงในการผุกร่อนดือ ถ้าพื้นที่ Cathode ใหญ่กว่าพื้นที่ Anode จะเกิดการผุกร่อนด้วยอัตราที่รุนแรงกว่าในกรณีตรงกันข้าม

2.4 Stress Corrosion Cracking

Stress หรือ Corrosion เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่ถึงกับทำให้โลหะแตกหักก็ตามแต่ ถ้าทั้งคู่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้ว ก็อาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracking) ได้ การแตกร้าวในลักษณะอย่างนี้ เรียกว่า Stress Corrosion Cracking รอยแตกซึ่งอาจฉีกขาดหลุดหรือเป็นแบบฉีกตามขอบหลักนั้นจะมี ลักษณะเปรอะทั้งสิ้น การผุกร่อนแบบนี้เกิดจากโลหะที่อยู่ภายใต้ Stress (ซึ่งส่วนมากเป็น Tension) หรืออาจเกิดจาก Stress ที่หลงเหลืออยู่ภายใต้โลหะจากการ Cold Working , การเชื่อมฯลฯ ทำให้โลหะ มีชุด Stress Raiser เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริเวณนี้จะทำตัวเป็น Anode ของ Corrosion Cell ดังนั้นการผุกร่อนจะเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนจนกระทั่งเกิดเป็นรอย Crack เล็กๆ และเนื่องจากอยู่ภายใต้ Stress โลหะก็ จะฉีกขาดต่อไปอีกโดยเร็ว ตัวอย่างเช่น ปลอกกระสุนทองเหลืองซึ่งถูก Cold Working มาก ๆ อาจเกิด Stress Corrosion Cracking ขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อถูกกัดแผลในเนียบ หรือเกิดขึ้นบริเวณปากห่อ Condenser ในโรงจักรไฟฟ้า ซึ่งจะมี Residual Stress จาก Cold Working เนื่องจาก การขยายปากท่อ ให้เข็มแน่นกับ Tube Plate

การป้องกันการเกิด Stress Corrosion cracking อาจทำได้โดยการติดตั้งระบบ Cathodic Protection

2.5 High – Temperature Corrosion

เป็นการผุกร่อนแบบ Dry Corrosion โดยทั่วไปจะเกิดกับโลหะที่อยู่ในบรรยายกาศของก๊าซที่มี อุณหภูมิสูง หรือเมื่อผิวโลหะสัมผัสถกับก๊าซที่มีอุณหภูมิสูง ไม่เลกูลของก๊าซจะเข้าไปติดตามผิวของโลหะ

แล้วแพร่กระจายเข้าไปภายในเนื้อโลหะ ในกรณีที่ก๊าซและโลหะมีอุณหภูมิทางเคมีที่รวมตัวกันได้ ก็จะก่อให้เกิดสารประกอบระหว่างก๊าซและโลหะนั้นขึ้น แต่ถ้าทั้งก๊าซและโลหะไม่สามารถที่จะรวมตัวกันทางเคมีเป็นสารประกอบได้ อะตอนของก๊าซก็จะแพร่เข้าไปและถูกกักไว้ในเนื้อโลหะริเวณนั้นซึ่งจะทำให้ผิวของโลหะมีอุณหภูมิทางกลที่ต่ำลง อันเป็นสาเหตุของการ Failure ในชิ้นงานได้

ตัวอย่างของ High – Temperature Corrosion ได้แก่การเกิด Suffixation อันมีสาเหตุมาจากการซัลไฟ์รวมตัวกับโลหะที่อุณหภูมิสูงก่อให้เกิดผลึกของสารประกอบที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเป็น Scale คลุมบริเวณโลหะ ซึ่งจะถูกทำลายจากการหลอมละลายได้ง่ายทำให้เกิดการผุกร่อนของผิวโลหะขึ้น นอกจากนี้การหลอมละลายของ Scale ยังมีผลทำให้ผิวโลหะขาด Film คุ้มกัน ดังนั้นจึงเกิดปฏิกิริยา Oxidation (ซึ่งก็คือการผุกร่อน) ได้อีกครั้งเรื่อยๆ ด้วย

ตัวอย่างลักษณะอื่น ๆ ของ High – Temperature Corrosion ได้แก่ การเกิด Carburization , Decarburization เป็นต้น

2.6 Hydrogen Embrittlement

Hydrogen Embrittlement ใช้เรียกปรากฏการณ์ซึ่งโลหะดูดซับไฮdroเจนในรูปของอะตอน แล้วทำให้โลหะนั้นสูญเสียความยืดหยุ่นไป เกิดความบpareและบวนหรือมีรอยแตกร้าวขึ้น

สาเหตุของการเกิดเนื่องจากไฮdroเจนในรูปของอะตอน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากปฏิกิริยาการผุกร่อน การขุน การล้างด้วยกรด หรือการได้รับ Cathodic Current จากภายนอกสามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในเนื้อโลหะได้ ขณะในที่ไฮdroเจนในรูปของโมเลกุลทำไม่ได้ ขณะที่อะตอนของไฮdroเจนซึ่งผ่านเข้าไปในเนื้อของโลหะ ถ้าไปพบช่องว่างซึ่งเป็น Imperfection ของโลหะโดยทั่วไป ก็จะเกิดการสะสมของไฮdroเจนในอะตอนขึ้นและจะรวมตัวกันเป็นโมเลกุลของก๊าซไฮdroเจน ทำให้เกิดความดันสูงอยู่ในช่วงประมาณ 10^5 บรรยากาศ ดันผิวนอกของโลหะให้พองออกจนมีลักษณะคล้ายแพลงเป็นหรืออาจทำให้โลหะนั้นเกิดการแตกหักได้ง่าย

สำหรับในการผิวของเหล็กด้านซึ่งรับแรงศันได้สูงนั้น หากไฮdroเจนอะตอนแทรกเข้าไประหว่างอะตอนของเหล็กแล้ว จะทำให้แรงยึดระหว่างอะตอนของเหล็กนั้นอ่อนตัวลงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความยืดหยุ่นของเหล็กด้านนั้นน้อยลง เมื่อมี Stress จากแรงดึงเกิดขึ้นก็จะแตกตัวได้ง่ายเนื่องจากความบpare

Hydrogen Embrittlement ในเหล็กด้านนี้อาจป้องกันได้โดยใช้เหล็กที่เรียกว่า “Killed Steel” ซึ่งเป็นเหล็กที่ถูกกำจัดช่องว่างภายในตัวแล้วหรือใช้เหล็กที่มี Ni ผสมอยู่ เพราะโลหะเหล่านี้มีอัตราการแพร่ของไฮdroเจนต่ำมาก


2.7 Erosion และ Erosion Corrosion

Erosion เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดความเสียหายจากการหลุดล่อนไปของผิวหน้าของวัสดุ อันเนื่องมาจากการกระแทก ฉะนั้น Erosion จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะวัสดุที่เป็นโลหะเท่านั้น

วัสดุที่เป็นอิฐหะทั้งจำพวกอินทรีบ์ หรือ อนินทรีบ์เกิดขึ้นได้เช่นกัน Erosion มีสาเหตุมาจากการของของแข็งหรือของของเหลวขนาดเล็กจำนวนมากกระแทกกับผิวงานด้วยความเร็วสูง มีหลักชนิดคือ

2.7.1 Abrasive Erosion เกิดจากอนุภาคของของแข็งที่มีความเร็วสูงมากระแทกกับชิ้นงาน เช่น Fly Ash กระแทกกับ Super Heater Tube ใน Boiler

2.7.2 Liquid – Impingement Erosion เกิดจากอนุภาคของของเหลวมากระแทกกับชิ้นงาน เช่น การผุกร่อนบริเวณ Last Stage Blade ของ Low Pressure Turbine จากไออกซิเจน หรือ เมื่อของไอลกภายในท่อ เช่น Condenser Tube ให้ด้วยความเร็วนากกว่า 7 ฟุต / วินาที นักจะเกิด Liquid Impingement เช่น

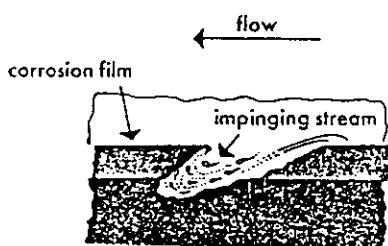

ภาพที่ 22 แสดงการเกิด Impingement Attack

(ที่มา : Failure Analysis, 2528)

2.7.3 Cavitations Erosion เกิดในบริเวณระบบที่เกิดและถ่ายตัวของฟองอากาศ (ซึ่งมีอยู่ของของเหลวอยู่ด้วย) จำนวนมากในของเหลว ฟองอากาศเหล่านี้เกิดจากความดัน (Static Pressure) ของของเหลวลดต่ำกว่า Vapor Pressure ณ. อุณหภูมนั้น จึงเกิด Flash กลายเป็นไอในลักษณะของฟองอากาศนั้นและเมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีความดันสูง ไอเหล่านี้จะควบแน่นกล้ายเป็นของเหลวอย่างทันทีทันใด เกิดการกระแสแยกอย่างรุนแรงของของเหลว ซึ่งถ้าฟองอากาศเหล่านี้อยู่ชิดติดกับผนังก็จะทำให้ผนังนั้นเกิดความเสียหายในลักษณะเป็นพรุนได้ เช่น การเกิด Cavitations ที่ Impeller และ Casing ของ Pump เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้ว การผุกร่อนจะเป็นไปด้วยสาเหตุ 2 อย่างร่วมกัน คือ จาก Electrochemical Corrosion และจาก Erosion โดยบางชนิดอาจจะทนกับน้ำแข็งได้เพราะมี Oxide Film เกิดขึ้น แต่เมื่อยู่ในสภาพน้ำไหลแรงหรือมีแรงกระแสแยกต่าง ๆ Oxide Film เหล่านี้จะถูกทำลายไป ทำให้ Corrosion Rate ถูกเร่งให้เร็วขึ้น ขณะนั้นปรากฏการณ์ Erosion ส่วนใหญ่จะถูกเรียกว่า Erosion Corrosion