









รูป ก.1 เมUBLEเครื่องจักรโดยสาร (ห้องน้ำ นิสสันเมทัค)

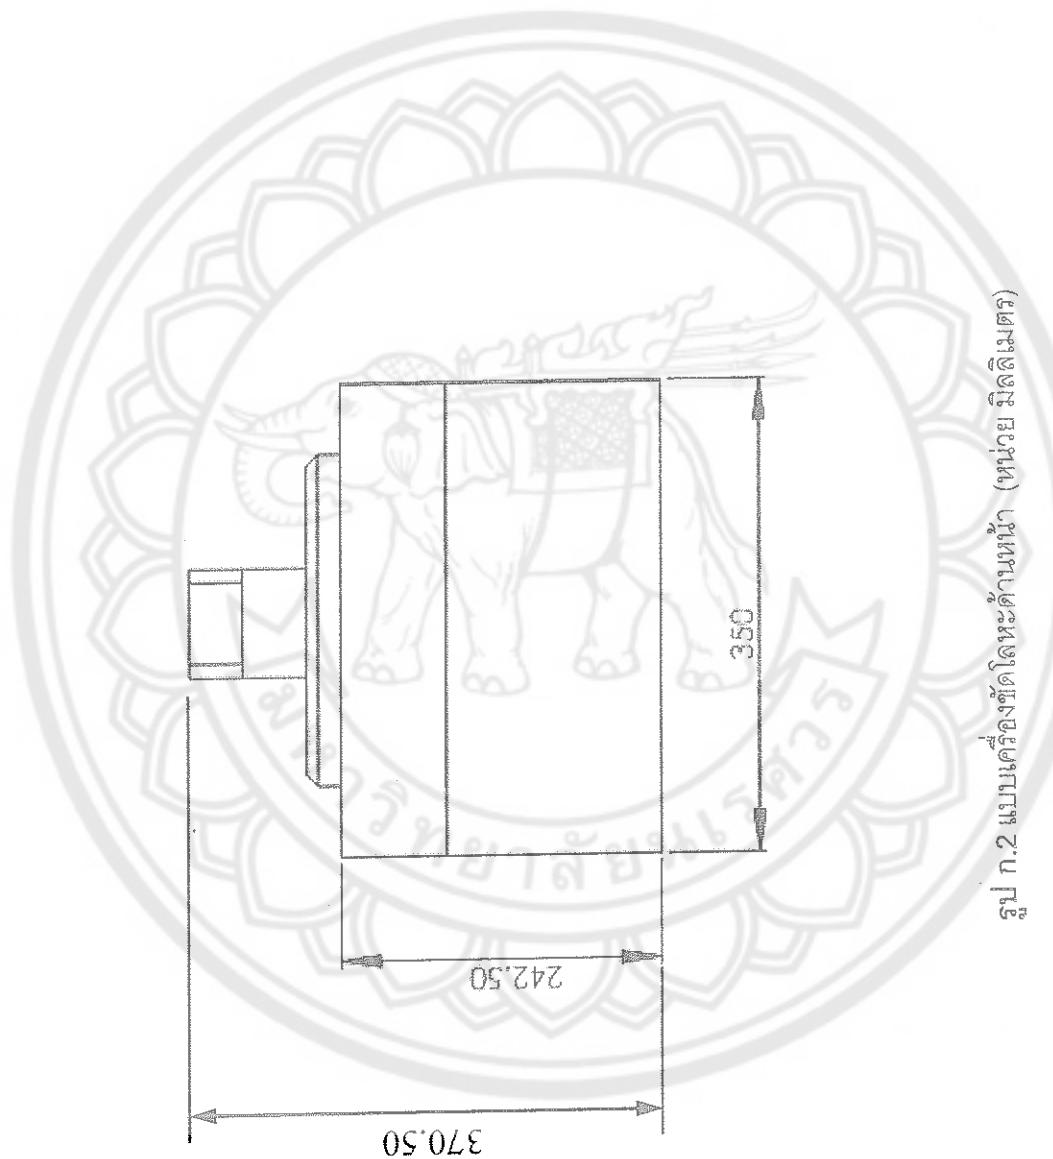

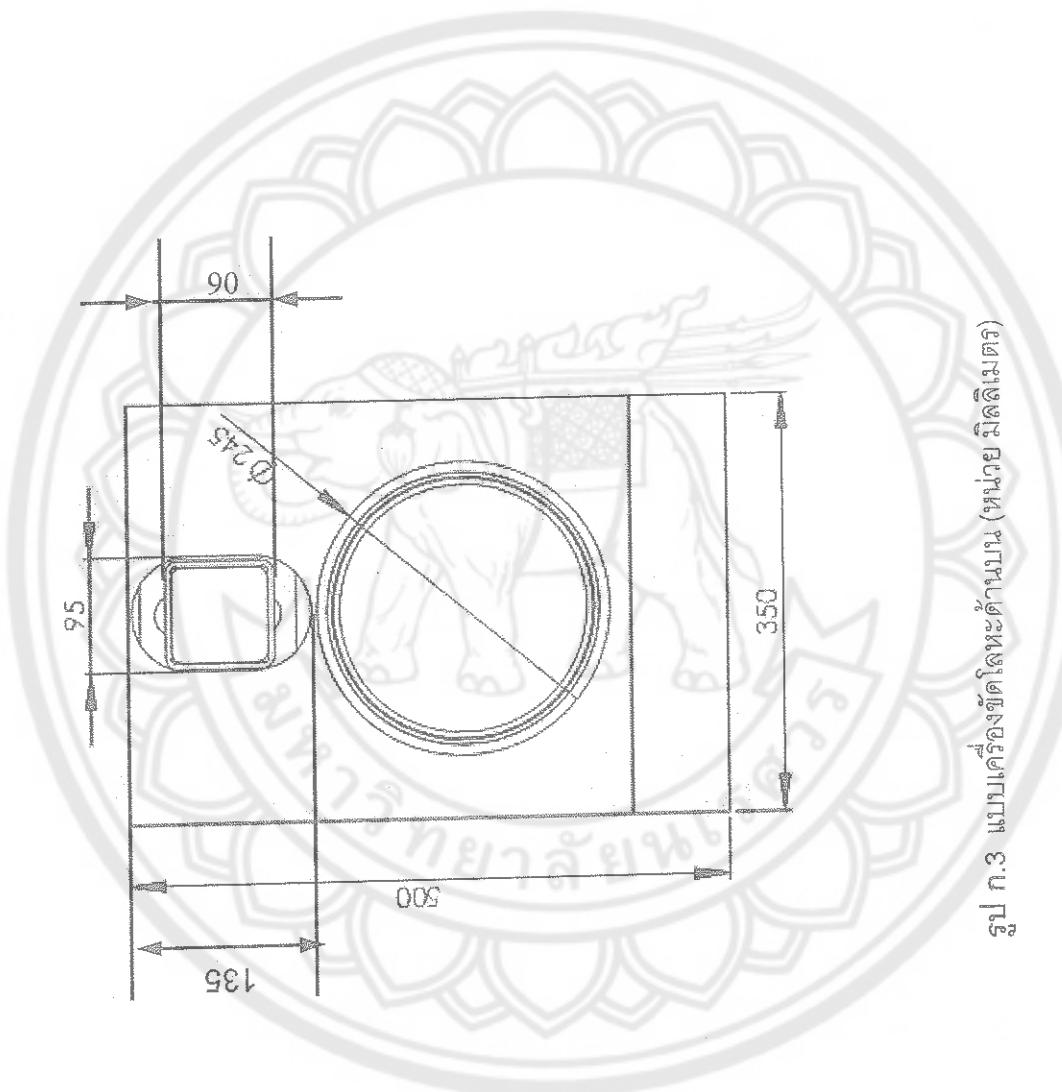



รูป ก.3 แบบครุภัณฑ์สิ่งค้าบ้าน (ห้องน้ำ บ้านเรือนชาว)

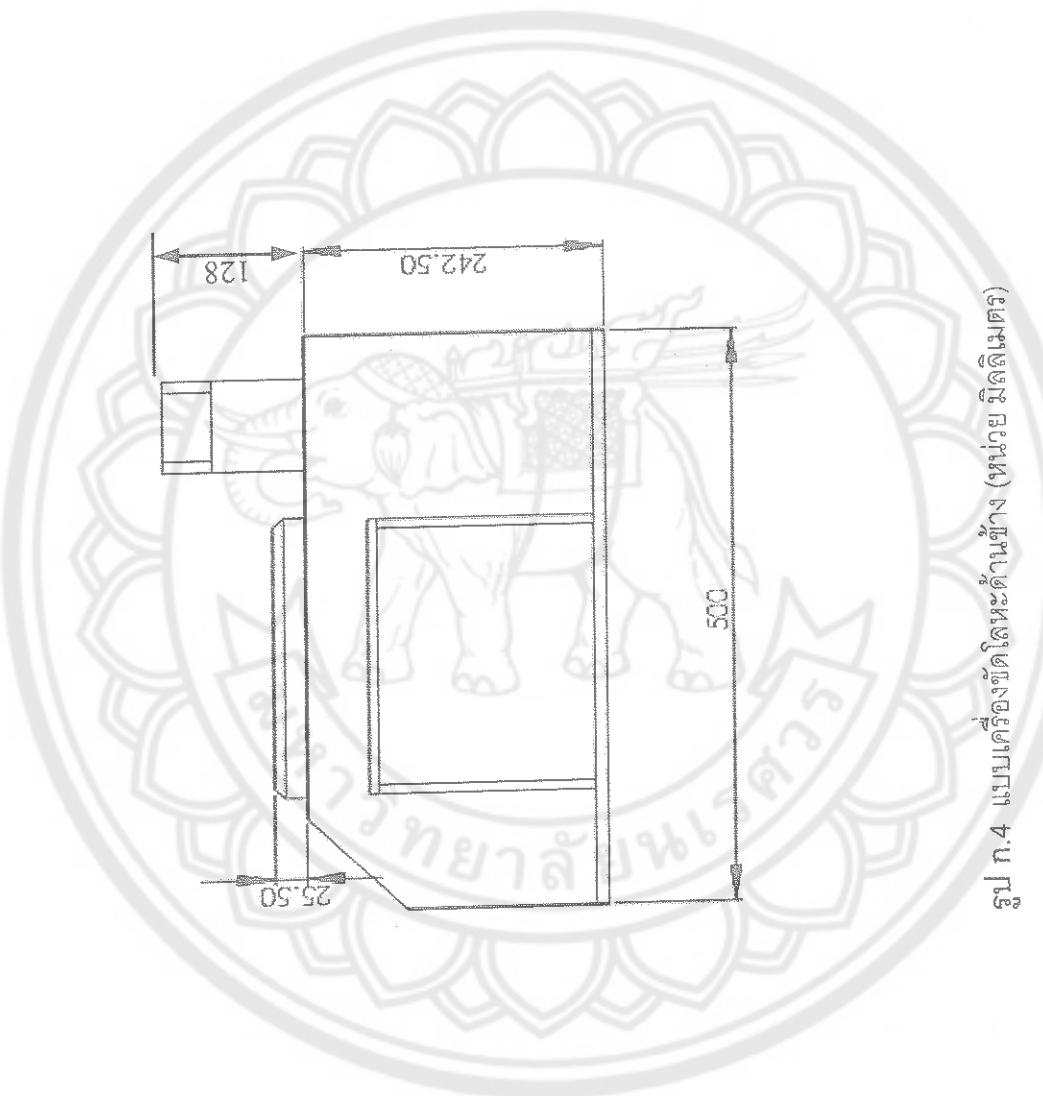

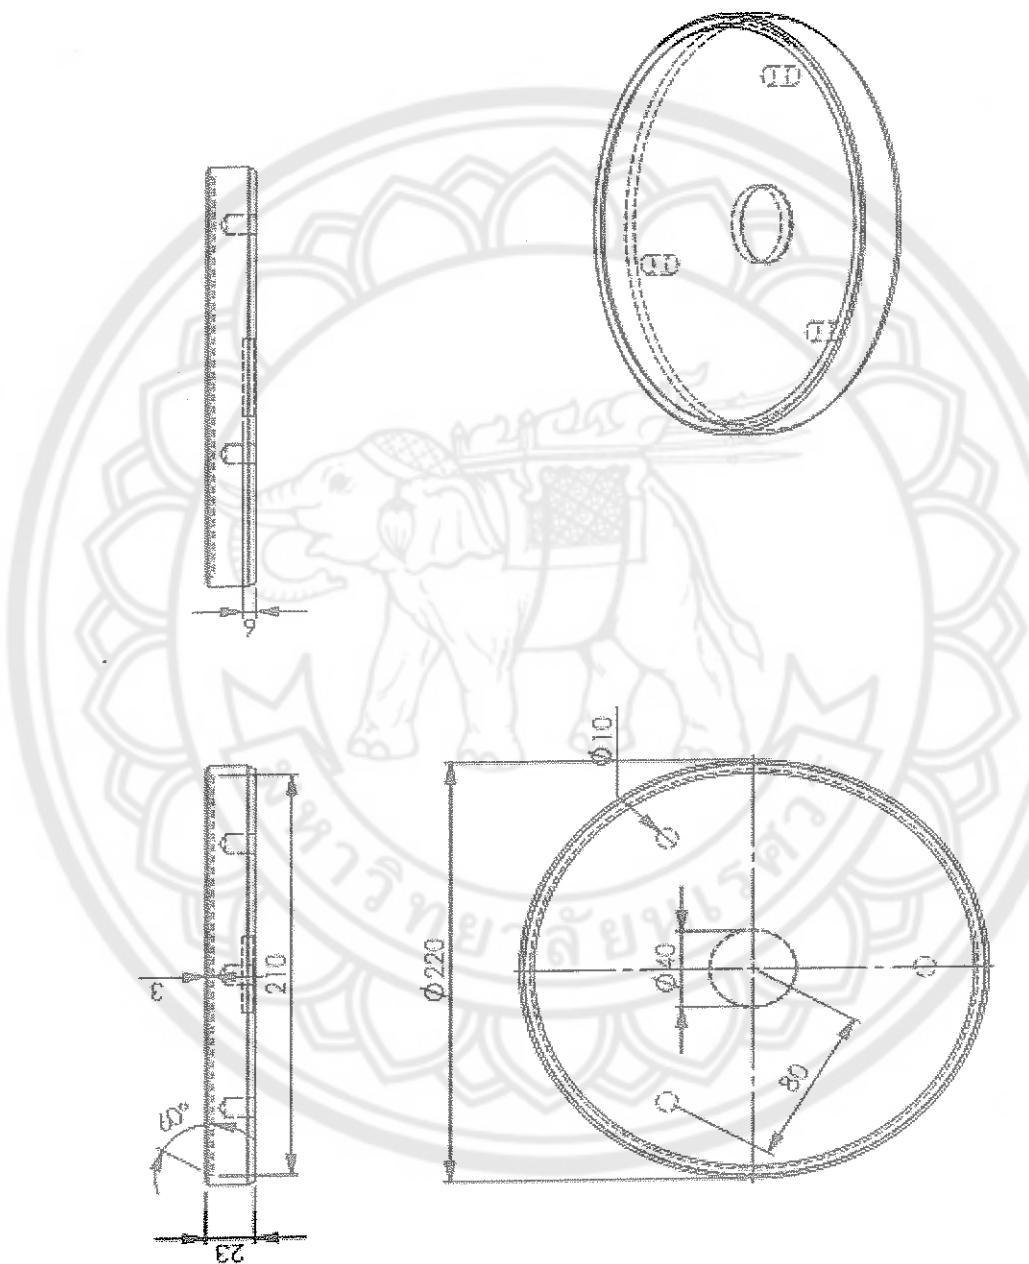


รูป ก.5 แบบชุดงานชิ้นเดียวของชุดโครงสร้าง (หน่วย มิลลิเมตร)

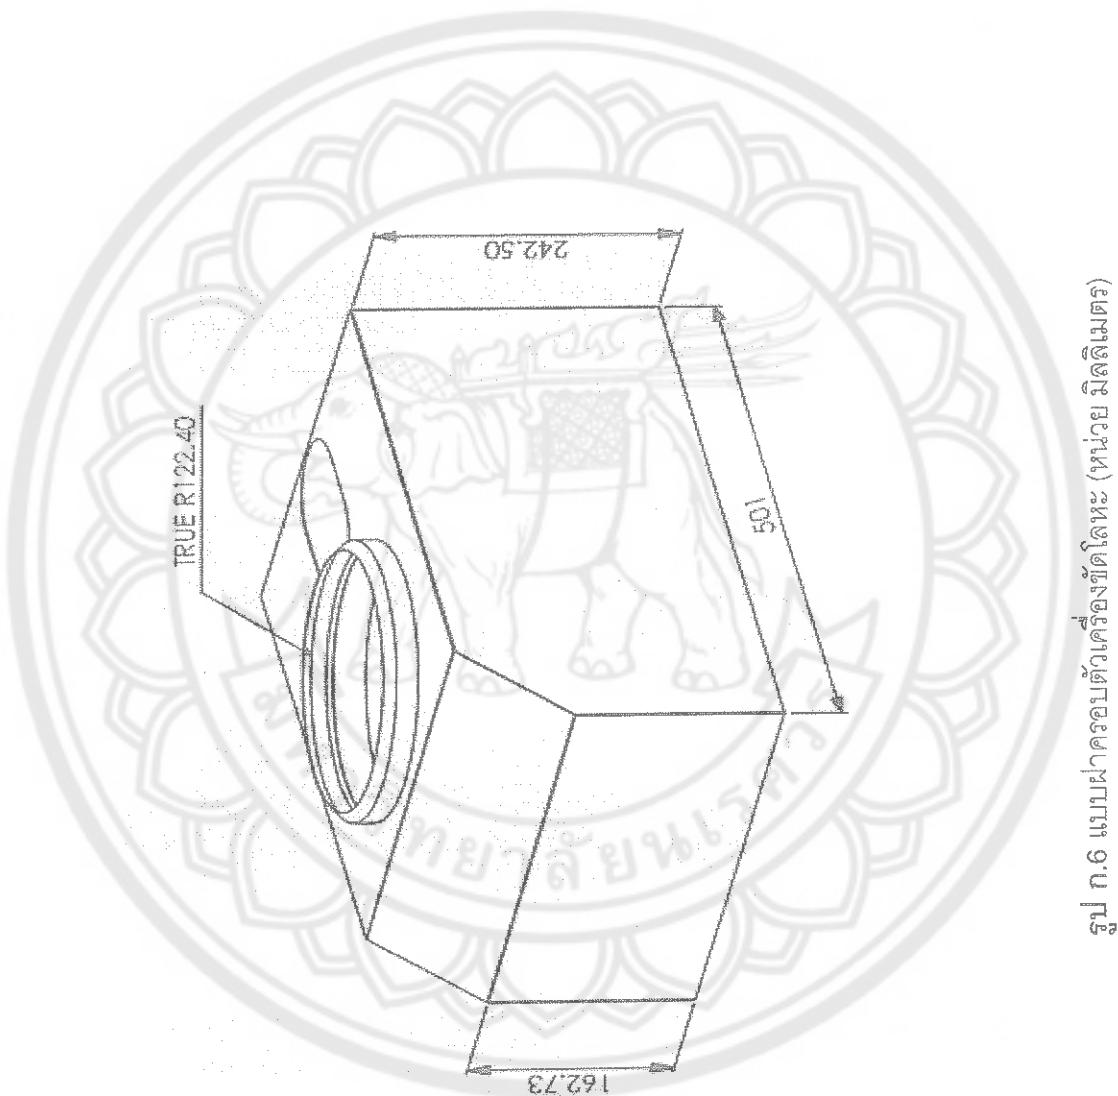

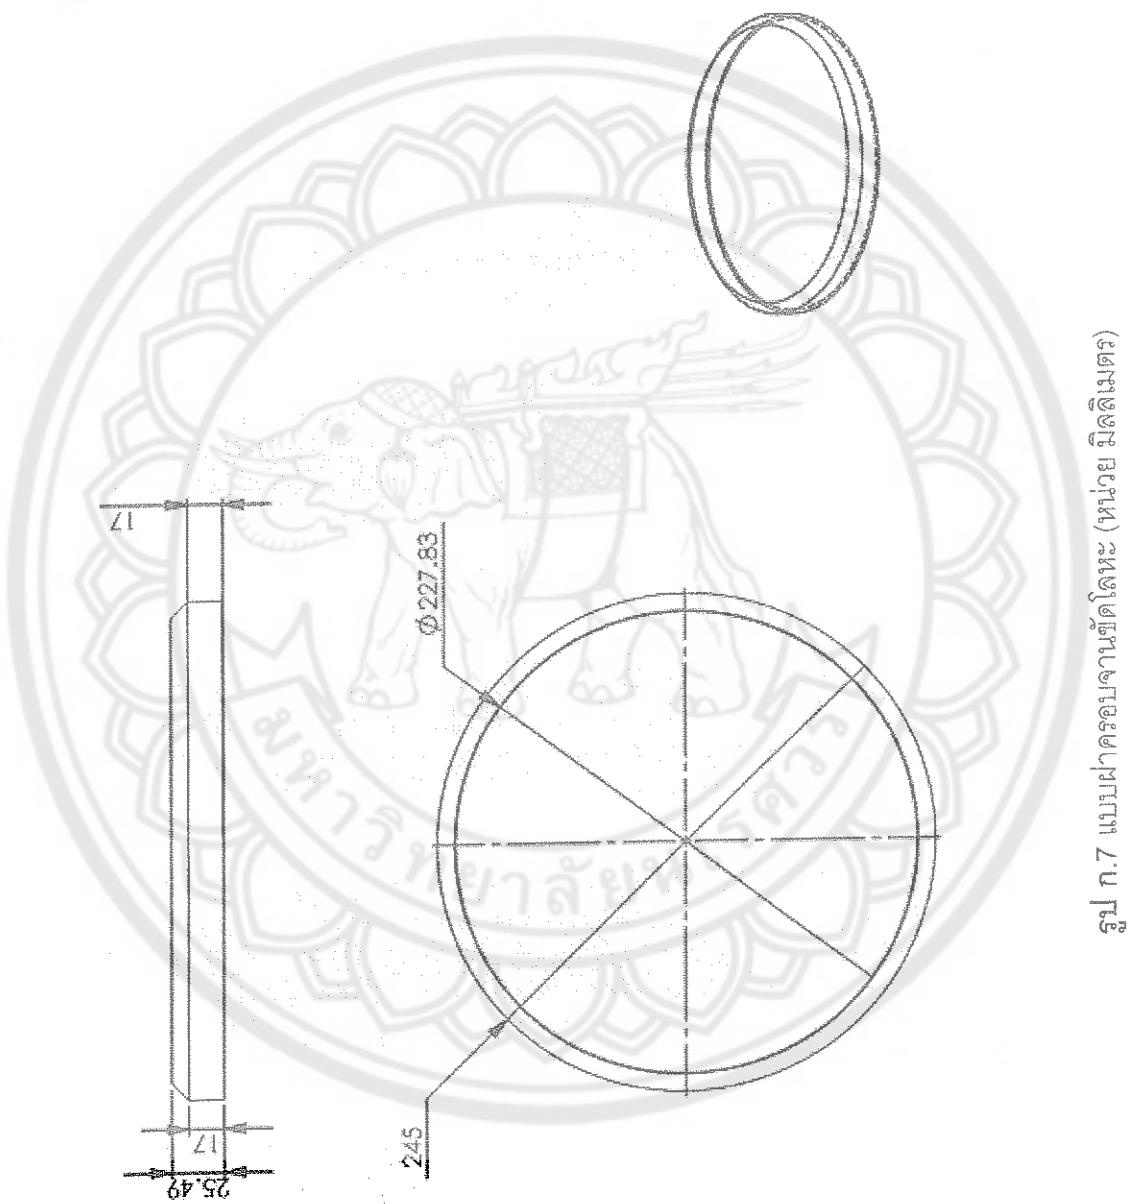





รูป ก.๘ แผนที่โครงสร้างคุณค่าศิลปะ (หน่วย มัธยมต้น)

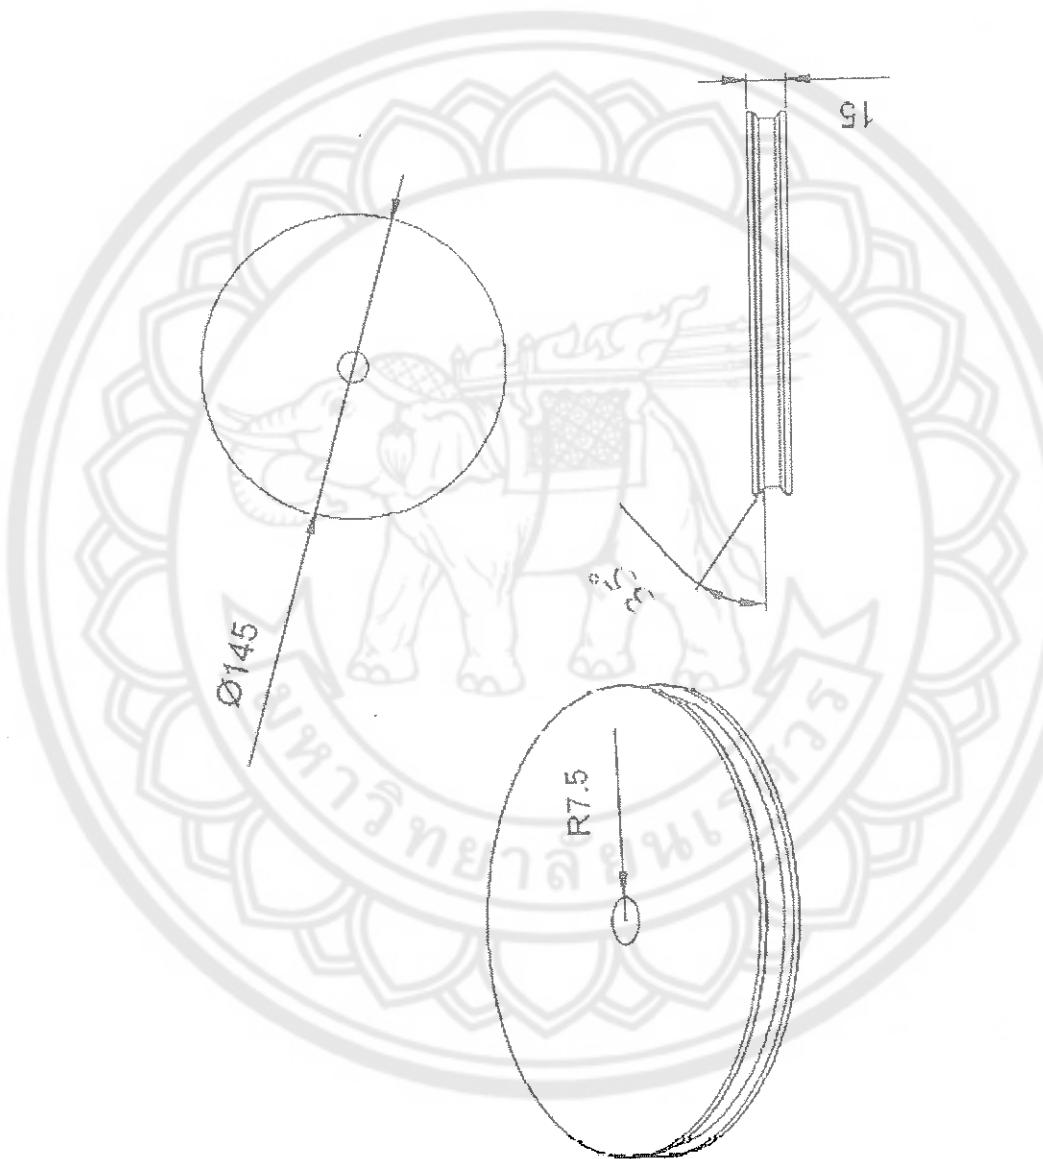

รูป ก.๙ แบบพื้นฐานครุฑ์อังคต โถหง (ทรงยก มีผลิตเมือง)

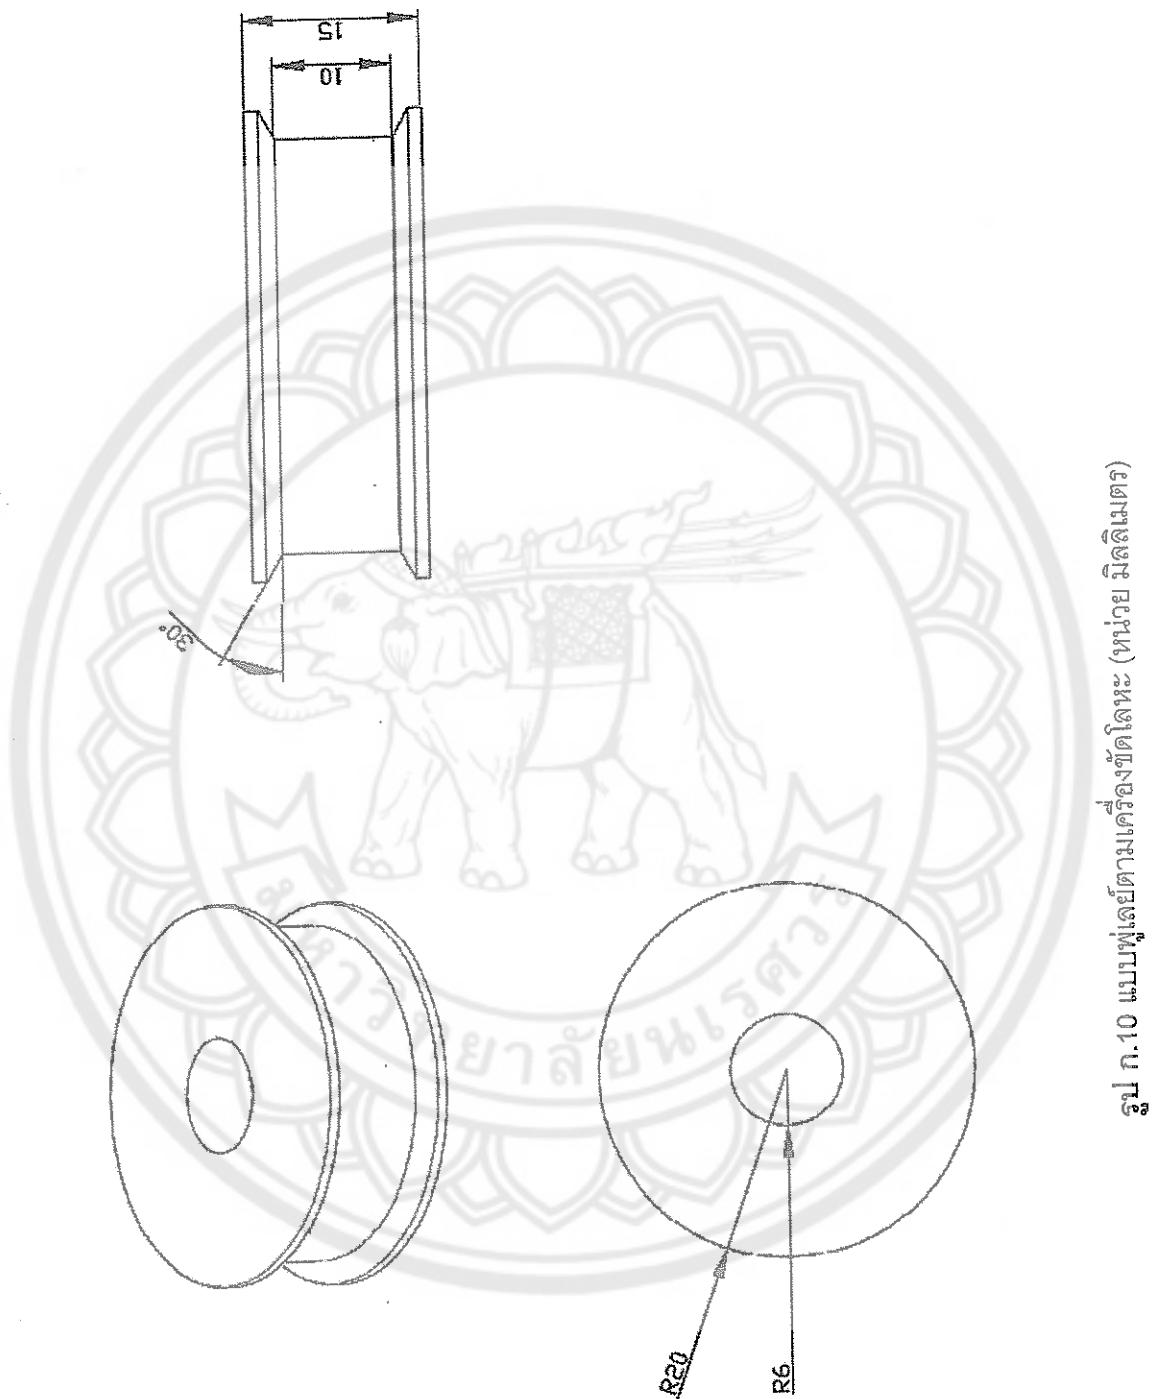


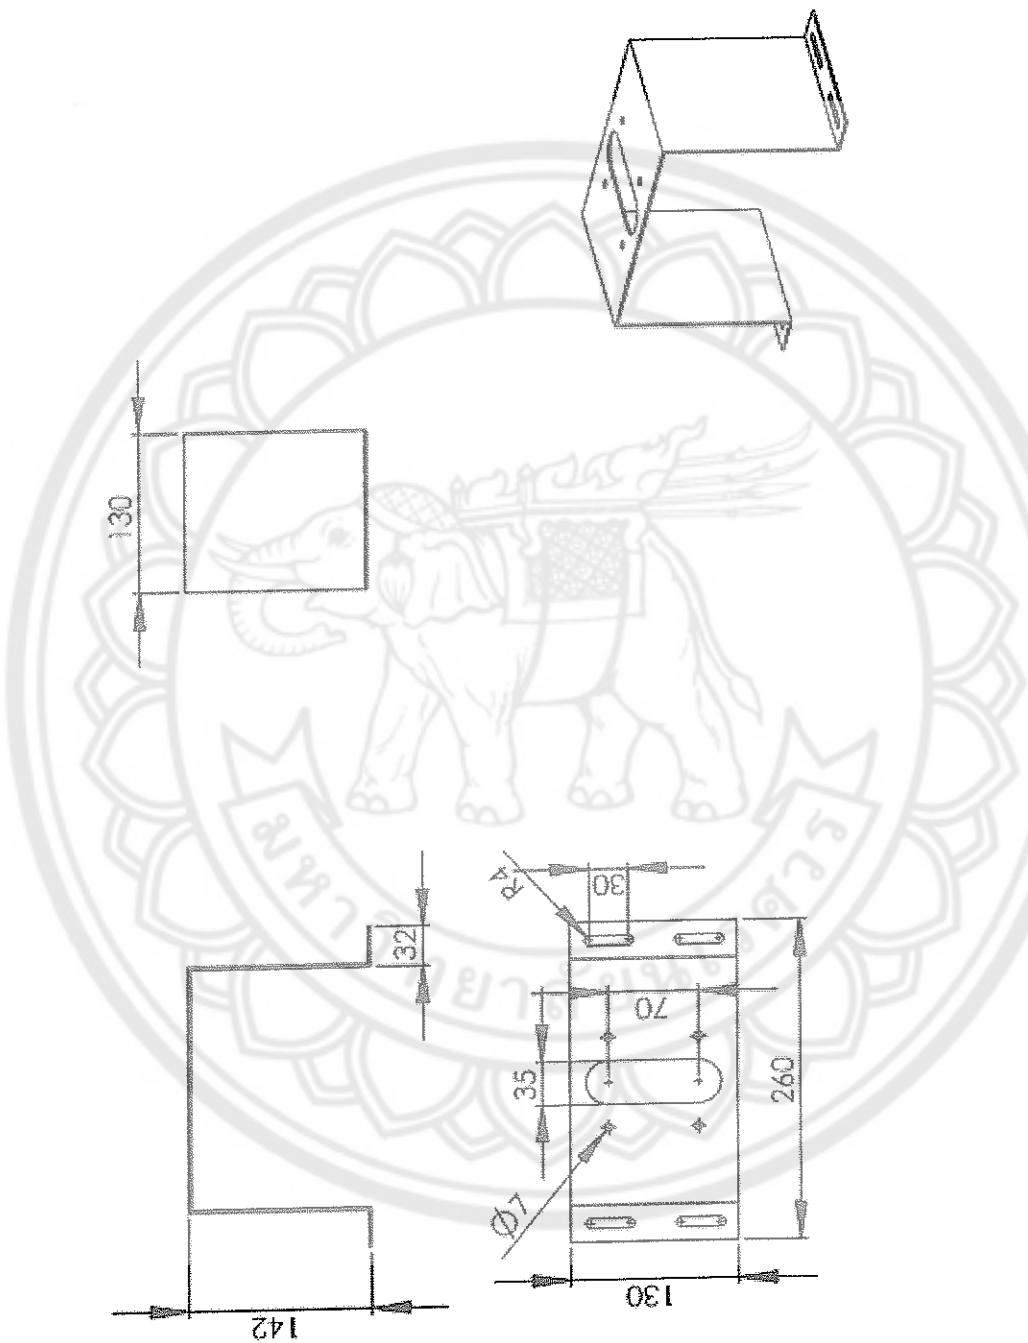

รูป ก.11 แบบแปลที่กางวดวงโดยต่อซึ่งกันตั้งแต่ด้านหลัง (หน่วย มิลลิเมตร)




### ข้อแนะนำในการใช้งานเครื่องขัดโลหะ

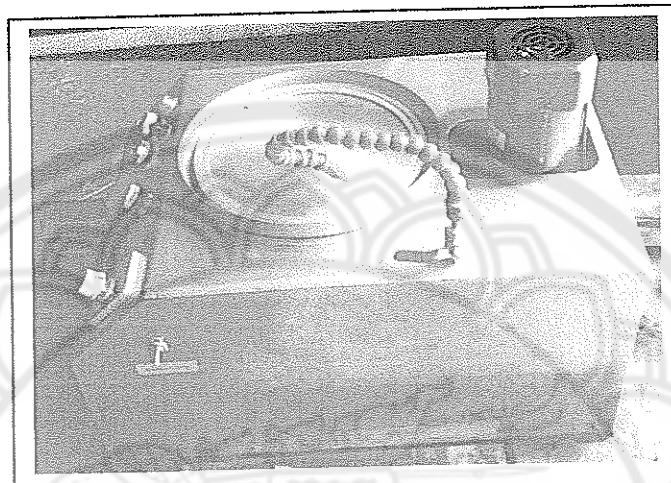

รูปที่ ข.1 เครื่องขัดโลหะ

#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


1. กระดาษทรายหรือผ้ากำมะหยี่

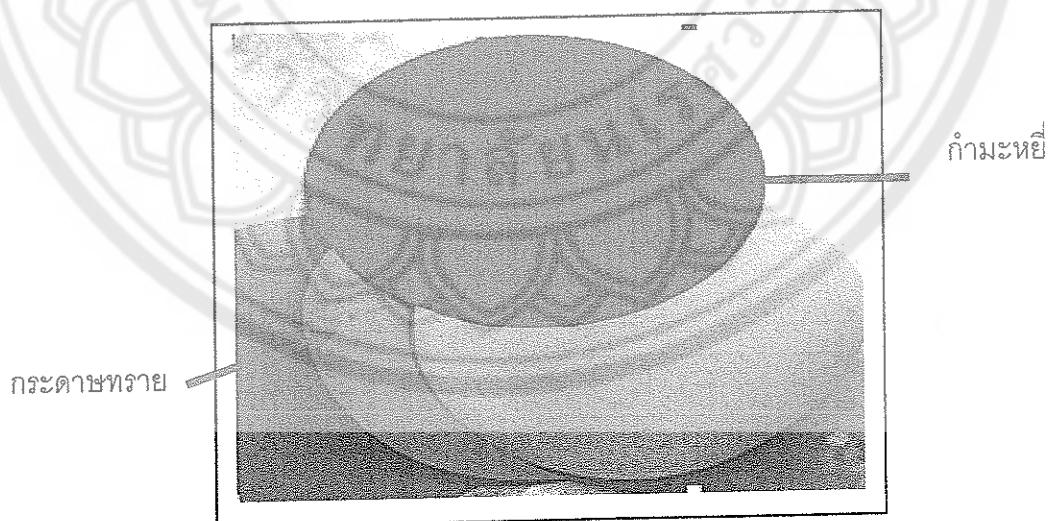

รูปที่ ข.2 กระดาษทรายและผ้ากำมะหยี่

## วัสดุที่ต้องเตรียม

1. โลหะที่ต้องการทดสอบ

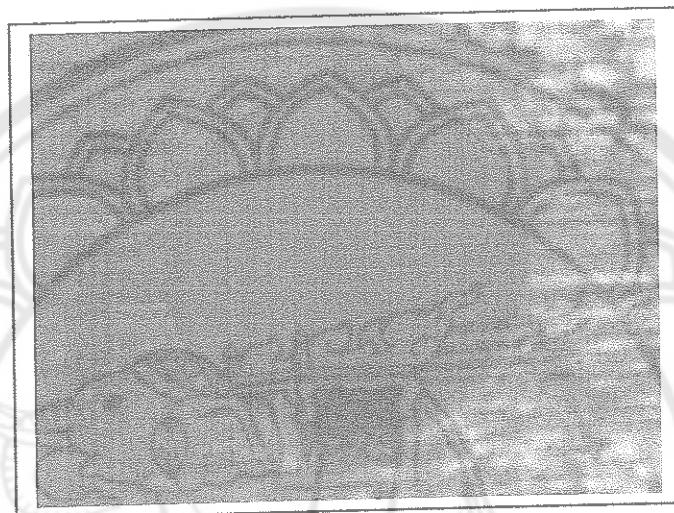

รูปที่ ข.3 โลหะทดสอบที่จะนำมาขัด


อุปกรณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



รูปที่ ข.4 ถุงมือยาง


### ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ

1. หาใบหะที่จะนำมาทดสอบขัดเพื่อส่องดูโครงสร้าง

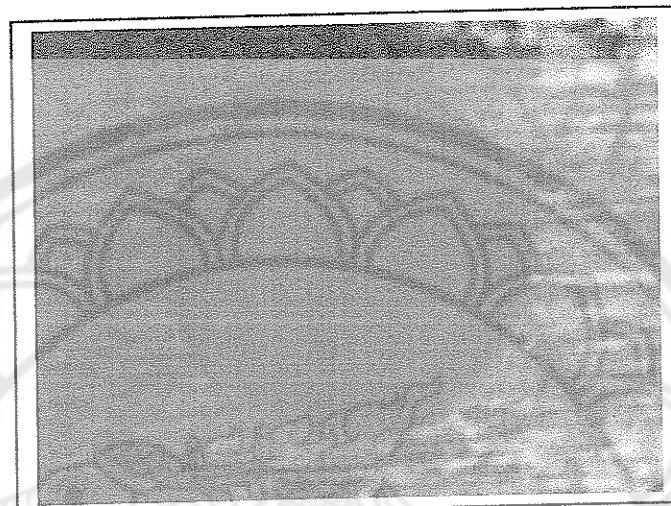

รูปที่ ข.5 ใบหะทดสอบที่จะนำมาขัด


2. เตรียมกระดาษทรายหรือผ้ากำมะหยี่

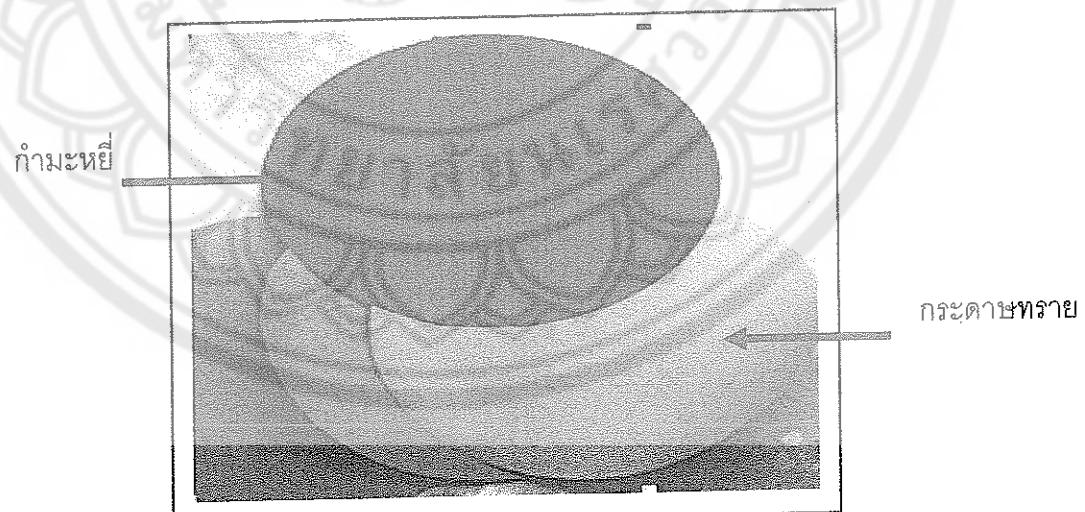

รูปที่ ข.6 กระดาษทรายและผ้ากำมะหยี่


### การใช้งานเครื่องขัดโลหะ

- ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรว่ามีความพร้อมก่อนการใช้งานหรือไม่ โดยการเปิดสวิตซ์เพื่อเปิดเครื่อง และปิดสวิตซ์เพื่อปิดเครื่องเมื่อแน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน

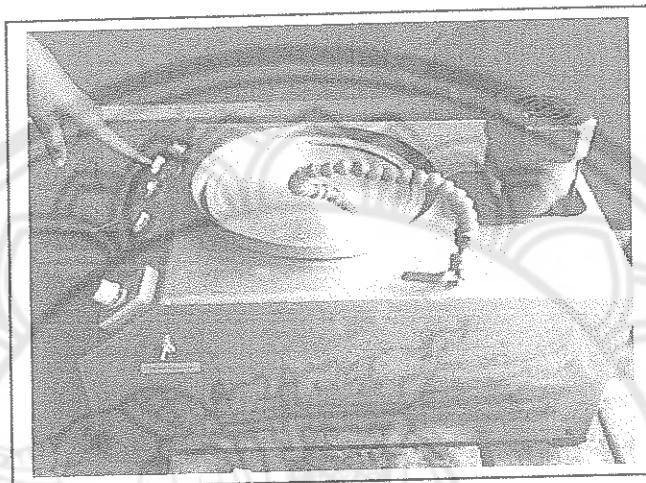


รูปที่ ข.7 การตรวจสอบเครื่องขัดโลหะก่อนการใช้งาน

- เปิดตัวล็อกแหนกระดับทรายยกแล้วเปิดน้ำล้างงานขัดเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนงานขัด

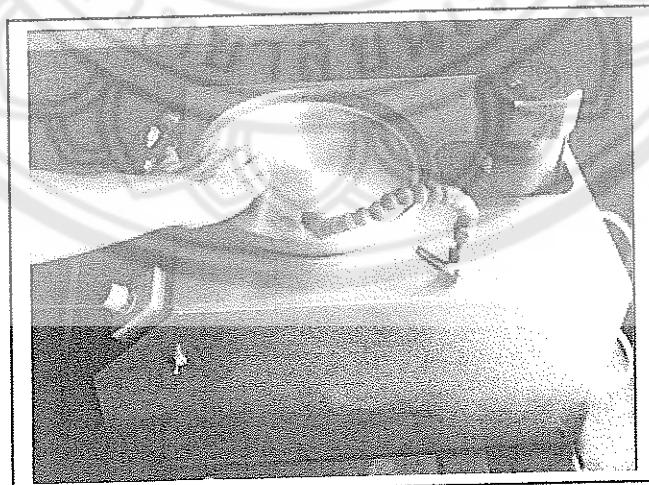


รูปที่ ข.8 ทำความสะอาดงานขัดโลหะก่อนการใช้งาน

3. นำแผ่นกระดาษทรายหรือกระดาษทรายที่ต้องการใช้มาห่�이ไว้ทางดงบนงานขัด แล้วเปิดก็อกน้ำเพื่อจัดตำแหน่งกระดาษทรายให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับงาน แล้วล็อกด้วยตัวล็อกเพื่อยึดกระดาษทรายให้ติดกับงานขัด

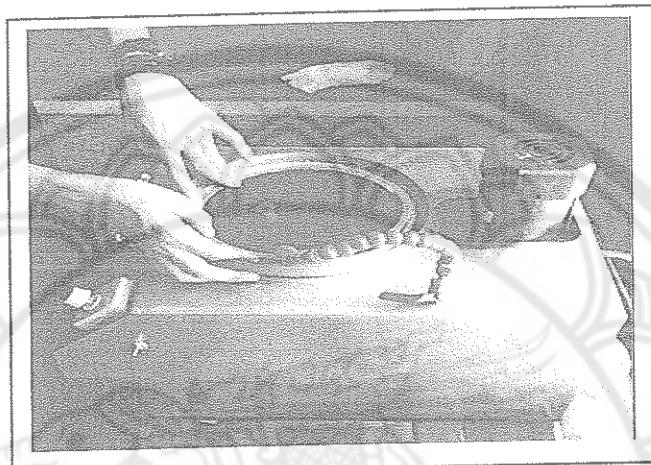

รูปที่ ข.9 การล็อกกระดาษทรายให้ติดกับงานขัดก่อนการใช้งาน

4. เปิดเครื่องและเลือกรอบความเร็วให้เหมาะสมกับความต้องการในการขัดโลหะ

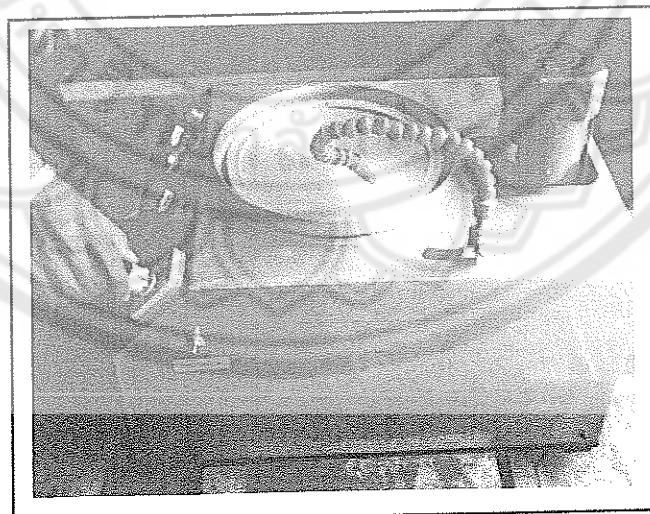


รูปที่ ข.10 เลือกรอบความเร็วของงานขัดโลหะ

5. เปิดสำลีส่วนขั้ดพร้อมกับนำโลหะลงไปชัด โดยไม่ต้องปิดวาล์ว้ำ



รูปที่ ข.11 การขัดโลหะ

6. เมื่อทำงานเสร็จก็ทำการปิดเครื่อง และนำแผ่นกระดาษทรายออก ทำความสะอาดเครื่องจักร โดยเห็ดเครื่องให้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

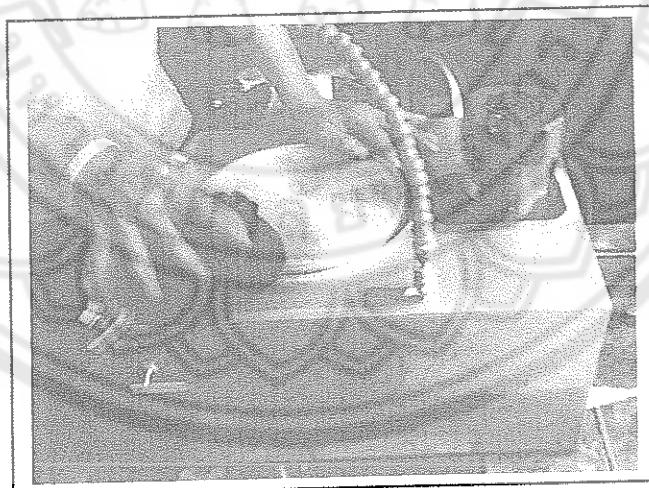

รูปที่ ข.12 การทำความสะอาดเครื่องขัดโลหะหลังการใช้งาน

## การนำร่องรักษาความอ่อนต่อร์

ถึงแม่เราจะเลือกใช้มอเตอร์ที่เหมาะสมกับงานแล้วก็ตาม ก็ยังอาจเกิดความเสียหายหรือปัญหาขึ้นได้ เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน กระบวนการผลิตหยุดชะงักลง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บจนเป็นอันตรายต่อชีวิตขึ้นได้

สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหายส่วนใหญ่นักจะเป็นมาจากการใช้งานโดยไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งหากเรามีวิธีการที่ดีในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่มอเตอร์แล้ว ก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะทำให้มอเตอร์เกิดความผิดปกติได้ นั่นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเสียไปกับการซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ ทำให้มีเวลาปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 1. ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานประจำวัน

- 1.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวมอเตอร์และบริเวณโดยรอบก่อนเดินเครื่อง
- 1.2 ตรวจสอบความตึงของสายพานหรือสภาพของหัวประกบต่อเพลา (Coupling)
- 1.3 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะเริ่มเดินமอเตอร์ กรณีที่ผิดปกติให้หยุดมอเตอร์และตรวจสอบหาสาเหตุ (โดยปกติควรทำเครื่องหมายไว้ที่ค่ากระแสใช้งานบน Amp – Mater)
- 1.4 ตรวจสอบหลังใช้งานมอเตอร์จะยังคงอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อความปลอดภัย เช่น เตียง ความสั่นสะเทือน กลิ้น
- 1.5 ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวัน

### 2. สาเหตุที่มอเตอร์ไฟฟ้าจะชำรุดเสียหาย

#### 2.1 ทางกล (Mechanic)

- 2.1.1 แนวเพลาไม่ได้ระดับกัน
- 2.1.2 การระบายความร้อนไม่ดี
- 2.1.3 ตลับลูกปืนชำรุด
- 2.1.4 ใช้งานหนักเกินกำลัง

## 2.2 ทางไฟฟ้า (Electrical)

### 2.2.1 แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายผิดปกติ

### 2.2.2 ขดลวดโดนกระแทก ทำให้เกิดการลัดวงจร

### 2.2.3 จำนวนของขดลวดเพื่อ moot สภาพ เนื่องจากอุณหภูมิสูง

## 3. การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า

เพื่อให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานนานขึ้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำวันครั้งที่เสียในขณะใช้งานลดลง หรือไม่มีเลยนั่น เราจะต้องทำการศึกษาชนิดและคุณสมบัติของมอเตอร์นั้นๆ ให้เข้าใจก่อน จากนั้นให้จดทำประวัติของมอเตอร์ โดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับสภาพและขั้นตอนการใช้งานจริง โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนการเดินเครื่องจักรหรือแผนการทำงาน

### 3.1 การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป มีดังนี้คือ

3.1.1 รักษาความสะอาดมอเตอร์ทั้งภายในและภายนอกให้ปราศจากน้ำมัน ฝุ่นละออง และน้ำสำหรับมอเตอร์ที่ใช้งานที่อยู่ที่มีฝุ่นละอองมาก ต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด

3.1.2 ถ้าต้องการให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ยาวนานขึ้น ให้ชุบน้ำมันนานวันซึ่งที่ขดลวดของมอเตอร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของมอเตอร์

3.1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิที่มอเตอร์จะต้องไม่ว้อนจนผิดปกติจนเกินค่าพิกัดการทำงานความร้อนของจำนวนมอเตอร์

3.1.4 บำรุงรักษาประสิทธิภาพการหล่อเลี้นของลูกปืนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ

3.1.5 ถูแลและรักษา Commutator ต้องสะอาดปราศจากน้ำมัน

3.1.6 แปลงถ่านต้องเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ลงในที่ยึดอย่างคล่องตัว และต้องสัมผัสถกบ่ร่อง Commutator ได้ดี ปกติต้องมีแรงสปริงดันแปลงถ่าน 2 – 2 1/2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เมื่อเปลี่ยนแปลงถ่านใหม่ต้องใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้แปลงถ่านสัมผัสถกบ่ร่อง Commutator ได้ดี ซึ่งโดยปกติแล้วควรเตรียมแปลงถ่านจะให้สำหรับการเปลี่ยนโดยทันที

**ตารางที่ ข.1 แสดงการตรวจสอบมาตรฐานโดยรีไฟฟ้าตามระยะเวลาการใช้งาน**

หัวข้อ	รายละเอียด	ระยะเวลาตรวจสอบ	
		วัน	ช.ม.
4.1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	ประจำวัน	-
4.2	ตรวจสอบสภาพและจุดต่อสายไฟฟ้าภายนอกตัวมอเตอร์	2 เดือน	500
4.3	ตรวจสอบ/ขันสกรูยึดฐานมอเตอร์ว่าคล้ายหรือไม่	6 เดือน	500
4.4	ตรวจสอบความลึกหรอและตำแหน่งที่วางของเบรคถ่าน	4 เดือน	1,000
4.5	ตรวจสอบสวิงดันเบรกถ่านว่าสัมผัสกับบี๊ Commutator หรือไม่	4 เดือน	1,000
4.6	ตรวจสอบร่อง Commutator ว่าชำรุด สึกหรอหรือไม่	4 เดือน	1,000
4.7	ตรวจสอบร่อง Commutator หรือแผ่น Mica ว่าสูงเกินไปหรือไม่	4 เดือน	1,000
4.8	ทำความสะอาดร่อง Commutator	8 เดือน	2,000
4.9	ตรวจสอบการทำงานของจุดควบคุมมอเตอร์	ประจำวัน	-
4.10	ตรวจสอบสภาพของจุดต่อขดลวดภายนอกตัวมอเตอร์	8 เดือน	2,000
4.11	ตรวจสอบสภาพของฉนวนที่หุ้มขดลวด	8 เดือน	2,000



### ค. 1 การคำนวณหากำลังมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อน

วัสดุทรงกลมหรือทรงกระบอกหมุนเคลื่อนตัวบนวัสดุชิ้นหนึ่ง ก็จะแรงที่จะต้านทานทิศทางการเคลื่อนตัวระหว่างวัสดุทั้งสองเข็นเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า เป็นความฝืดจากการหมุน (rolling friction) สมมติค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดของกระดาษทราย [5] ขณะเคลื่อนที่ค่า 0.01 – 0.05 และงานขัดโลหะมีขนาดเด่นผ่านศูนย์กลาง 220 มิลลิเมตร

- หาแรงกดซึ่งงานขณะทำการขัดโลหะ  
สมมติให้น้ำหนักจากแรงกดโลหะขณะทำการขัดมีค่าประมาณ 0.3 กิโลกรัม

$$\begin{aligned} \text{จากความสัมพันธ์} \quad \sum F &= mg \\ \text{การคำนวณ} \quad m &= 0.3 \text{ กิโลกรัม} \\ g &= 9.81 \text{ เมตรต่อวินาทีกำลังสอง} \end{aligned}$$

แทนค่าตัวแปรลงในสมการจะได้

$$\begin{aligned} F &= 0.3 \times 9.81 \\ &= 2.94 \quad \text{นิวตัน} \end{aligned}$$

\* ดังนั้นแรงกดโลหะขณะทำการขัดโลหะมีค่า 2.94 นิวตัน

- หาค่าทอร์คที่เกิดจากแรงกดซึ่งงานขณะทำการขัดโลหะ

$$\text{จากความสัมพันธ์ } T = F \times r$$

โดยที่  $T$  = ทอร์ค (นิวตัน.เมตร)

$F$  = แรงต้านรวม (นิวตัน)

$r$  = รัศมีจานขัด (เมตร)

การคำนวณ

$$F = 2.49$$

นิวตัน

$$r = 0.11$$

เมตร

แทนค่าทั้งหมดในสมการจะได้

$$T = 2.49 \times 0.11$$

$$= 0.32$$

นิวตันเมตร

\* ดังนั้นทอร์คที่เกิดจากแรงกดโลหะขณะทำการขัดมีค่าเท่ากับ 0.32 นิวตันเมตร

- หาขนาดกำลังที่ใช้ตัดเฉือนโลหะขณะทำการขัดโลหะ

$$\text{จากความสัมพันธ์ } P = \mu Fr$$

$$\text{การคำนวณ } F = 2.49 \quad \text{นิวตัน}$$

$$\mu = 0.01 - 0.05$$

$$r = 0.11 \quad \text{เมตร}$$

แทนค่าดัวแปรลงในสมการจะได้

$$P = 0.03 \times 2.49 \times 0.11$$

$$= 0.0082 \quad \text{วัตต์}$$

\*. ดังนั้นขนาดกำลังที่ใช้ตัดเฉือนโลหะขณะทำการขัดโลหะมีค่าเท่ากับ 0.008 วัตต์

- การคำนวณเพื่อหาค่ากำลังมอเตอร์ที่ต้องนำไปใช้งาน  
เนื่องจากคนจะผู้จัดทำต้องการสร้างเครื่องขัดโลหะที่มีความเร็วรอบที่ 150 รอบต่อนาที 200 รอบต่อนาที และ 300 รอบต่อนาที และงานขัดโลหะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 220 มิลลิเมตร

$$\text{จากความสัมพันธ์ } W = 2\pi VT_m$$

โดยที่

$$W = \text{กำลังของมอเตอร์ (วัตต์)}$$

$$\pi = \text{ค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ } 3.14$$

$$V = \text{ความเร็วรอบสูงสุด (รอบต่อนาที)}$$

$$T = \text{ทอร์ค (นิวตัน.เมตร)}$$

การคำนวณ

$$T = 0.32 \text{ นิวตันเมตร}$$

$$\pi = 3.14$$

$$V = 300 \text{ รอบต่อนาที}$$

แทนค่าตัวแปรลงในสมการจะได้

$$W = 2\pi VT = 2\pi \times \left( 300 \frac{1}{\text{min}} \times \frac{1}{60} \frac{\text{min}}{\text{sec}} \right) \times \left( 0.32 \times \frac{1}{1000} \frac{\text{kJ}}{\text{N.m}} \right)$$

$$= \frac{2\pi \times 300 \times 0.32}{60 \times 1000} = \frac{602.88}{60,000}$$


$$= 0.01 \text{ กิโลวัตต์}$$

\* ดังนั้นต้องใช้มอเตอร์ที่มีกำลัง 0.01 กิโลวัตต์

จะเห็นได้จากการคำนวณว่าขนาดของกำลังของมอที่ใช้มอเตอร์ที่จะนำมาใช้ต้องมีกำลังไม่ต่ำกว่า 0.01 กิโลวัตต์ ซึ่งคนจะผู้จัดทำได้เลือกมอเตอร์ที่มีขนาด 0.09 กิโลวัตต์ มาเป็นมอเตอร์ส่งกำลัง ซึ่งมีกำลังเพียงพอต่อการใช้งานจริง

### ค. 2 การคำนวณหาขนาดอัตราทดของพู่เลี่ยร์ ( $M_w$ )

เนื่องจากเครื่องขัดโลหะเลือกใช้พู่เลี่ยร์ขับขนาดเดินผ่านศูนย์กลาง 150 mm. และพู่เลี่ยร์ตามขนาดเดินผ่านศูนย์กลาง 40 mm. และมอเตอร์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ให้ความเร็วรอบเท่ากับ 1,400 รอบต่อนาที ซึ่งคณะผู้จัดทำต้องการความเร็วรอบสูงสุดของงานขัดโลหะที่ 300 รอบต่อนาที คณะผู้จัดทำจึงได้คำนวณหาขนาดอัตราทด เพื่อแสดงว่ามอเตอร์ที่นำมาเป็นตัวส่งกำลังสามารถให้ความเร็วรอบได้ตามต้องการ

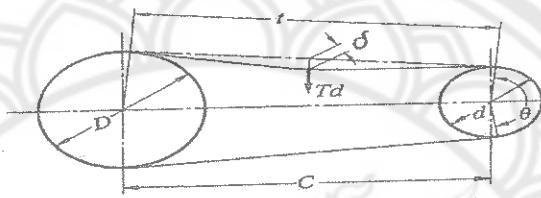

$$\text{จากความสัมพันธ์ } D_p = M_w \times d_p$$

โดยที่  $D_p$  = ขนาดเดินผ่านศูนย์กลางของพู่เลี่ยร์ขับ

$d_p$  = ขนาดเดินผ่านศูนย์กลางของพู่เลี่ยร์ตาม

$M_w$  = ขนาดของอัตราทด

$$\text{การคำนวณ} \quad D_p = 150 \text{ มิลลิเมตร}$$

$$d_p = 40 \text{ มิลลิเมตร}$$

$$\text{จากความสัมพันธ์} \quad D_p = M_w \times d_p$$

แทนค่าตัวแปรลงในสมการจะได้

$$150 = M_w \times 40$$

$$M_w = \frac{150}{40} = 3.75$$

\*. ตั้งนั้นขนาดอัตราทดของมอเตอร์ส่งกำลังมีค่าเท่ากับ 3.75

### ค. 3 การคำนวณหาความเร็วรอบที่ทดแล้ว ( $V_w$ )

$$\text{จากความสัมพันธ์} \quad V_w = \frac{V}{Mw}$$

โดยที่  $V_w = \text{ความเร็วรอบที่ทดแล้ว (รอบต่อนาที)}$

$V = \text{ความเร็วรอบก่อนทดรอบ (รอบต่อนาที)}$

$M_w = \text{ขนาดของอัตราทด}$

การคำนวณ  $V = 1,400 \text{ รอบต่อนาที}$

$$M_w = 3.75$$

$$\text{จากความสัมพันธ์} \quad V_w = \frac{V}{Mw}$$

แทนค่าตัวแปรลงในสมการจะได้

$$V_w = \frac{1,400}{3.75} = 373.3 \text{ รอบต่อนาที}$$

\*. ความเร็วรอบที่ทดแล้วมีค่าเท่ากับ 373.3 รอบต่อนาที

เนื่องจากมอเตอร์ที่ผู้จัดทำเลือกใช้ให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ 1,400 รอบต่อนาที และให้ความเร็วรอบที่ทดแล้วเท่ากับ 373.3 รอบต่อนาที ซึ่งสูงกว่าความต้องการความเร็วรอบสูงสุดของงานขัดโลหะที่ 300 รอบต่อนาที และมอเตอร์ที่ถอนผู้จัดทำเลือกใช้จะมีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) เป็นตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้คงที่เพื่อให้อثرในความเร็วรอบที่ถอนผู้จัดทำได้กำหนดไว้

#### ค. 4 การคำนวณหาทอร์คสูงสุด ( $T_m$ )

เนื่องจากเครื่องขัดโลหะคันจะผู้จัดทำเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส กำลัง 90 W 220 V 50 Hz ใช้อัตราทดที่ 1 : 3.75 และให้ความเร็วรอบสูงสุดที่ 373.3 รอบต่อนาที

$$\begin{aligned} \text{จากความล้มพันธ์} \quad W &= 2\pi V_m T_m \\ \text{โดยที่} \quad W &= \text{กำลังของมอเตอร์ (วัตต์)} \\ \pi &= \text{ค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ } 3.14 \\ V &= \text{ความเร็วรอบสูงสุด (รอบต่อนาที)} \\ T &= \text{ทอร์ค (นิวตัน.เมตร)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การคำนวณ} \quad W &= 90 \text{ วัตต์} \\ \pi &= 3.14 \\ V &= 373.3 \text{ รอบต่อนาที} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จากความล้มพันธ์} \quad W &= 2\pi V T_m \\ \text{เนื่องจากใช้อัตราทดที่} \quad 1 : 3.75 \\ \text{ดังนั้นกำลังของมอเตอร์ (W)} \quad &\text{จะมีค่าเท่ากับ } 90 \times 3.75 = 337.5 \text{ วัตต์} \\ &= 0.3375 \text{ กิโลวัตต์} \end{aligned}$$

แทนค่าตัวแปรลงในสมการจะได้

$$\begin{aligned} T &= \frac{W}{2\pi n} = \frac{0.3375 \text{ kW}}{2\pi \times \left( 373.3 \frac{1}{\text{min}} \times \frac{1}{60} \frac{\text{min}}{\text{s}} \right) \times \left( \frac{1}{1000} \frac{\text{kJ}}{\text{N.m}} \right)} \\ &= \frac{0.3375 \times 60 \times 1000}{2\pi \times 373.3} = \frac{20,250}{2,344.32} \\ &= 8.64 \text{ N.m} \end{aligned}$$

\* ดังนั้นทอร์คสูงสุดของมอเตอร์มีค่าเท่ากับ 8.64 N.m

### ค. 5 การคำนวณหาทอร์คจากขั้ดโลหะ (T)

จากการทำงานเครื่องขัดโลหะ แรงต้านมี 2 แรงคือ แรงจากน้ำหนักของงานขัดโลหะมีค่าประมาณ 2.5 กิโลกรัม และน้ำหนักจากแรงกดโลหะขณะทำการขัดโลหะประมาณ 0.3 กิโลกรัม ซึ่งน้ำหนักที่กดลงไปยังจะรวมกับน้ำหนักของเหล็กที่นำมาทำการขัดด้วย เนื่องจากรัศมีของงานขัดโลหะมีขนาดเด่นผ่านศูนย์กลาง 220 มิลลิเมตร

$$\text{จากความสัมพันธ์ } T = F \times r$$

โดยที่  $T$  = ทอร์ค (นิวตัน.เมตร)

$F$  = แรงต้านรวม (นิวตัน)

$r$  = รัศมีงานขัด (เมตร)

การคำนวณ  $\sum F = mg$

$$F = (2.5 + 0.3) \times (9.81)$$

$$F = 27.47 \text{ นิวตัน}$$

และ  $r = 0.11 \text{ เมตร}$

$$\text{จากความสัมพันธ์ } T = F \times r$$

แทนค่าตัวแปรลงในสมการจะได้

$$T = 27.47 \times 0.11$$

$$= 3.21 \text{ N.m}$$

\* ตั้งน้ำหนักทอร์คของงานขัดมีค่าประมาณ 3.21 N.m






## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนประกอบของเครื่อง	2
ແຜນກວບຄຸມ	4
ຂໍ້ມູນທາງເທກນິດ	5
ກາຣຕິດຕັ້ງແລະກາຣປະກອບເຄື່ອງ	5
ຈົກໃຫ້ເຄື່ອງ	6
ກາຮຳຊູ່ຮັກຊາ	6
ບັນຫາແລະກາກຟີ້ຂາ	7




## ส่วนประกอบของเครื่อง

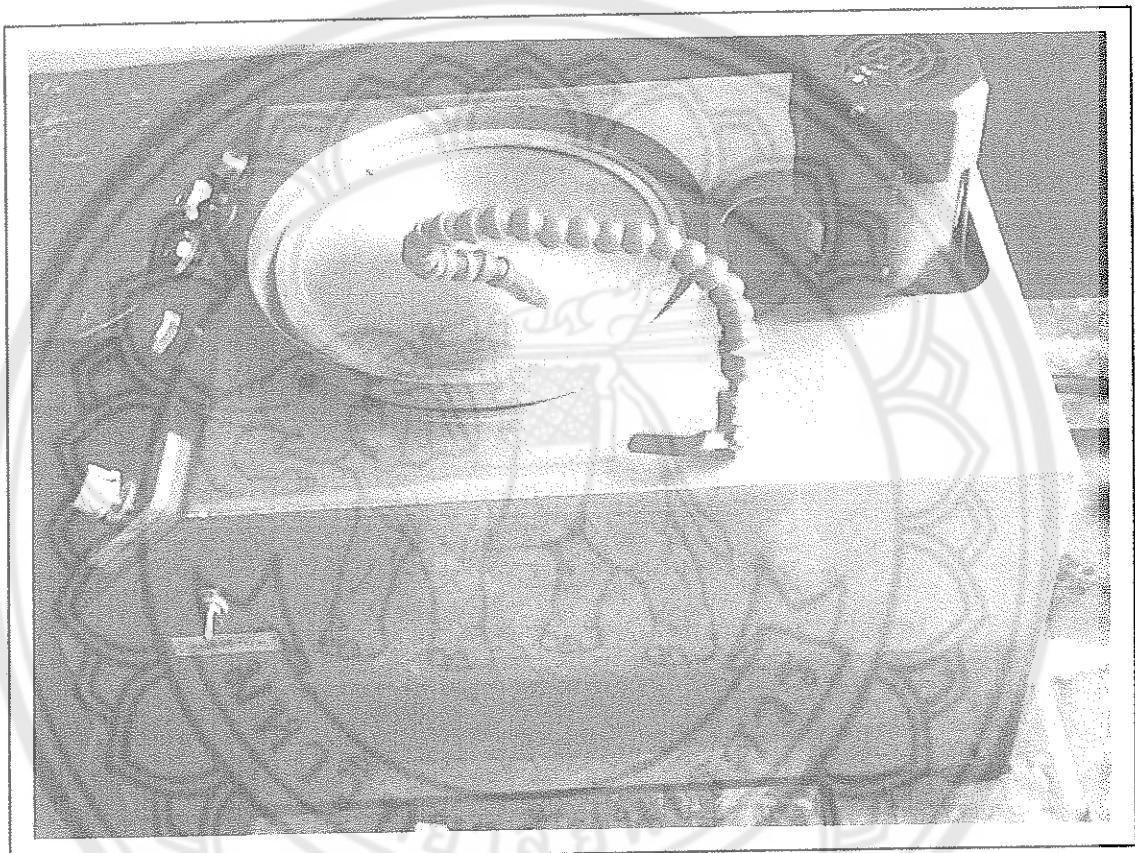

รูปที่ ๔.๑ เครื่องข้าวต้มโลหะ


## 1. ส่วนประกอบของเครื่อง

### 1.1 แผงควบคุม

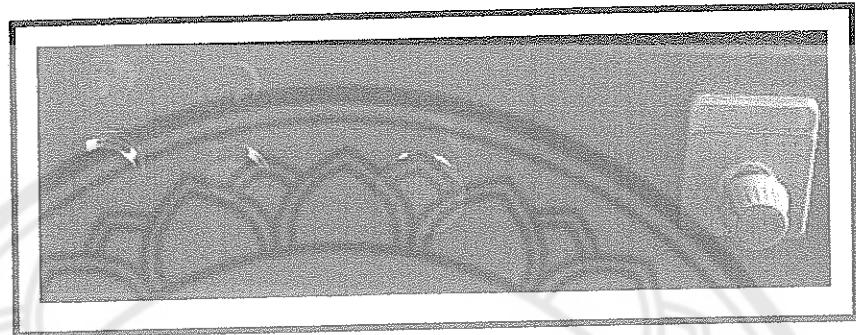


รูปที่ ๑.๒ แผงควบคุม

### 1.2 เมนส์วิทซ์

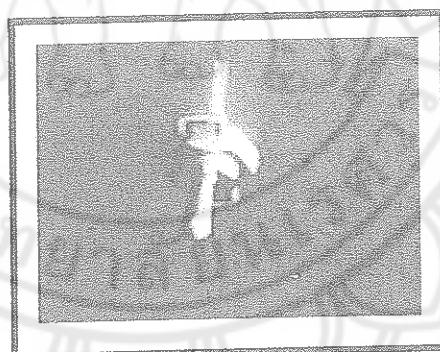







รูปที่ ๑.๓ เมนส์วิทซ์

1.3 ท่อจ่ายน้ำเข้าและจานหมุน

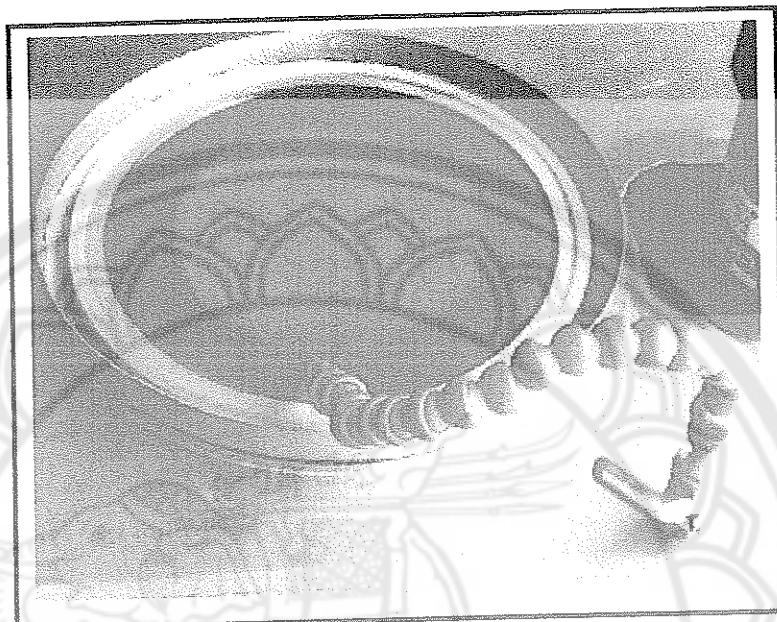

รูปที่ ๔.๔ ท่อจ่ายน้ำและจานหมุน

## 2. ແຜນຄວບຄຸມ

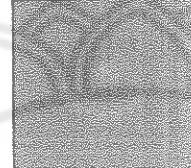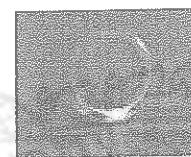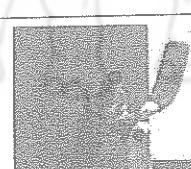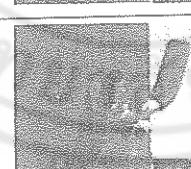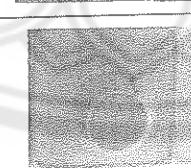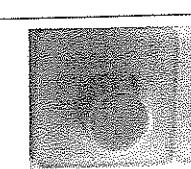ລຳດັບ	ຫົ່ອ	ຄື່ງ	ໜ້າທີ່ການ
1.	ເມນສົວທີ່		ເປີດ - ປິດເຄື່ອງ
2.	ໄຟແສດງການ ທຳການ		ເຄື່ອງພ້ອມທຳການ
3.	START		ຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງໝູນ
4.	STOP		ຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງໝູນ
5.	ເປີດນໍ້າເຂົ້າ		ເປີດນໍ້າເຂົ້າມາໃຫ້ກຳຄວາມສະອາດຝຶກ ຫຼືອຸນະນະໜັດໜຶ່ນງານ
6.	ປິດນໍ້າເຂົ້າ		ເປີດນໍ້າເຂົ້າມາ
7.	ເພີ່ມຄວາມເຮົວ		ເພີ່ມຄວາມເຮົວຂອງຈານໜັດ
8.	ລົດຄວາມເຮົວ		ລົດຄວາມເຮົວຂອງຈານໜັດ

### **3. ข้อมูลทางเทคนิค**

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงานชุด

ความเร็วของงานชุด 150/200/300 รอบ/นาที

กำลังมอเตอร์ 90 W 220 V 50 Hz

แหล่งจ่ายไฟ 220 V


ขนาด กว้าง x สูง 500 x 242.50 mm

น้ำหนัก 40 กิโลกรัม


### **4. การติดตั้งและประกอบเครื่อง**

#### **4.1 การต่อแหล่งจ่ายไฟ**

- เครื่องชุดจะมีสายไฟใช้ต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟ 220 V 50 Hz กับขั้วที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง
- สายไฟจะต่อเข้ากับแผงควบคุมที่ติดกับตัว Cover และมอเตอร์ที่ติดอยู่ภายในตัวเครื่อง

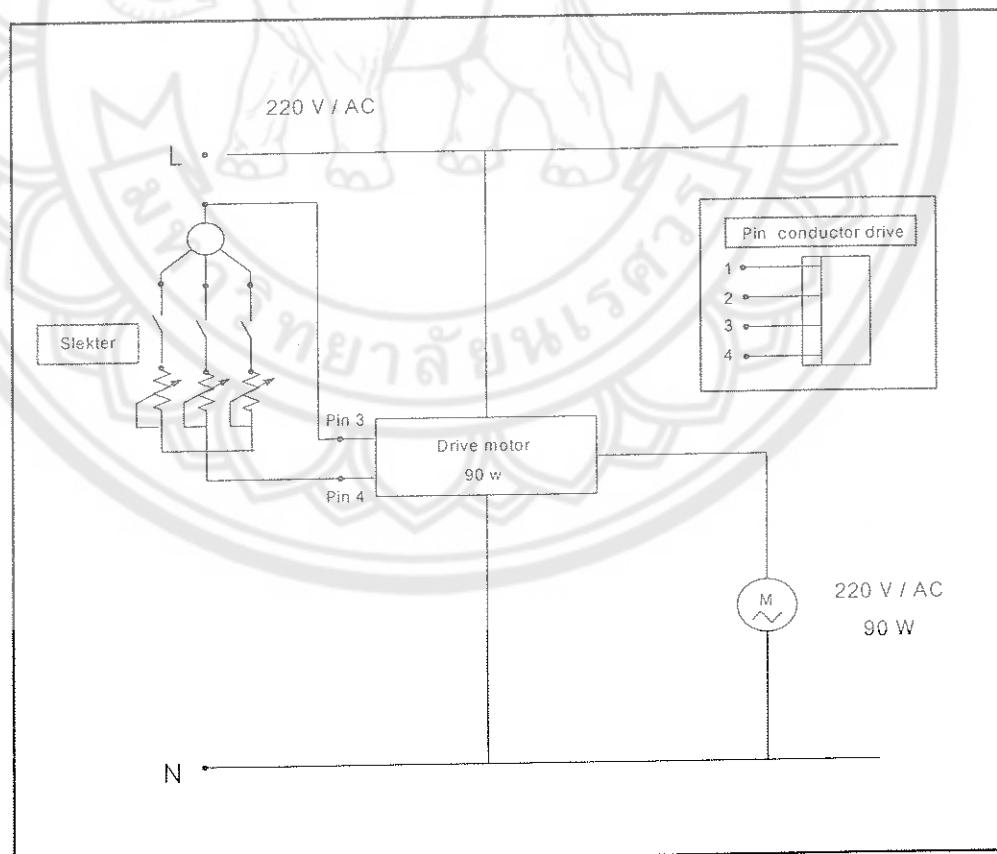

**รูปที่ 4.5 รูปวงจรไฟฟ้าภายในตัวเครื่อง**

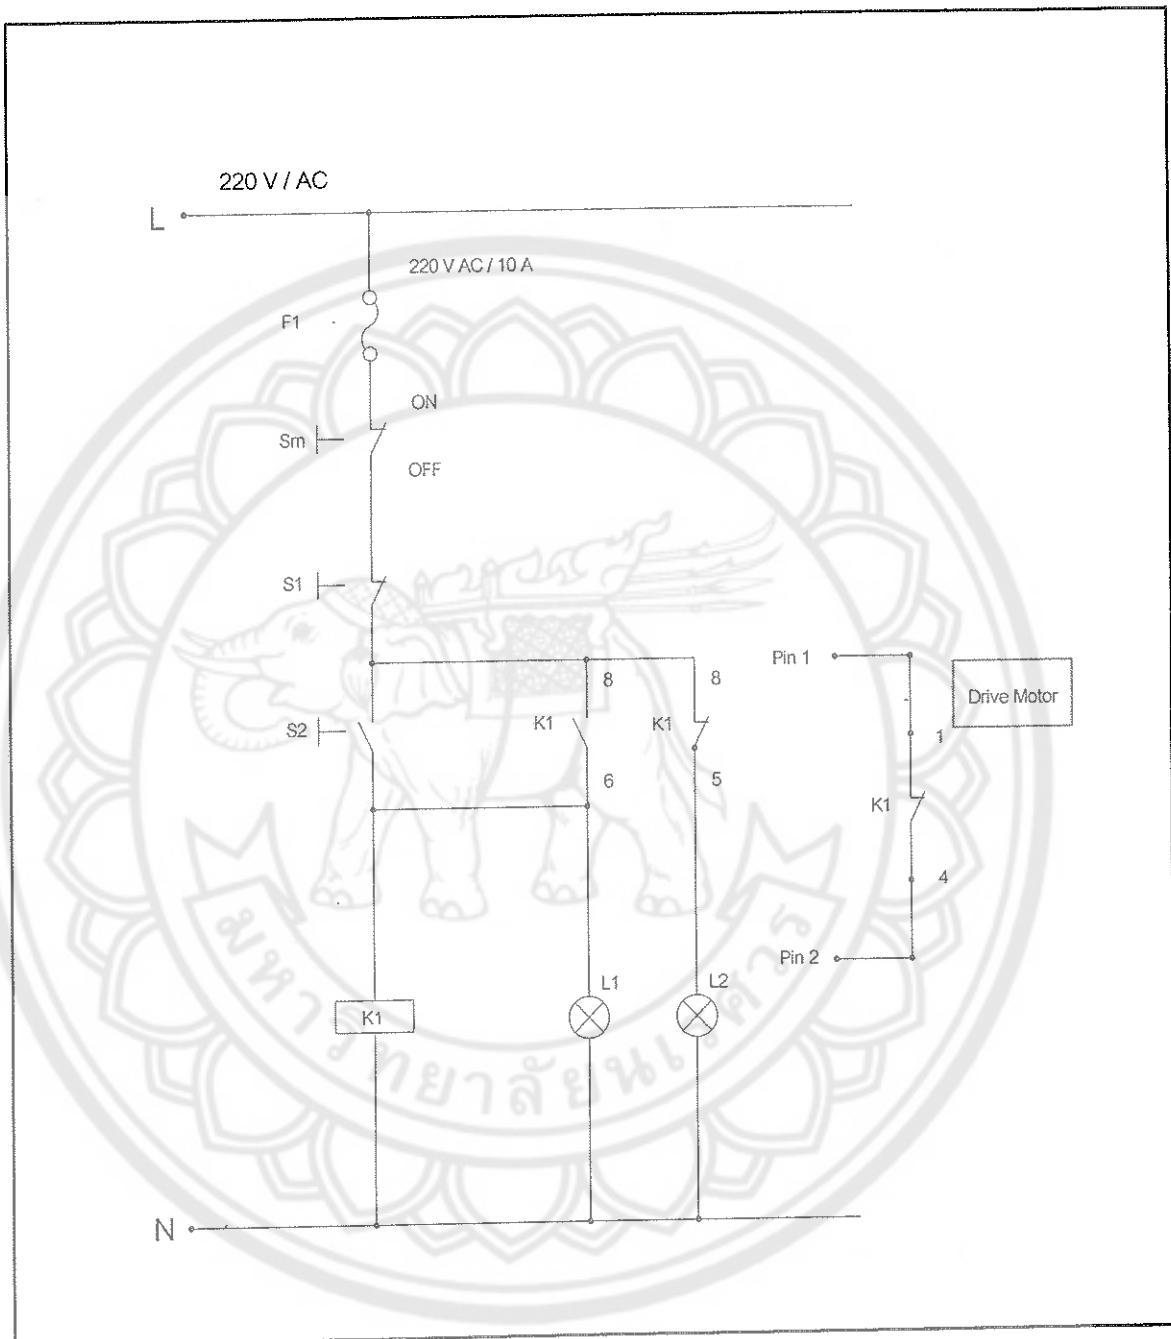

รูปที่ ๔.๖ วิวัฒน์ไฟฟ้าควบคุมในตัวเครื่อง

4.2 ประกอบงานขัดเข้ากับตัวเครื่องและพู่เลย์ และต่อเข้ากับมอเตอร์เพื่อทดสอบการทำงาน

#### ของงานขัด

4.3 ทำการจูนที่ตัวด้านหน้าปรับค่าได้เพื่อวัดหารอบของงานขัดที่ต้องการ โดยใช้เครื่องวัดความเร็วรอบช่วยในการทำงาน

4.4 ประกอบตัว Cover กับตัวเครื่อง

#### 4.4 การต่อ拿出

拿出ที่เข้าเครื่องขัดจะให้น้ำก็อกโดยตรง คือ ต่อน้ำเข้าจากก๊อกน้ำได้เลย

4.4.1 การใช้น้ำก็อกต่อเข้ากับสายต่อน้ำเข้า

- ต่อหัวส่งน้ำกับสายยางส่งน้ำเข้าตัวเครื่องผ่านตัวก๊อกน้ำได้เลย

4.4.2 การต่อหอน้ำทิ้ง

- ต่อหอน้ำทิ้งจากสายยางส่งน้ำทิ้งที่ต่อออกมาจากตัวเครื่องทางด้านใต้ตัวเครื่องได้เลย

ข้อควรระวัง การต่อหอน้ำทิ้งอย่าให้หอน้ำทิ้งพับ

### 5. วิธีการใช้เครื่อง (STANDARD)

หลังจากเปลี่ยนผ้าขัดตามต้องการแล้ว เมื่อต้องการให้เครื่องหมุนให้ยกที่เมนสวิตช์ขึ้น เพื่อที่จะเปิดเครื่อง กดคีย์ START หากต้องการหยุดเครื่องให้กดคีย์ STOP หรือกดที่ปุ่ม

Emergency

### 6. การบำรุงรักษา

#### 6.1 การทำความสะอาดทั่วไป

ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน และทุกสัปดาห์ให้ทำความสะอาดงานขัดและหอน้ำทิ้งให้สะอาด

ข้อควรระวัง หากขัดซึ่งงานที่ Mount ด้วย Acryfix resin จะต้องทำความสะอาดคราบ resin ออกให้หมดทุกวัน มิฉะนั้นจะเกิดติดแน่นจนไม่สามารถขัดออกได้

#### 6.2 การทำความสะอาดมูเตลย์และเปลี่ยนสายพาน (ต้องเป็นผู้ชำนาญ)

- ถอดปลั๊กไฟออก
- ปิดประตูน้ำก่อนเข้าเครื่องพั้งmomทิ้ง drain น้ำออกจากเครื่องให้หมด
- ถอดถอดกันน้ำกระเด็นและงานขัดออก
- ถอดงานหมุนออก

- ตอก Cover ของเครื่องขัดออกโดยการหมุนสกรูออกทั้ง 4 ด้านของ Cover
- ตอกสายพานออก ทำความสะอาดด้วยไข้น้ำและผ้าเช็ดออก
- เช็คสายพานให้แน่และสะอาด สำรับสายพานที่สีกครับเปลี่ยนใหม่
- ประกอบเครื่องกลับที่เดิม

## 7. ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
Torque ลดลง หรือ งานขัดไม่นมุน	สายพานยึด หรือstanพานขาด หรือ หลุด	เปลี่ยนหรือใส่สายพานใหม่
น้ำทิ้งไม่เหลือออก	1. หอน้ำทิ้งถูกปืนหรือทันบนแบบ 2. หอน้ำทิ้งอุดตัน 3. หอน้ำทิ้งไม่ slope ลง	1. ทำท่อให้กลม 2. ทำความสะอาดท่อ 3. ปรับ slope ให้ลดลง
น้ำเข้าไม่เหล	1. มีลิ่งอุดตัน 2. ไส้กรองอุดตัน 3. น้ำจากหอนอกไม่เหล	1. ทำความสะอาดราล์ว 2. ทำความสะอาดไส้กรอง
นำเข้าเปิดไม่อยู่	ประเก็นลิก	เปลี่ยนประเก็นที่ตัววาล์ว
เครื่องมีเสียงดัง	งานขัดลับ ที่คลอบงานขัดสัมผัสกับ งานขัด	ทำความสะอาดหน้าสัมผัสที่ งานขัดและงานหมุน และใช้ ยางติดบริเวณขอบงานขัดก่อน คลอบจะช่วยลดเสียงดังได้
งานหมุนผิดทิศทาง	ต่อสายผิดเพล	สลับสายไฟ 1 คู่
งานลับ	มีลิ่งสกปรกได้จากที่หน้าสัมผัส	ล้างทำความสะอาด
เครื่องไม่นมุน	พิวส์ด้านหลังของตัวเครื่องขาด หรือ แบงคูบคุมวงจร สายไฟมีปัญหา	เปลี่ยนพิวส์ใหม่ แกะตัวเครื่อง เพื่อตรวจสอบแบงคูบคุม สายไฟ หากพบว่าสายไฟหรือ แบงคูบคุมชำรุด ก็ทำการ เปลี่ยนใหม่